



Comune di Magenta
Città Metropolitana di Milano



Piazza Formenti, 3 – Magenta 20013 (MI)

Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche - PEBA

Dgr n. XI/5555 del 23/11/2021



Fonte www.regione.lombardia.it sezione PEBA

Allegato 1 - Il rilievo degli edifici e degli spazi pubblici

Ottobre 2023



Via Santa Caterina, n. 41 - 20025 Legnano (Mi)
T. 0331822348 – M. info@studiososter.it
www.studiososter.it



Gruppo di lavoro

Studio SosTer
Alberto Benedetti
Giorgio Graj

Comune di Magenta

Luca del Gobbo

Sindaco

Enzo Maria Tenti

Vicesindaco

Alberto Lanati

Settore Tecnico
(Dirigente area tecnica)


Maria Giuseppa Abbate

MAGENTA

Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme dell'immobile

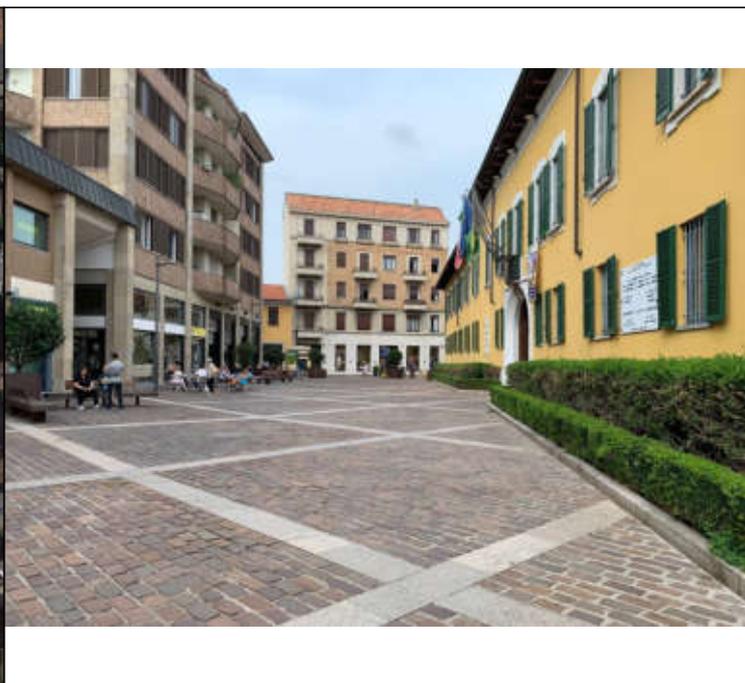

Parcheggio esterno

Presenza nelle immediate vicinanze di n. 2 stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili da tinteggiare, oltremodo il cartello è sbiadito

Avvicinamento

Avvicinamento da piazza pedonale in materiale lastricato. Non sono presenti barriere di avvicinamento.

Ingresso

Il portone di accesso di tipo a maniglia e di ampie dimensioni a doppio battente è sempre aperto durante gli orari di apertura, mentre le soglie non eccedono il dislivello massimo consentito. La porta interna è di tipo ad apertura automatica con fotocellula, per raggiungerla è presente una rampa che non eccede il dislivello massimo consentito.

Spazi interni

Gli spazi interni di relazione degli uffici pubblici sono fruibili nonostante disposti su livelli differenti, disimpegnati da scale interne, attraverso ascensore accessibile dall'ingresso. L'altezza dei banconi degli uffici sono superiori alla possibilità di fruizione da parte delle persone con ridotte capacità motorie.



Servizi igienici

Al piano terra presente un servizio igienico a norma.

Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza sono adeguatamente segnalati. Tuttavia le vie di fuga dai piani superiori non risultano essere fruibili per la presenza di scale.

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate indicazioni sensoriali per persone ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti per indicare l'eventuale esodo forzato. Gli stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili posti all'esterno devono essere ritinteggiate.

Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme dell'immobile



Parcheggio esterno

Presenza nelle immediate vicinanze di n. 1 stallo per il parcheggio di automobili condotte da disabili

Avvicinamento

Accesso direttamente dalla strada, la pavimentazione è in conglomerato bituminoso ed altri materiali non sconnessa e sufficientemente complanare. Per accedere al Comando è presente un cancello in metallo di dimensioni adeguate, si segnala la presenza di un gradino, in caso di necessità è possibile accedere anche dal cancello posto a lato dello stesso.

Ingresso

La porta di accesso è di dimensioni adeguate, per raggiungerla si devono percorrere 5 gradini, è presente la servo scala manuale raggiungibile attraverso uno scivolo che non eccede il dislivello massimo consentito.

Spazi interni

Il Comando Polizia Locale è definito sostanzialmente da due livelli entrambi destinati ad uso ufficio. L'unico spazio accessibile al pubblico è la stanza dedicata al ricevimento degli utenti.



Servizi igienici

Al piano rialzato presente un servizio igienico a norma.

Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza sono adeguatamente segnalati. Tuttavia le vie di fuga dai piani superiori non risultano essere fruibili per la presenza di scale.

Principali barriere architettoniche riscontrate


Non sono state riscontrate indicazioni sensoriali per persone ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti per indicare l'eventuale esodo forzato. E' auspicabile l'eliminazione del dislivello dall'ingresso del cancello in metallo

Estratti rilievo fotografico

Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme dell'immobile

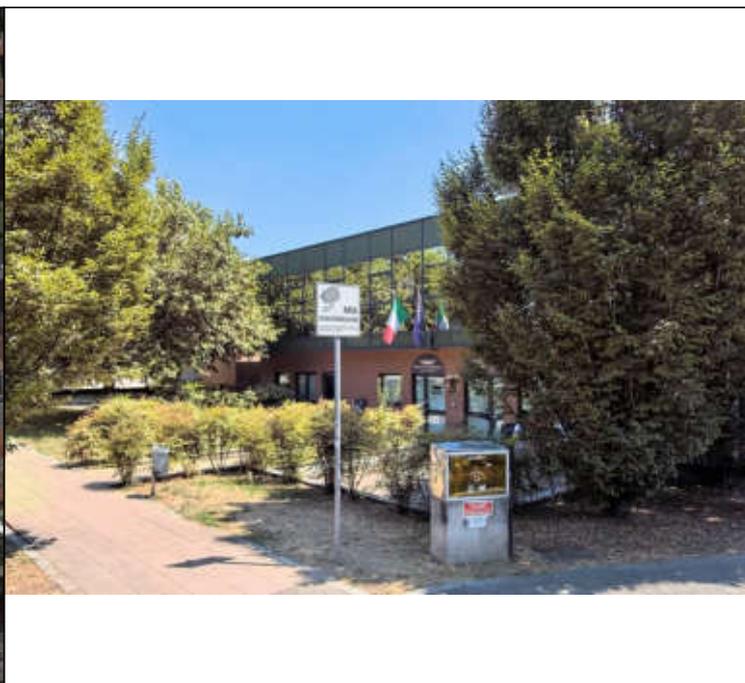

Parcheggio esterno

Presenza all'interno del parcheggio multipiano di n. 6 stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili

Avvicinamento

Dalla piazza con percorso lastricato, presenza di rampa con soglie che non eccedono il dislivello massimo consentito.

Ingresso

La porta di accesso di tipo a maniglia e di dimensioni adeguate, mentre le soglie non eccedono il dislivello massimo consentito.

Spazi interni

Al piano terreno è presente la sala lettura mentre la biblioteca è localizzata al primo piano. Gli spazi interni di relazione della biblioteca sono fruibili poiché anche se posti su livelli differenti sono disimpegnati da una scala interna e da un ascensore adeguato. L'ingresso della biblioteca presenta dislivello segnalato.



Servizi igienici

Sono presenti due servizi a norma uno accessibile dall'ingresso al piano terra ed uno al piano primo all'interno della biblioteca.

Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza sono adeguatamente segnalati. Tuttavia le vie di fuga dai piani superiori non risultano essere fruibili per la presenza di scale.

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate indicazioni sensoriali per persone ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti per indicare l'eventuale esodo forzato. Gli spazi posti al livello superiore del piano terra non sono usufruibili in sicurezza poiché in caso di incendio non potrebbe essere utilizzato l'ascensore. Si prevede quindi la realizzazione di n. 1 "spazio calmo" al primo livello, da verificare in relazione alle autorizzazioni necessarie previste dalla normativa antincendio.

Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme dell'immobile



Parcheggio esterno

Presenza nelle immediate vicinanze di n. 2 stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili da tinteggiare.

Avvicinamento

Dalla piazza con percorso lastricato, presenza di rampa con soglie che non eccedono il dislivello massimo consentito.

Ingresso

La porta di accesso in alluminio a singolo battente di tipo a maniglia e di dimensioni adeguate, mentre le soglie non eccedono il dislivello massimo consentito.

Spazi interni

La platea e l'ambito destinato alle riunioni del consiglio comunale ed alle iniziative pubbliche non sono fruibili data l'assenza di una rampa di raccordo tra i livelli differenti. La sala e gli altri spazi accessori sono facilmente raggiungibili essendo al piano terra e non essendo presenti ostacoli.

L'ingresso della biblioteca presenta un piccolo gradino segnalato.



Servizi igienici

Al piano terra presente un servizio igienico a norma per disabili.



Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza sono adeguatamente segnalati, ma in parte non accessibili a causa della presenza di dislivelli.

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate indicazioni sensoriali per persone ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti per indicare l'eventuale esodo forzato. La platea potrà essere fruibile da disabili attraverso l'installazione di una pedana mobile


Estratti rilievo fotografico

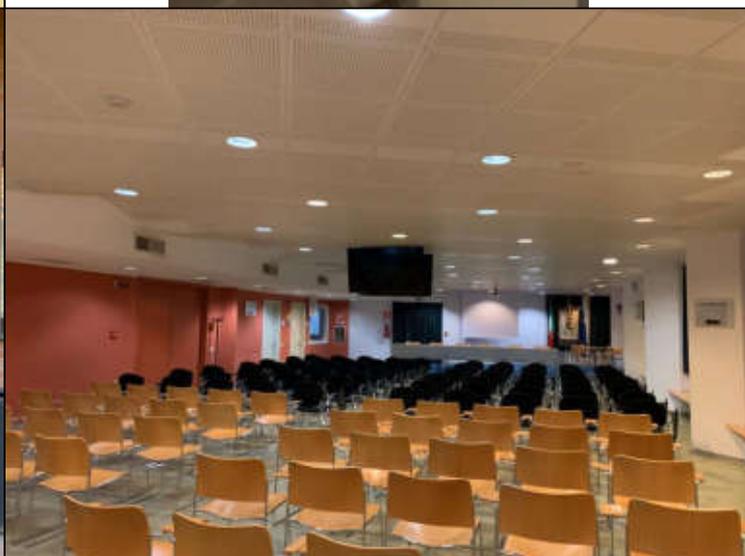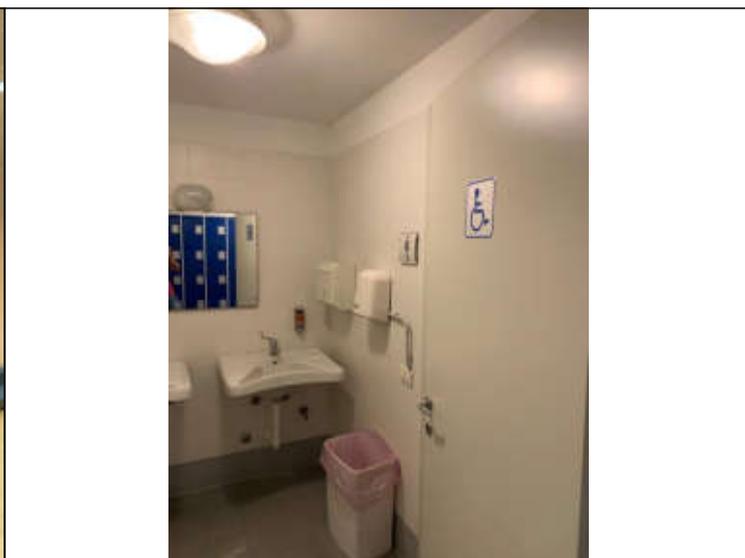

Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme dell'immobile

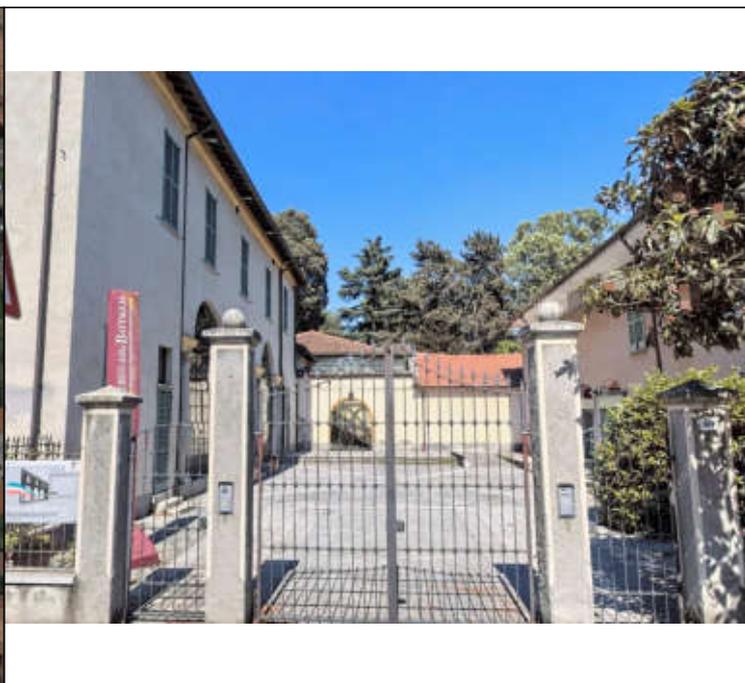

Parcheggio esterno

Non sono presenti stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili nelle vicinanze

Avvicinamento

La pavimentazione del marciapiede, in materiale bituminoso, risulta non sconnessa e sufficientemente complanare. L'accesso avviene da un cancello in metallo a singolo battente, non sono presenti scalini o rampe.

Ingresso

L'ingresso all'edificio della Pro Loco avviene da una porta a battente di adeguate dimensioni, si segnala la presenza di un gradino in corrispondenza della porta. Per raggiungere l'ingresso sono presenti tre gradini o una rampa le cui pendenze non eccedono il dislivello massimo consentito. L'ingresso a Casa Giacobbe avviene da una porta a doppio battente di dimensioni adeguate, presenza di tre gradini per raggiungere la porta. In alternativa, utilizzando la rampa è possibile accedere ad un ingresso laterale con porta in legno a doppio battente.

Spazi interni

Gli spazi interni dell'edificio della Pro Loco sono disposti su due piani di cui il piano superiore non risulta essere fruibile da disabili in quanto servito da scala non dotata di ascensore o servoscala.

Gli spazi interni di Casa Giacobbe sono posti su livelli differenti disimpegnati da una scala ma fruibili in quanto l'edificio è dotato di ascensore per il piano interrato e ammezzato.



Servizi igienici

Non sono stati riscontrati all'interno dell'edificio servizi igienici a norma per disabili.


Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza non sembrano essere adeguatamente segnalati.

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate indicazioni sensoriali per persone ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti per indicare l'eventuale esodo forzato. Uno stallo per disabili dovrebbe essere ricavato nel cortile interno o nei parcheggi limitrofi. I piani superiori non sono fruibili in quanto non sono presenti servoscala o ascensore.


Estratti rilievo fotografico

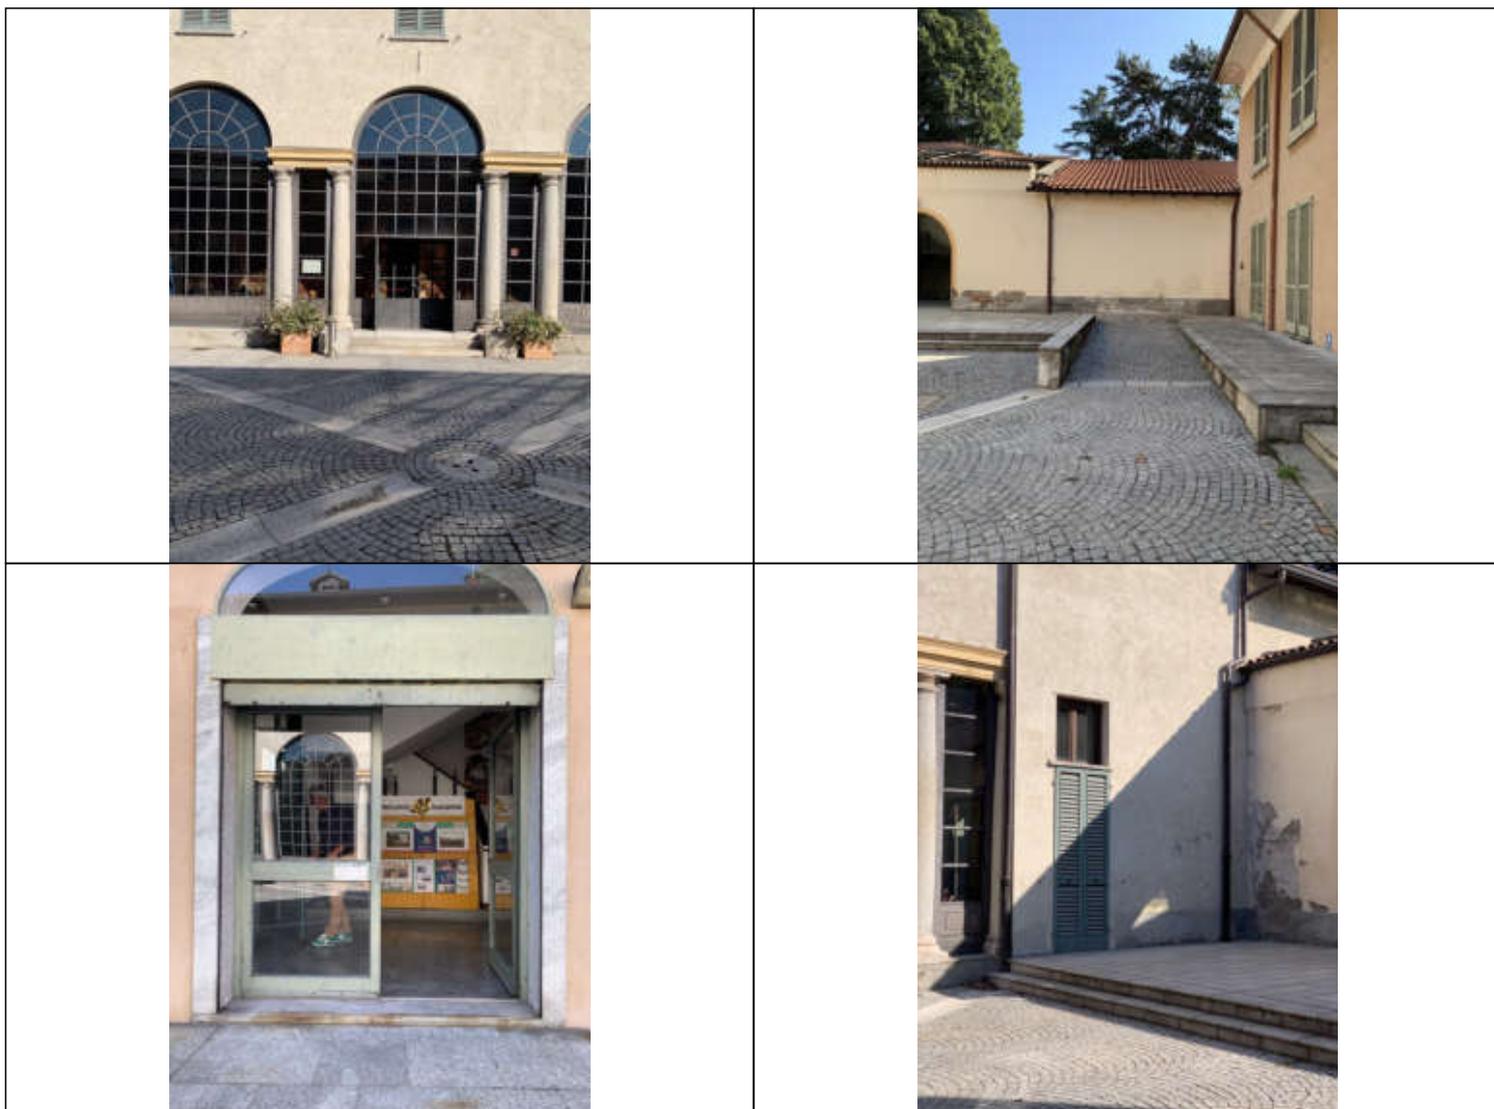

Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme dell'immobile

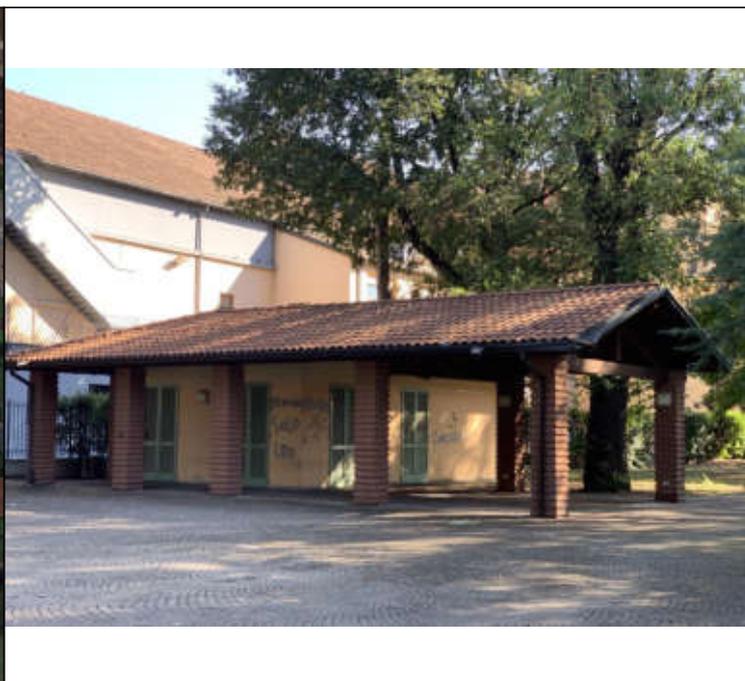

Parcheggio esterno

Non sono presenti stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili nelle vicinanze

Avvicinamento

Avvicinamento dal parco di "Casa Giacobbe", la pavimentazione di avvicinamento è in porfido posto allo stesso livello dell'ingresso.

Ingresso

L'accesso all'edificio avviene tramite due porte in vetro e ferro di dimensioni adeguate protette da persiane e raccordate tramite un leggero raccordo in porfido che non eccede il dislivello massimo consentito.

Spazi interni

Gli spazi interni dell'edificio sono facilmente fruibili in quanto disposti su un unico livello e composti da un unico locale (oltre al bagno). Il seminterrato non è raggiungibile in quanto servito da una scala senza presenza di servoscala.



Servizi igienici

Al piano terra presente un servizio igienico a norma per disabili.

Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza non sembrano essere adeguatamente segnalati.

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate indicazioni sensoriali per persone ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti per indicare l'eventuale esodo forzato. Uno stallone per disabili dovrebbe essere ricavato nel cortile interno o nei parcheggi limitrofi.


Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme dell'immobile

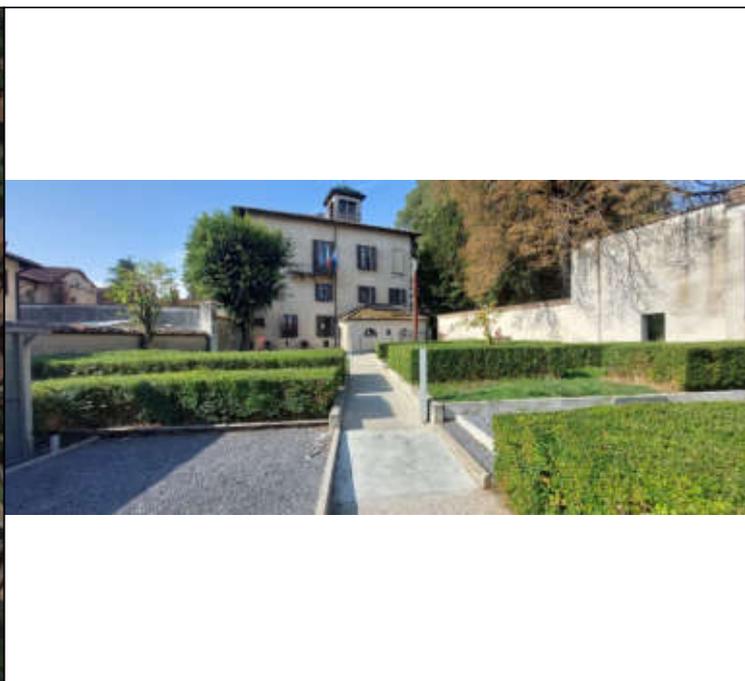

Parcheggio esterno

Non sono presenti stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili nelle vicinanze

Avvicinamento

Da via Romolo Gessi avvicinamento dal parcheggio in materiale bituminoso attraverso un vialetto in ghiaia; da via Giuseppe Galliano accesso tramite percorso cementato in buono stato di conservazione.

Ingresso

Ingresso pubblico dal lato nord-ovest della villa tramite porta in legno a doppio battente raggiungibile attraverso una rampa in legno le cui pendenze non eccedono il dislivello massimo consentito.

Spazi interni

Gli spazi interni dell'edificio principale sono disposti su tre piani di cui uno ammezzato disimpegnati da due scale interne non dotate di servoscale o ascensori, pertanto non fruibili da disabili. Il piano terreno è accessibile tramite una rampa in legno. L'edificio a ovest il cui piano terra è utilizzato come front office dagli utenti è disposto su due livelli serviti da ascensore (al piano superiore sono presenti uffici). L'accesso all'edificio è garantito da una porta in alluminio e vetro a singola battuta di adeguate dimensioni.



Servizi igienici

Non sono stati riscontrati all'interno dell'edificio servizi igienici a norma per disabili.

Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza sono adeguatamente segnalati. Tuttavia le vie di fuga dai piani superiori non risultano essere fruibili per la presenza di scale.

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate indicazioni sensoriali per persone ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti per indicare l'eventuale esodo forzato. Uno stallo per disabili dovrebbe essere ricavato nel cortile interno o nei parcheggi limitrofi. I piani superiori non sono fruibili in quanto non sono presenti servoscala o ascensore.

Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme dell'immobile



Parcheggio esterno

Non sono presenti stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili nelle vicinanze

Avvicinamento

Da via della Valle accesso al cortile da marciapiede in porfido.

Ingresso

Presenza di cancello in metallo a battente per accedere al cortile; l'accesso all'edificio è consentito da una porta di tipo a maniglia e di ampie dimensioni a doppio battente, le cui soglie non eccedono il dislivello massimo consentito

Spazi interni

Gli spazi interni di relazione con il pubblico si trovano al piano terra e sono raggiungibili dai disabili dall'apposito ingresso. Al piano superiore si trovano gli uffici disimpegnati da una scala interna e da un ascensore.



Servizi igienici

Sono presenti due servizi a norma per disabili uno posto al piano terra ed uno ubicato al piano primo.

Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza sono adeguatamente segnalati. Tuttavia le vie di fuga dai piani superiori non risultano essere fruibili per la presenza di scale.

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate indicazioni sensoriali per persone ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti per indicare l'eventuale esodo forzato. Uno stallo per disabili dovrebbe essere ricavato nel cortile interno o nei parcheggi limitrofi. Gli spazi posti al livello superiore del piano terra non sono usufruibili in sicurezza poiché in caso di incendio non potrebbe essere utilizzato l'ascensore. Si prevede quindi la realizzazione di n. 1 "spazio calmo" al primo livello, da verificare in relazione alle autorizzazioni necessarie previste dalla normativa antincendio.

Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme dell'immobile



Parcheggio esterno

Presenza all'interno del parcheggio multipiano di n. 6 stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili

Avvicinamento

Dal marciapiedi in materiale bituminoso avvicinamento all'ingresso da percorso con scivolo in mattonelle di porfido con soglie che non eccedono il dislivello massimo consentito.

Ingresso

Accesso tramite porta a battente di ampie dimensioni che permette di raggiungere il vano scale e ascensore.

Spazi interni

Gli spazi interni del parcheggio sono disposti su tre piani serviti da ascensore con presenza di segnali Braille. Le porte interne sono di dimensioni adeguate e dotate di maniglioni.



Servizi igienici

Non sono stati riscontrati all'interno dell'edificio servizi igienici a norma per disabili.



Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza sono adeguatamente segnalati. Tuttavia le vie di fuga dai piani superiori non risultano essere fruibili per la presenza di scale.

Principali barriere architettoniche riscontrate

Presenza solo all'interno dell'ascensore di indicazioni in Braille, nel resto dell'edificio non sono state riscontrate indicazioni sensoriali per persone ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti per indicare l'eventuale esodo forzato.

Estratti rilievo fotografico

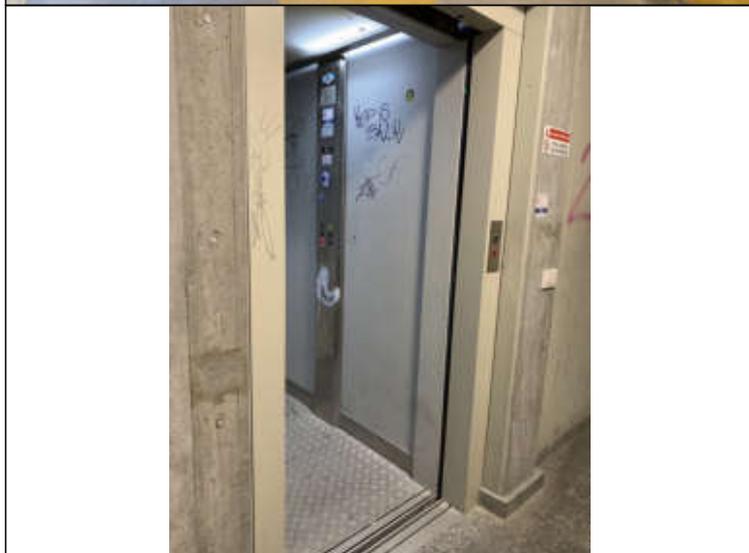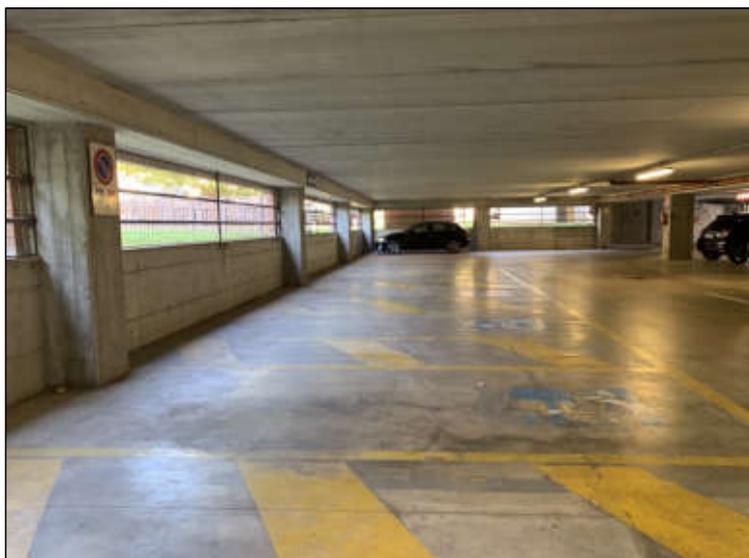

Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme dell'immobile



Parcheggio esterno

Non sono presenti stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili nelle vicinanze

Avvicinamento

Avvicinamento direttamente dall'Alsazia del Naviglio in materiale bituminoso

Ingresso

Non sono presenti ingressi trattandosi di un pergolato.

Spazi interni

La struttura è composta da una tettoia aperta su tre lati



Servizi igienici

Non sono stati riscontrati all'interno dell'edificio servizi igienici a norma per disabili.

Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza non sembrano essere adeguatamente segnalati.

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate indicazioni sensoriali per persone ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti per indicare l'eventuale esodo forzato. E' auspicabile la creazione di uno stallo parcheggio per disabili.

Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme dell'immobile



Parcheggio esterno

Non sono presenti stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili nelle vicinanze

Avvicinamento

Avvicinamento dal parco con vialetto in ghiaia; per raggiungere la porta è necessario superare un totale di otto gradini in sasso.

Ingresso

Accesso tramite quattro porte in ferro a doppio battente di dimensioni non adeguate. Presenza di otto gradini.

Spazi interni

L'edificio è posto su un unico livello non liberamente accessibile.



Servizi igienici

Non sono stati riscontrati all'interno dell'edificio servizi igienici a norma per disabili.

Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza non sembrano essere adeguatamente segnalati.

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate indicazioni sensoriali per persone ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti per indicare l'eventuale esodo forzato. Mancanza di parcheggi per disabili e di eventuali spazi per la loro individuazione. L'accesso e alla struttura è impedito dalla presenza di otto gradini, mentre l'avvicinamento è difficoltoso a causa della presenza del fondo in ghiaia del vialetto. Per garantire l'accesso e l'avvicinamento alla struttura si dovranno individuare percorsi da condividere con la Soprintendenza.


Estratti rilievo fotografico

Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme dell'immobile

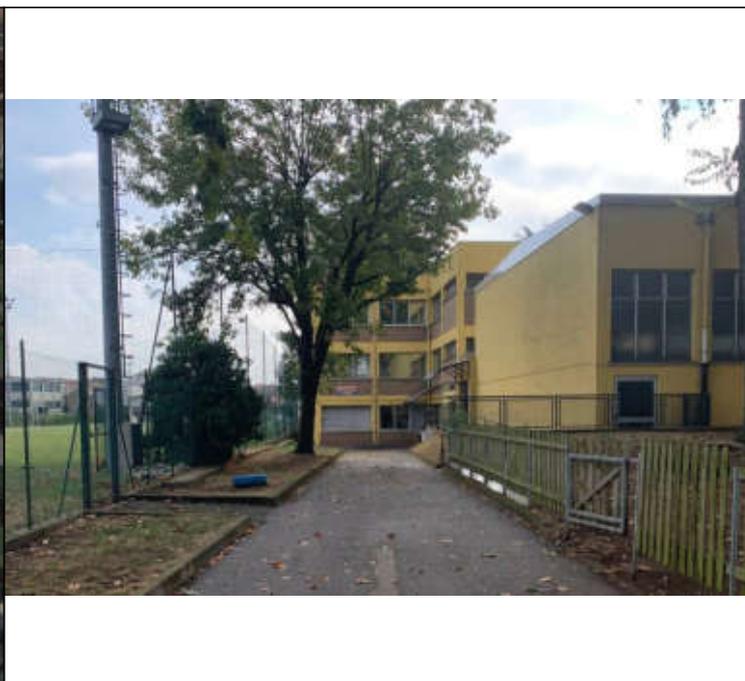

Parcheggio esterno

Non sono presenti stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili nelle vicinanze

Avvicinamento

Accesso diretto dalla strada in materiale bituminoso tramite cancello in metallo.

Ingresso

Il portone di accesso di tipo a maniglia e di ampie dimensioni raggiungibile tramite rampa con soglie che non eccedono il dislivello massimo consentito.

Spazi interni

L'edificio è posto su due livelli disimpegnati da una scala e da un ascensore presente nella scuola primaria "Papa Giovanni XXIII".



Servizi igienici

Al piano seminterrato è presente un servizio igienico a norma per disabili non servito da servoscala.


Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza sono adeguatamente segnalati. Tuttavia le vie di fuga dai piani superiori non risultano essere fruibili per la presenza di scale.

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate indicazioni sensoriali per persone ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti per indicare l'eventuale esodo forzato. Uno stallo per disabili dovrebbe essere ricavato nel cortile interno o nei parcheggi limitrofi.


Estratti rilievo fotografico

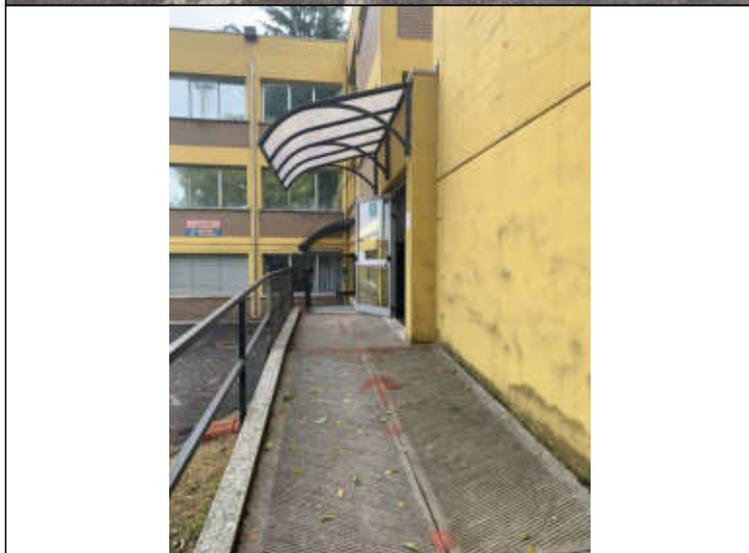

Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme dell'immobile

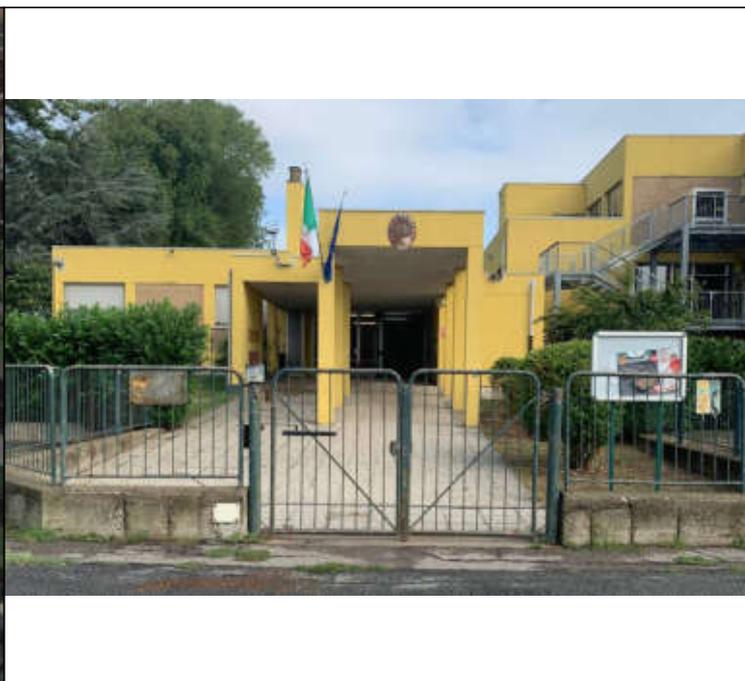

Parcheggio esterno

Presenza nelle immediate vicinanze di n. 1 stallo per il parcheggio di automobili condotte da disabili con segnalazione all'ingresso del vialetto.

Avvicinamento

Accesso diretto dall'area verde di Piazza fratelli Cervi su marciapiedi in materiale bituminoso tramite cancello in ferro.

Ingresso

Oltrepassato il cancello in ferro a doppio battente l'avvicinamento all'edificio avviene tramite una rampa in piastrelle di graniglia che non eccede il dislivello massimo consentito. La porta di ingresso è in alluminio a doppio battente di dimensioni adeguate.

Spazi interni

L'edificio è posto su due livelli disimpegnati da scale e ascensore (il servoscale presente deve essere sottoposto ad interventi di manutenzione). L'accesso alla palestra avviene tramite una scala servita da servoscala funzionante.



Servizi igienici

Presenza di tre servizi igienici a norma per disabili: uno al piano ammezzato, uno al piano terreno ed uno al primo piano.


Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza sono adeguatamente segnalati. Tuttavia le vie di fuga dai piani superiori non risultano essere fruibili per la presenza di scale.

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate indicazioni sensoriali per persone ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti per indicare l'eventuale esodo forzato. Gli spazi posti al livello superiore del piano terra non sono usufruibili in sicurezza poiché in caso di incendio non potrebbe essere utilizzato l'ascensore. Si prevede quindi la realizzazione di n. 1 "spazio calmo" al primo livello, da verificare in relazione alle autorizzazioni necessarie previste dalla normativa antincendio.

Estratti rilievo fotografico

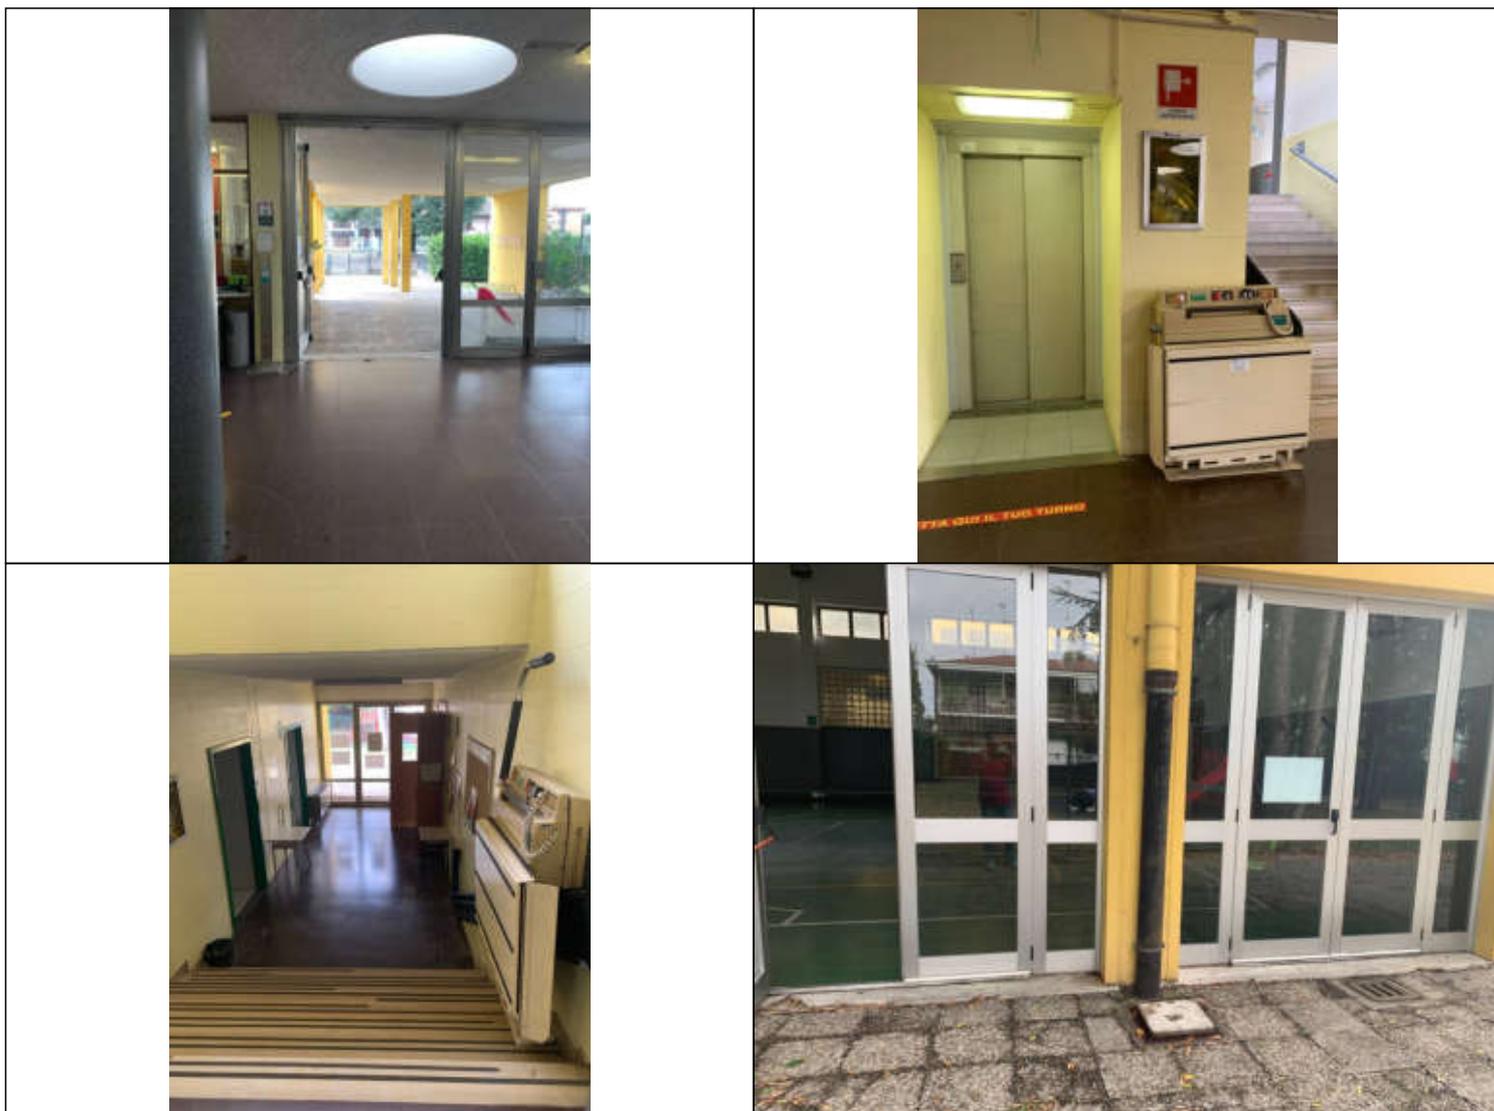

Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme dell'immobile



Parcheggio esterno

Presenza nelle immediate vicinanze di n. 1 stallo per il parcheggio di automobili condotte da disabili da ritinteggiare senza segnalazione verticale

Avvicinamento

Accesso diretto dalla strada in materiale bituminoso sconnessa ma sufficientemente complanare tramite cancello in metallo.

Ingresso

La porta di accesso è di dimensioni adeguate, per raggiungerla si deve percorrere uno scivolo con piastrelle in cemento che non eccede il dislivello massimo consentito. In prossimità della porta di ingresso è presente un piccolo gradino.

Spazi interni

L'edificio è posto su due livelli disimpegnati da una scala in cui è presente il servoscala. L'accesso alla palestra dall'interno dell'edificio è garantito dalla presenza di scivolo che non eccede il dislivello massimo consentito. La biblioteca, posta su un piano ammezzato, non è accessibile per mancanza di servoscala. All'ingresso si riscontra la presenza di un tappeto che può creare problemi di percorribilità.



Servizi igienici

E' presente un servizio a norma per disabili posto in prossimità della mensa.

Un secondo servizio è presente al primo piano.

In palestra è presente servizio igienico per disabili ma senza segnalazione, negli spogliatoi sono presenti due servizi igienici per disabili (uno per lo spogliatoio maschile ed uno per lo spogliatoio femminile).


Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza sono adeguatamente segnalati. Tuttavia le vie di fuga dai piani superiori non risultano essere fruibili per la presenza di scale.

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate indicazioni sensoriali per persone ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti per indicare l'eventuale esodo forzato. In caso di evacuazione gli spazi posti al livello superiore del piano terra non sono usufruibili in sicurezza, si prevede quindi la realizzazione di n. 1 "spazio calmo" al primo livello, da verificare in relazione alle autorizzazioni necessarie previste dalla normativa antincendio. Per l'accesso alla biblioteca dovrà essere installato un servoscala. La segnaletica dello stallo per disabili nel parcheggio interno deve essere rifatta.

Estratti rilievo fotografico

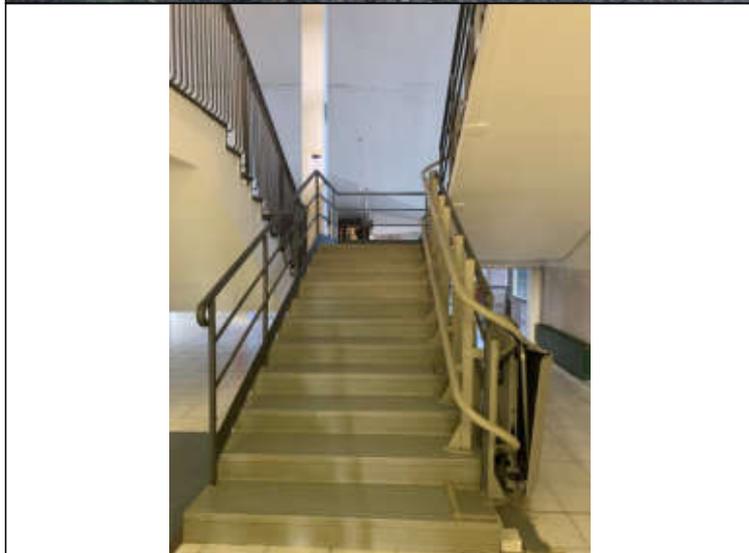

Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme dell'immobile



Parcheggio esterno

Presenza nelle immediate vicinanze di n. 1 stallo per il parcheggio di automobili condotte da disabili da ritinteggiare

Avvicinamento

Accesso diretto dal marciapiedi in materiale bituminoso sufficientemente complanare tramite cancello in metallo.

Ingresso

La porta di accesso a maniglia è di dimensioni adeguate, per raggiungerla bisogna percorrere uno scivolo in piastrelle di cemento che non eccede il dislivello massimo consentito.

Spazi interni

L'edificio è posto su un unico livello.



Servizi igienici

Non sono stati riscontrati all'interno dell'edificio servizi igienici a norma per disabili.

Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza sono adeguatamente segnalati.

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti per indicare l'eventuale esodo forzato. L'edificio non è dotato di nessun servizio igienico accessibile. La segnaletica dello stallo per disabili nel parcheggio interno deve essere rifatta.


Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme dell'immobile

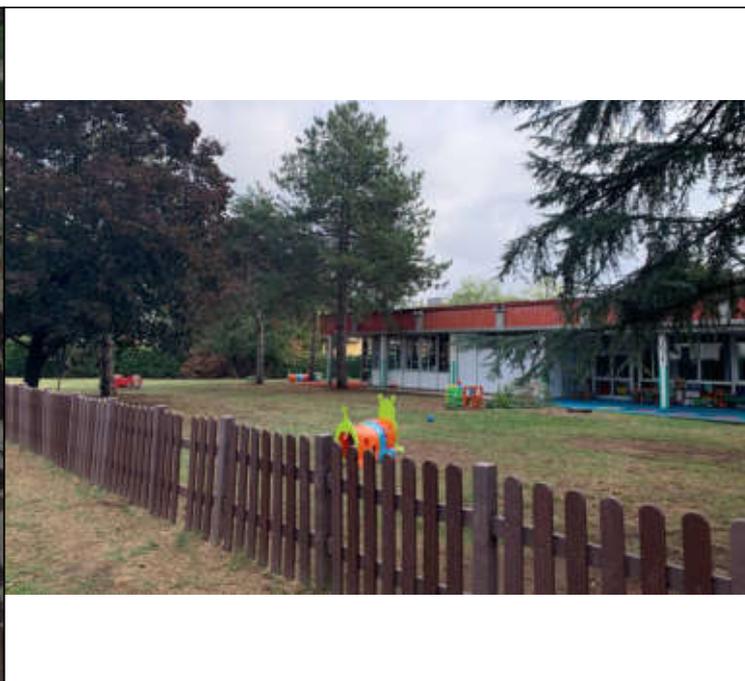

Parcheggio esterno

Non sono presenti stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili nelle vicinanze

Avvicinamento

Accesso diretto dal marciapiedi in materiale bituminoso sufficientemente complanare tramite cancello in metallo.

Ingresso

La porta di accesso a maniglia è di dimensioni adeguate, per raggiungerla bisogna percorrere uno scivolo in piastrelle di cemento che non eccede il dislivello massimo consentito.

Spazi interni

L'edificio è posto su un unico livello.



Servizi igienici

Non sono stati riscontrati all'interno dell'edificio servizi igienici a norma per disabili.

Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza sono adeguatamente segnalati.

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti per indicare l'eventuale esodo forzato. L'edificio non è dotato di nessun servizio igienico accessibile. La segnaletica dello stallo per disabili nel parcheggio interno deve essere rifatta.

Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme dell'immobile



Parcheggio esterno

Presenza in via Mazenta di n. 1 stallo per il parcheggio di automobili condotte da disabili

Avvicinamento

Accesso diretto dal marciapiede in materiale bituminoso tramite cancello in metallo.

Ingresso

Il vialetto in pietra e cemento che corre lungo il perimetro dell'edificio conduce alla porta di accesso a maniglia.

Spazi interni

L'edificio è posto su due livelli disimpegnati da una scala in cui è presente il servoscala mobile. All'ingresso si riscontra la presenza di un tappeto che può creare problemi di percorribilità.



Servizi igienici

Al piano terra presente un servizio igienico a norma per disabili.


Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza sono adeguatamente segnalati. Tuttavia le vie di fuga dai piani superiori non risultano essere fruibili per la presenza di scale.


Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti per indicare l'eventuale esodo forzato. In caso di evacuazione gli spazi posti al livello superiore del piano terra non sono usufruibili in sicurezza, si prevede quindi la realizzazione di n. 1 "spazio calmo" al primo livello, da verificare in relazione alle autorizzazioni necessarie previste dalla normativa antincendio. L'accesso all'edificio avviene tramite vialetto in pietra e cemento che corre lungo il perimetro dell'edificio con pavimentazione sconnessa.


Estratti rilievo fotografico

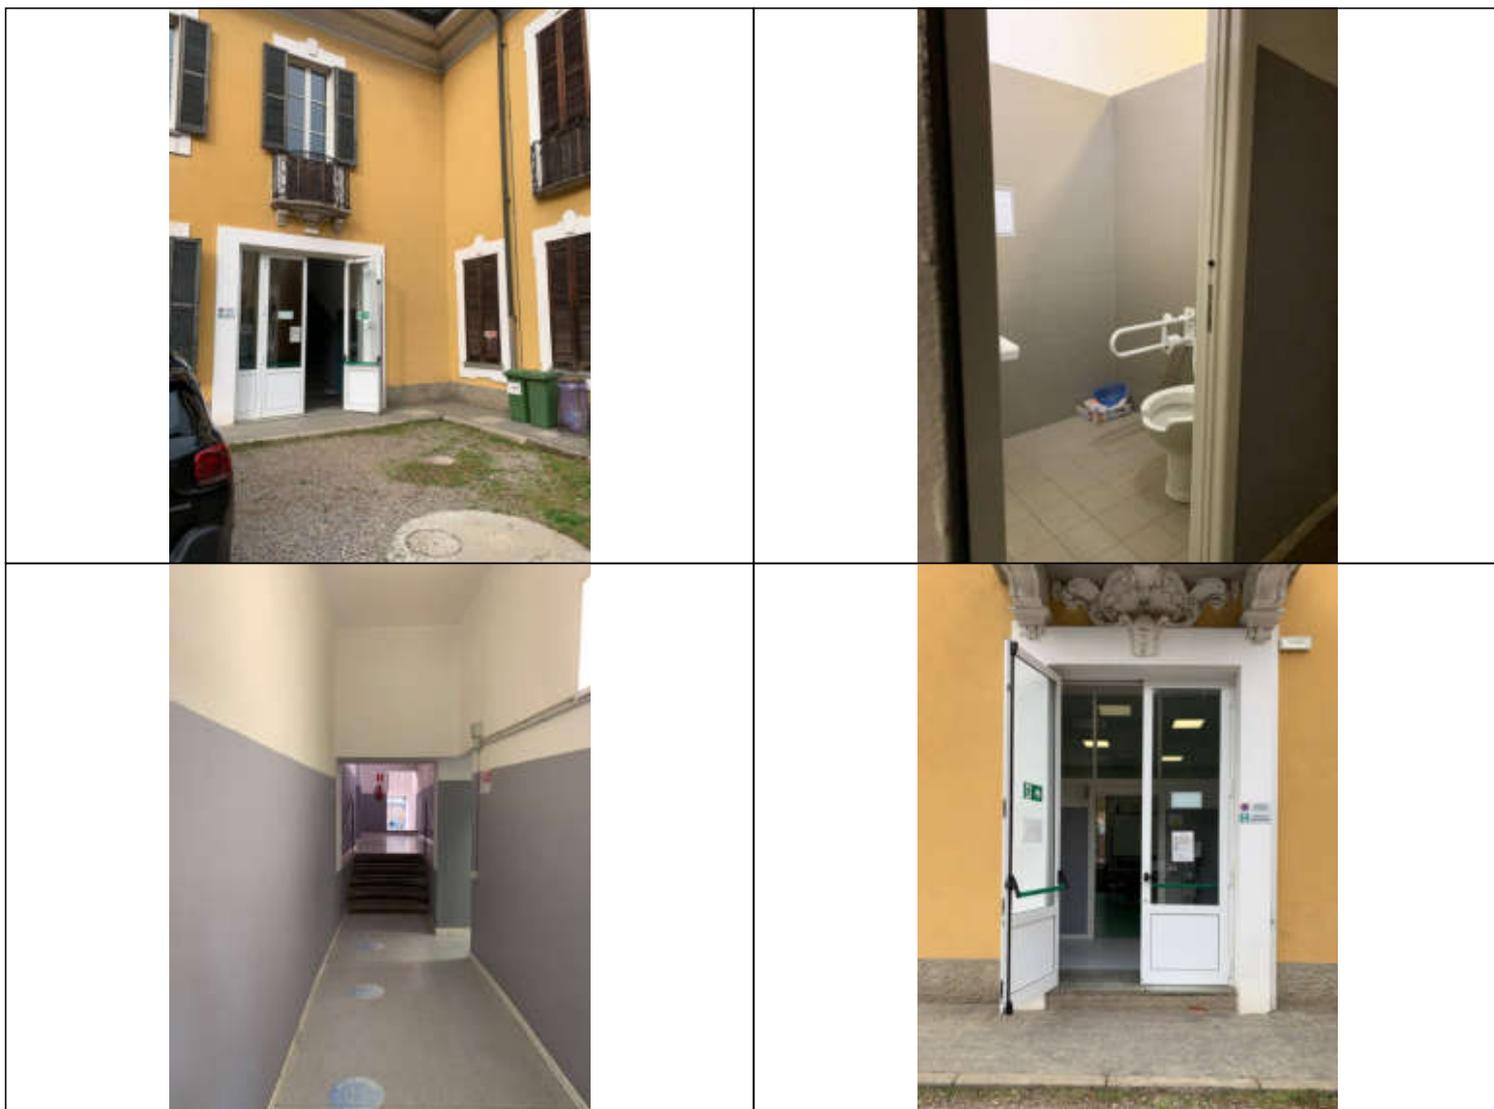

Inquadramento ortofoto

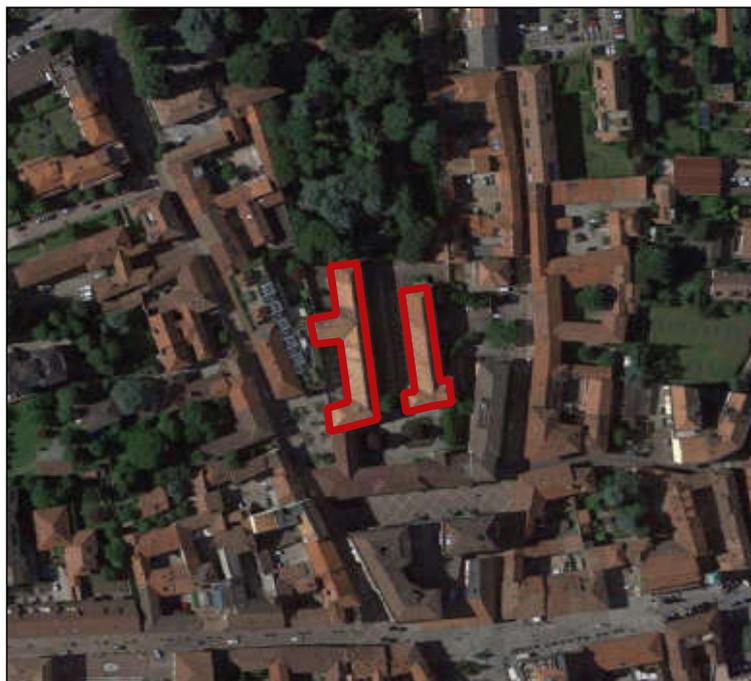

Vista d'insieme dell'immobile

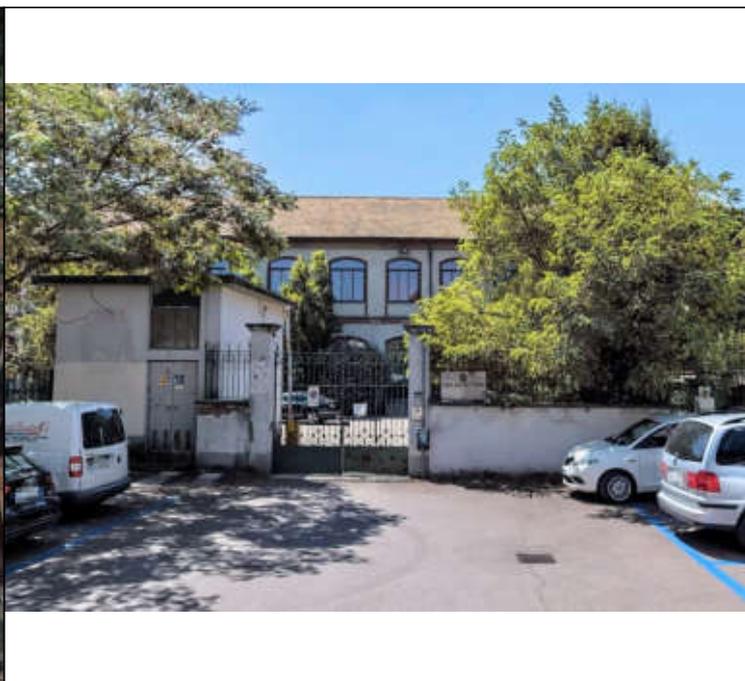

Parcheggio esterno

Presenza nelle immediate vicinanze di n. 1 stallo per il parcheggio di automobili condotte da disabili da ritinteggiare

Avvicinamento

Accesso ai due edifici dal cortile interno in masselli autobloccanti in calcestruzzo.

Ingresso

Porte a doppia battuta in metallo a maniglia di adeguate dimensioni. L'accesso agli edifici è garantito dalla presenza di due scivoli le cui pendenze non eccedono il dislivello massimo consentito.

Spazi interni

Il liceo è suddiviso in due edifici entrambi disposti su due livelli disimpegnati da scale. L'accesso ai piani superiori è garantito dalla presenza di montacarichi o ascensore. La palestra, presente nel seminterrato dell'edificio ovest è dotata di un accesso esterno e da uno interno entrambi senza scivolo.



Servizi igienici

In ogni edificio del liceo è presente al piano terra un servizio igienico a norma per disabili.

Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza sono adeguatamente segnalati. Tuttavia le vie di fuga dai piani superiori non risultano essere fruibili per la presenza di scale.


Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti per indicare l'eventuale esodo forzato. In caso di evacuazione gli spazi posti al livello superiore del piano terra non sono usufruibili in sicurezza, si prevede quindi la realizzazione di n. 1 "spazio calmo" al primo livello, da verificare in relazione alle autorizzazioni necessarie previste dalla normativa antincendio. Uno stallo per disabili dovrebbe essere ricavato nel cortile interno o nei parcheggi limitrofi.

Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto

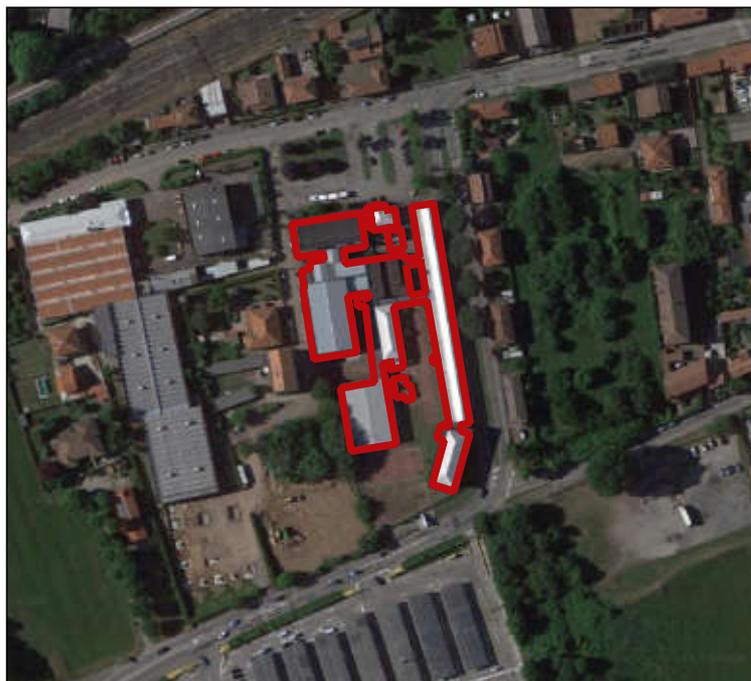

Vista d'insieme dell'immobile



Parcheggio esterno

Non sono presenti stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili nelle vicinanze

Avvicinamento

Accesso diretto dallo spazio della strada in materiale bituminoso tramite cancello in metallo.

Ingresso

Ingresso principale con porta a battente in metallo a maniglia raggiungibile con scala composta da sette gradini. Ingresso per disabili a sud dell'ingresso principale con porta a battente in metallo di adeguate dimensioni tramite rampa esterna in piastrelle di cemento rigato antiscivolo e relativo corrimano le cui pendenze non eccedono il dislivello massimo consentito.

Spazi interni

L'istituto è suddiviso in diversi edifici di uno o due piani. Gli edifici di due piani sono disimpegnati da scale e sono dotati di ascensore. L'accesso all'edificio principale è garantito da una rampa.



Servizi igienici

Sono presenti due servizi igienici a norma per disabili nell'edificio principale.

Nell'edificio ad est sono presenti due ulteriori servizi igienici a norma per disabili di cui uno necessita di manutenzione.

Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza sono adeguatamente segnalati. Tuttavia le vie di fuga dai piani superiori non risultano essere fruibili per la presenza di scale.


Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti per indicare l'eventuale esodo forzato. In caso di evacuazione gli spazi posti al livello superiore del piano terra non sono usufruibili in sicurezza, si prevede quindi la realizzazione di n. 1 "spazio calmo" al primo livello, da verificare in relazione alle autorizzazioni necessarie previste dalla normativa antincendio. Almeno uno stallo per disabili dovrebbe essere ricavato nei parcheggi antistanti.

Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto

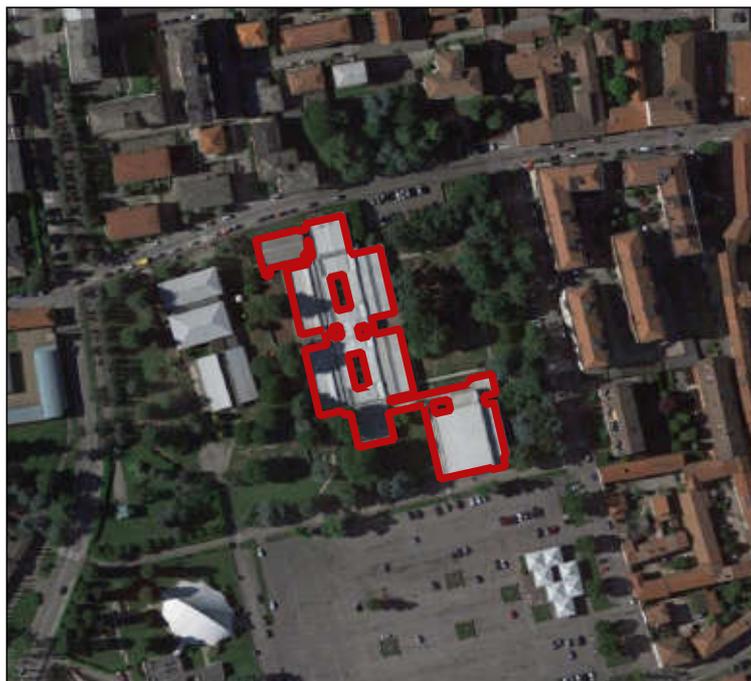

Vista d'insieme dell'immobile



Parcheggio esterno

Presenza nelle immediate vicinanze di n. 1 stallo per il parcheggio di automobili condotte da disabili.

Avvicinamento

Accesso diretto dallo spazio della strada in materiale bituminoso tramite cancello in metallo.

Ingresso

L'ingresso all'edificio è garantito da due porte a battente in alluminio di dimensioni adeguate, raggiungibili da un viale in pietra irregolare raccordato tramite uno scivolo in piastrelle di cemento rigato antiscivolo e relativo corrimano le cui pendenze non eccedono il dislivello massimo consentito.

Spazi interni

L'edificio è posto su un unico livello.



Servizi igienici

Sono presenti due servizi igienici a norma per disabili. Un ulteriore servizio igienico a norma per disabili è presente in mensa.


Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza sono adeguatamente segnalati.


Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti per indicare l'eventuale esodo forzato. Non sussistono evidenti ulteriori barriere architettoniche.


Estratti rilievo fotografico

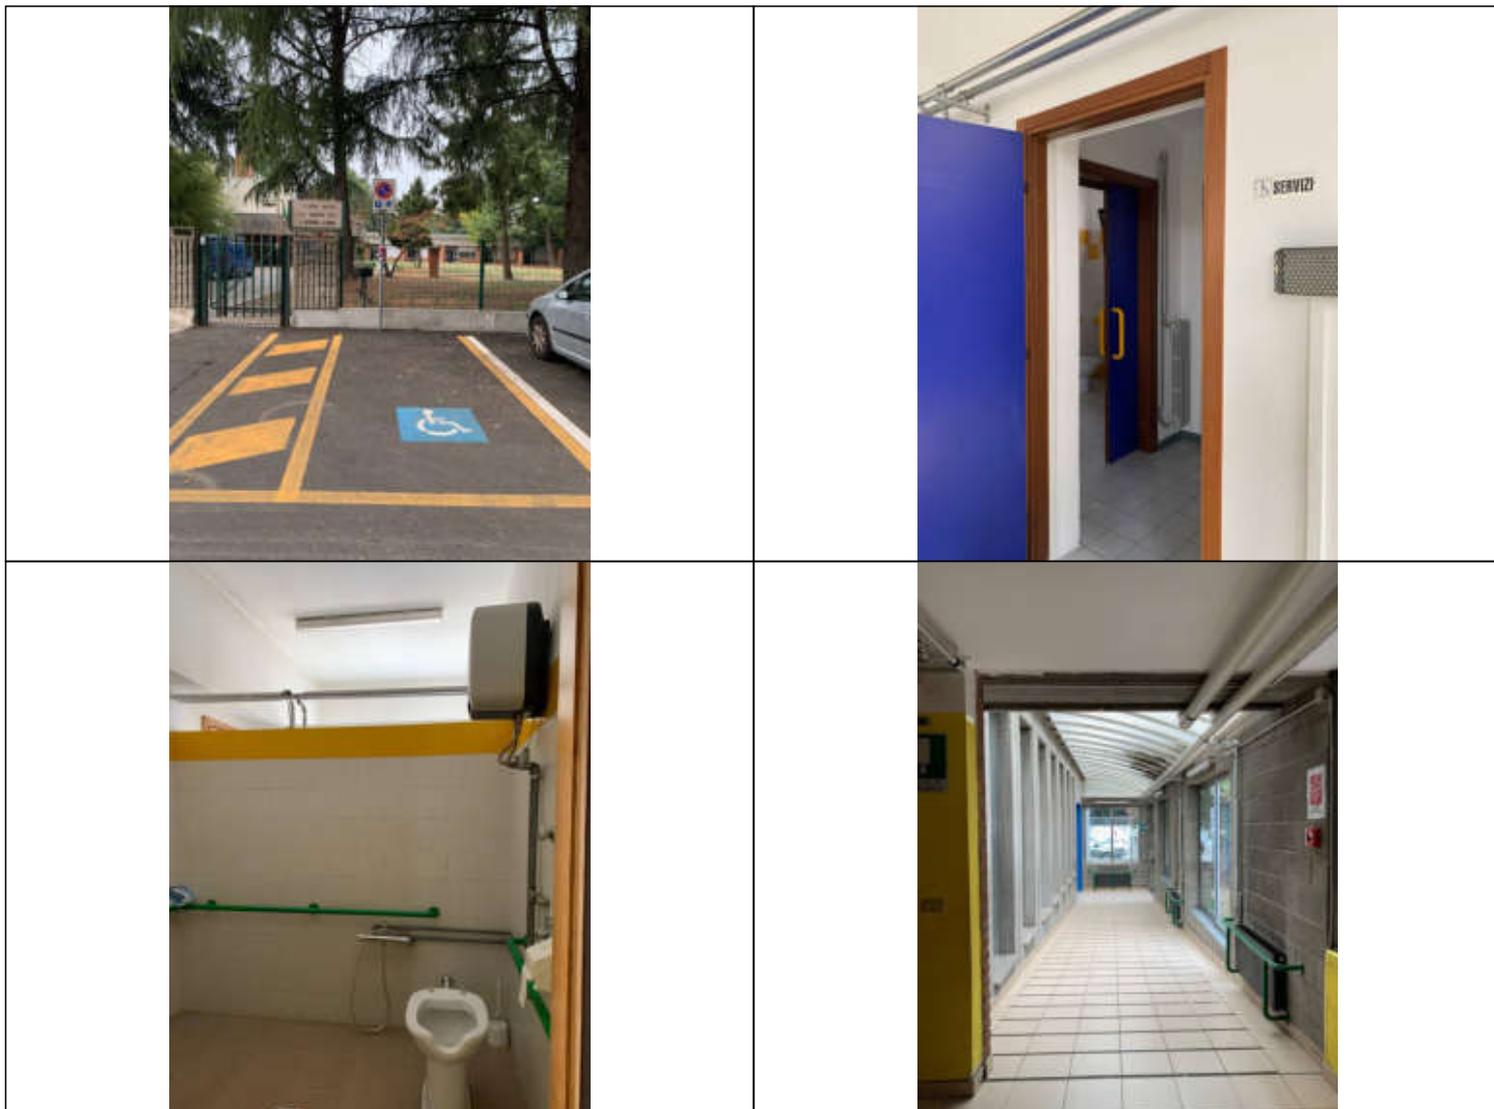

Inquadramento ortofoto

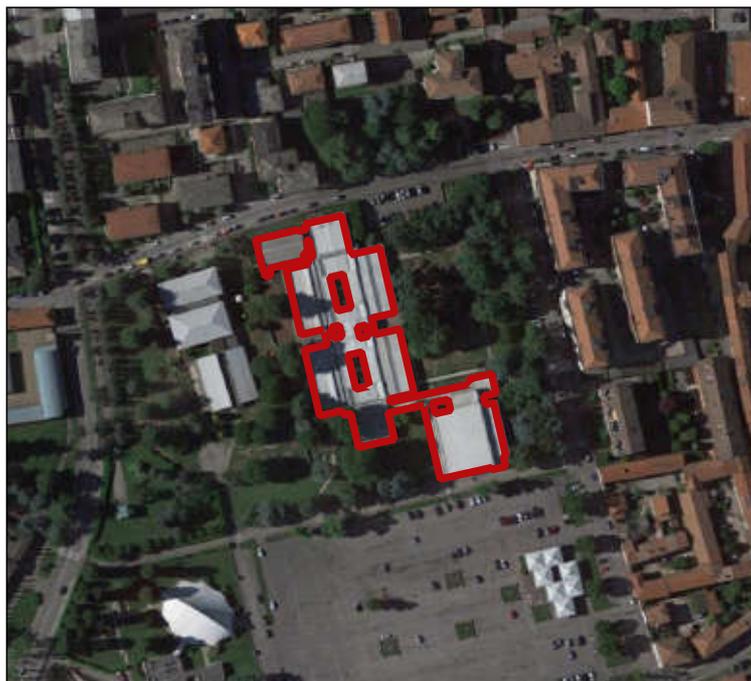

Vista d'insieme dell'immobile

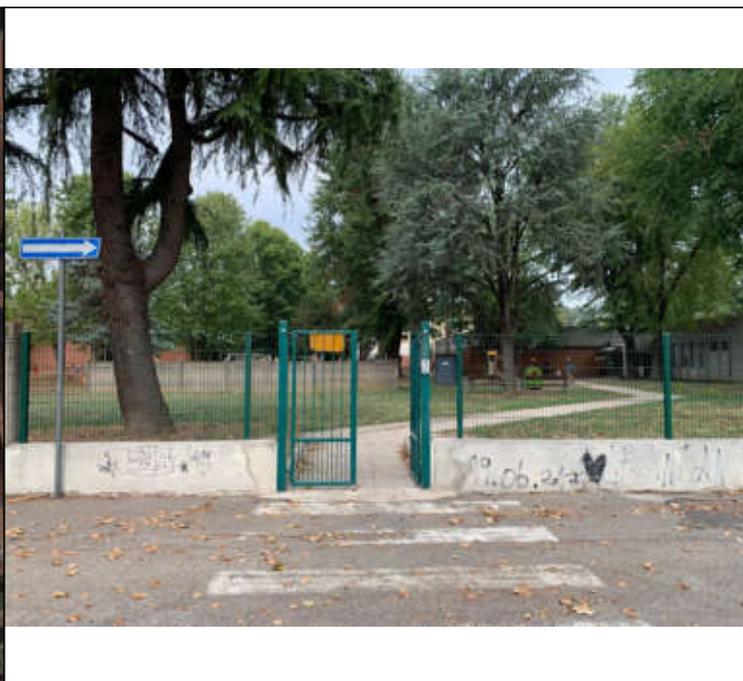

Parcheggio esterno

Non sono presenti stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili nelle vicinanze

Avvicinamento

Accesso diretto dal corsello interno di piazza mercato in materiale bituminoso tramite cancello in metallo a doppia battuta.

Ingresso

L'avvicinamento all'edificio avviene tramite la presenza di cancello in ferro a doppia battuta e vialetto in piastrelle in cemento di graniglia e in pietra irregolare che non eccede il dislivello massimo consentito. L'ingresso all'edificio è garantito da una porta a doppio battente in alluminio di dimensioni adeguate, raggiungibili con uno scivolo in cemento le cui pendenze non eccedono il dislivello massimo consentito.

Spazi interni

L'edificio è posto su un unico livello.



Servizi igienici

Non sono stati riscontrati all'interno dell'edificio servizi igienici a norma per disabili.

Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza sono adeguatamente segnalati.

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti per indicare l'eventuale esodo forzato. Non sussistono evidenti ulteriori barriere architettoniche.

Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme dell'immobile



Parcheggio esterno

Non sono presenti stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili nelle vicinanze

Avvicinamento

Accesso diretto dal marciapiede in materiale bituminoso.

Ingresso

L'ingresso principale è garantito da tre porte a battente in alluminio di dimensioni adeguate, l'accesso per i disabili è assicurato da uno scivolo di raccordo in masselli autobloccanti in calcestruzzo e cui pendenze non eccedono il dislivello massimo consentito. L'ingresso alla palestra avviene tramite porta a battente in alluminio di dimensioni adeguate ma raggiungibile solo tramite scala.

Spazi interni

L'istituto è suddiviso in due edifici collegati. Il corpo principale è disposto su due piani disimpegnati da quattro scale dotate di servoscala, il secondo edificio è composto da una palazzina di tre piani, disimpegnati da una scala e dotato di ascensore, e dalla palestra.

L'ingresso principale è garantito da una rampa a cui si accede all'atrio principale, da qui un'ulteriore scala permette di raggiungere il piano rialzato; il servoscala non funzionante è sostituito dall'ascensore).

L'ingresso alla palestra può avvenire da un ingresso dedicato (dal quale si devono superare sette gradini) o dall'atrio della scuola; per raggiungere gli spogliatoi è presente una scala con servoscala funzionante. L'auditorium è accessibile dall'atrio, ma il palcoscenico non è fruibile in quanto per raggiungerlo devono essere superati cinque gradini.



Servizi igienici

Sono presenti due servizi igienici a norma per disabili nella palestra che necessitano di interventi di manutenzione. Un ulteriore servizio igienico a norma per disabili funzionante è presente al primo piano.


Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza sono adeguatamente segnalati. Tuttavia le vie di fuga dai piani superiori non risultano essere fruibili per la presenza di scale.

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti per indicare l'eventuale esodo forzato. In caso di evacuazione gli spazi posti al livello superiore del piano terra non sono usufruibili in sicurezza, si prevede quindi la realizzazione di n. 1 "spazio calmo" al primo livello, da verificare in relazione alle autorizzazioni necessarie previste dalla normativa antincendio. L'accesso al palcoscenico dell'auditorium è impedito dalla presenza di cinque gradini. Uno stallo per disabili dovrebbe essere ricavato nel cortile interno.


Estratti rilievo fotografico

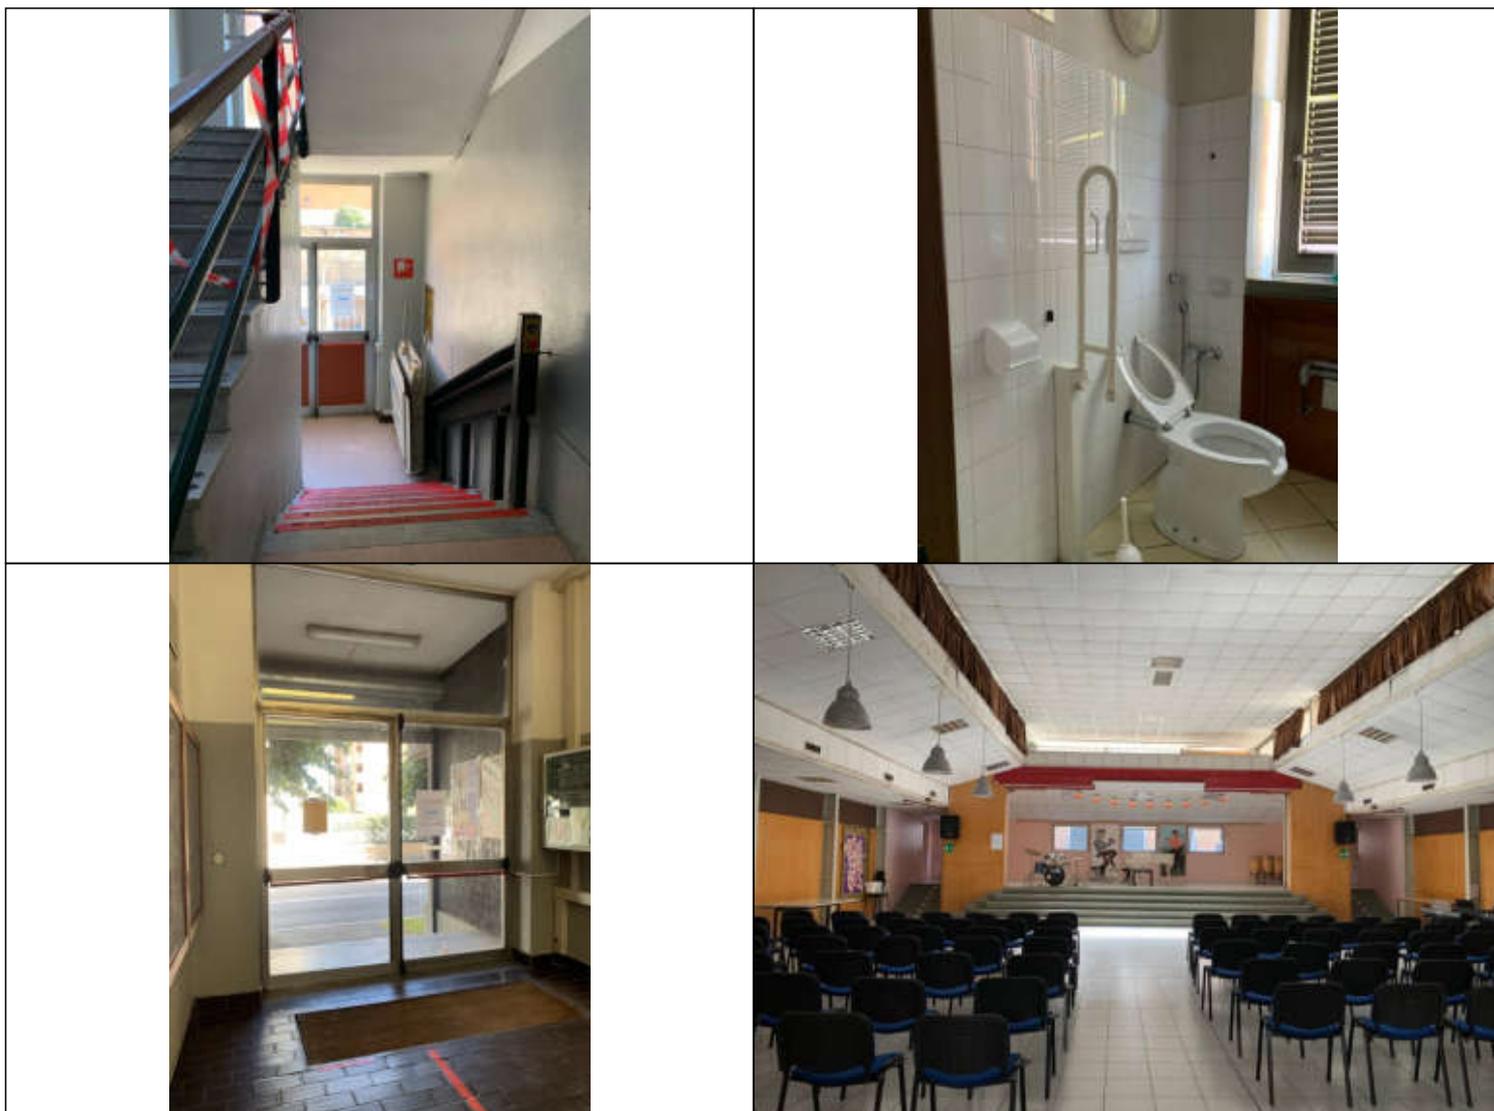

Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme dell'immobile

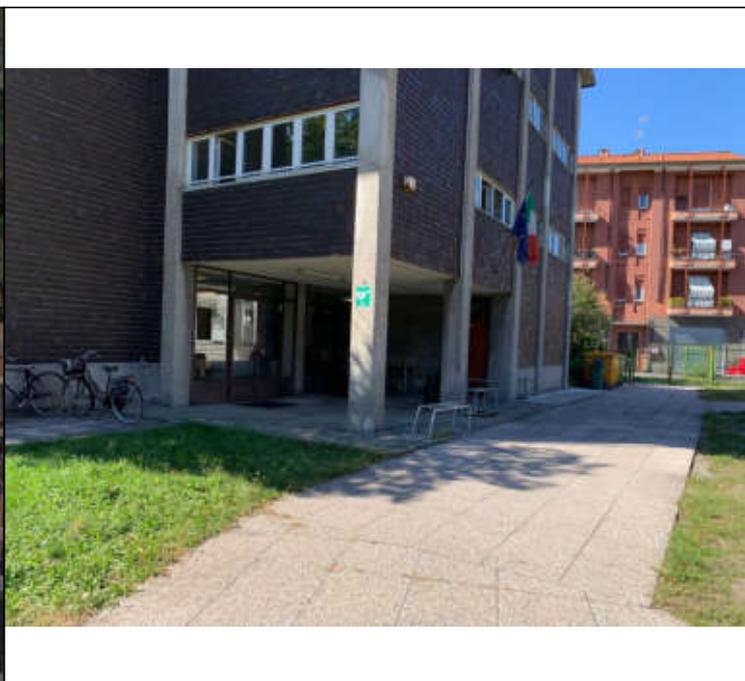

Parcheggio esterno

Presenza nelle immediate vicinanze di n. 1 stallo per il parcheggio di automobili condotte da disabili.

Avvicinamento

Accesso diretto dalla strada in materiale bituminoso tramite cancello in metallo.

Ingresso

L'ingresso dell'edificio sud è garantito da due porte a battente in ferro di dimensioni adeguate, mentre le soglie non eccedono il dislivello massimo consentito. L'ingresso dell'edificio nord avviene attraverso una porta a doppio battente in alluminio, tuttavia per raggiungere vi sono 5 gradini senza scivolo o servo scala.

Spazi interni

Il distaccamento del liceo è suddiviso in due edifici. Il corpo principale è disposto su tre piani disimpegnati da una scala senza servoscala o ascensore. Il secondo edificio è disposto su un unico livello accessibile da una scala composta da cinque gradini senza servoscala.



Servizi igienici

Al piano terra presente un servizio igienico a norma per disabili.

Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza sono adeguatamente segnalati. Tuttavia le vie di fuga dai piani superiori non risultano essere fruibili per la presenza di scale.

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti per indicare l'eventuale esodo forzato. In caso di evacuazione gli spazi posti al livello superiore del piano terra non sono usufruibili in sicurezza, si prevede quindi la realizzazione di n. 1 "spazio calmo" al primo livello, da verificare in relazione alle autorizzazioni necessarie previste dalla normativa antincendio.

Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme dell'immobile



Parcheggio esterno

Presenza nelle immediate vicinanze di n. 2 stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili per tutto il plesso.

Avvicinamento

Accesso diretto dal marciapiedi in masselli autobloccanti in calcestruzzo tramite cancello in metallo a livello.

Ingresso

L'ingresso alla palestra è garantito da una porta a battente in alluminio di dimensioni adeguate alla stessa quota rispetto al viale.

Spazi interni

L'edificio si presenta su un livello. Qui troviamo gli spogliatoi, i servizi igienici, gli spalti oltre allo spazio vero e proprio destinato a palestra.



Servizi igienici

Sono presenti due servizi igienici a norma per disabili nella palestra: uno negli spogliatoi ed uno per il pubblico.

Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza sono adeguatamente segnalati. Tuttavia si segnala la necessità di manutenzione alle porte.

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti per indicare l'eventuale esodo forzato. Non sussistono evidenti ulteriori barriere architettoniche.


Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme dell'immobile

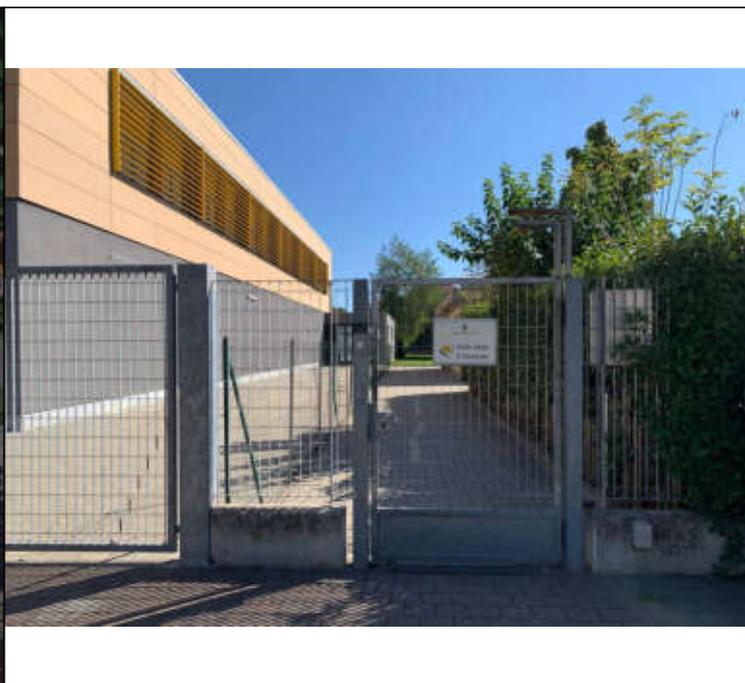

Parcheggio esterno

Presenza nelle immediate vicinanze di n. 2 stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili per tutto il plesso.

Avvicinamento

Accesso diretto dal marciapiedi in masselli autobloccanti in calcestruzzo tramite cancello in metallo a livello.

Ingresso

L'ingresso all'edificio è garantito da una porta a battente in alluminio di dimensioni adeguate alla stessa quota rispetto al viale.

Spazi interni

L'edificio è posto su un unico livello.



Servizi igienici

Non sono stati riscontrati all'interno dell'edificio servizi igienici a norma per disabili.


Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza sono adeguatamente segnalati.

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti per indicare l'eventuale esodo forzato. Non sussistono evidenti ulteriori barriere architettoniche.

Estratti rilievo fotografico

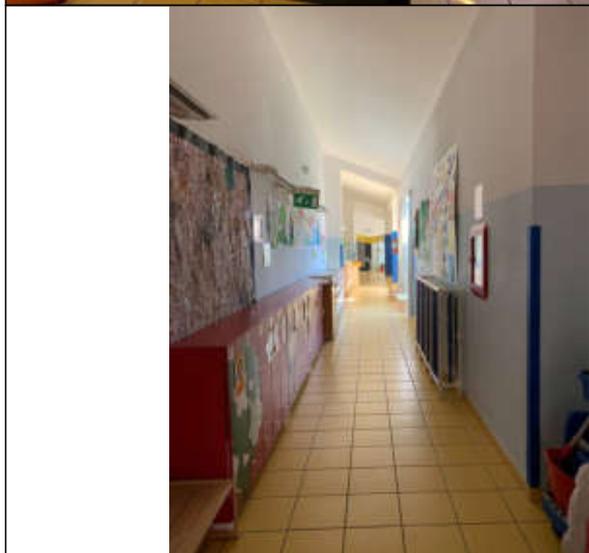

Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme dell'immobile



Parcheggio esterno

Presenza nelle immediate vicinanze di n. 2 stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili per tutto il plesso.

Avvicinamento

Accesso diretto dal marciapiede in masselli autobloccanti in calcestruzzo da cancello in acciaio a doppia battuta e accesso pedonale dedicato.

Ingresso

L'avvicinamento all'edificio avviene tramite la presenza di cancello in acciaio a doppia battuta e relativo accesso pedonale e cortile in materiale bituminoso. L'ingresso all'edificio è garantito da due porte a doppio battente in alluminio di dimensioni adeguate, raggiungibili con uno scivolo in masselli autobloccanti in calcestruzzo integrati nel marciapiede interno le cui pendenze non eccedono il dislivello massimo consentito.

Spazi interni

L'edificio è posto su un unico livello.



Servizi igienici

Al piano terra presente un servizio igienico a norma per disabili.

Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza sono adeguatamente segnalati.

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti per indicare l'eventuale esodo forzato. Non sussistono evidenti ulteriori barriere architettoniche.

Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme dell'immobile



Parcheggio esterno

Presenza nelle immediate vicinanze di n. 2 stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili per tutto il plesso.

Avvicinamento

Accesso diretto dal marciapiede in masselli autobloccanti in calcestruzzo da cancello in acciaio a doppia battuta e accesso pedonale dedicato.

Ingresso

L'avvicinamento all'edificio avviene tramite la presenza di cancello in acciaio a doppia battuta e relativo accesso pedonale e cortile in materiale bituminoso. L'ingresso all'edificio è garantito da due porte a doppio battente in alluminio di dimensioni adeguate, raggiungibili con uno scivolo in masselli autobloccanti in calcestruzzo integrati nel marciapiede interno le cui pendenze non eccedono il dislivello massimo consentito.

Spazi interni

L'edificio è posto su due livelli disimpegnati da una scala, è presente un ascensore. La mensa è localizzata al piano terra. Da un'uscita laterale è possibile raggiungere la palestra.



Servizi igienici

Presenti due servizi igienici a norma per disabili: uno al piano terreno ed uno al piano primo.

Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza sono adeguatamente segnalati. Tuttavia le vie di fuga dai piani superiori non risultano essere fruibili per la presenza di scale.

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti per indicare l'eventuale esodo forzato. In caso di evacuazione gli spazi posti al livello superiore del piano terra non sono usufruibili in sicurezza, si prevede quindi la realizzazione di n. 1 "spazio calmo" al primo livello, da verificare in relazione alle autorizzazioni necessarie previste dalla normativa antincendio. Non sussistono evidenti ulteriori barriere architettoniche.


Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme dell'immobile

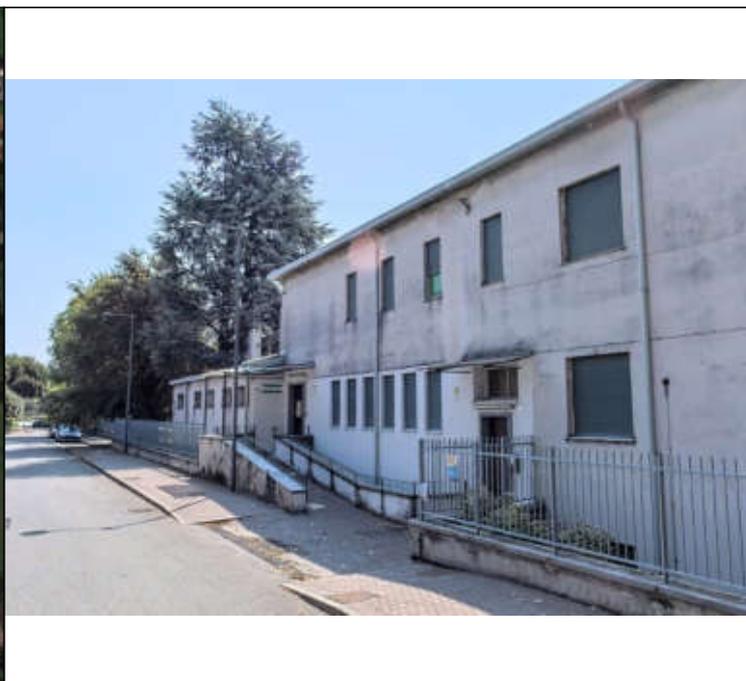

Parcheggio esterno

Non sono presenti stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili nelle vicinanze

Avvicinamento

Accesso diretto dal marciapiedi in masselli autobloccanti in calcestruzzo e da rampa di raccordo in porfido le cui pendenze non eccedono il dislivello massimo consentito.

Ingresso

L'ingresso all'edificio è garantito da una porta a battente in legno.

Spazi interni

L'edificio è posto su un unico livello.



Servizi igienici

Non sono stati riscontrati all'interno dell'edificio servizi igienici a norma per disabili.

Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza sono adeguatamente segnalati.

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti per indicare l'eventuale esodo forzato. Uno stallo per disabili dovrebbe essere ricavato nei parcheggi limitrofi.

Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme dell'immobile



Parcheggio esterno

Presenza nelle immediate vicinanze di n. 2 stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili.

Avvicinamento

Accesso diretto dal marciapiedi in masselli autobloccanti in calcestruzzo tramite cancello in metallo a livello.

Ingresso

L'ingresso all'edificio è garantito da una porta a doppio battente in alluminio di dimensioni adeguate alla stessa quota rispetto al viale.

Spazi interni

L'edificio si presenta su un livello. Qui troviamo gli spogliatoi, la sala attrezzi, i servizi igienici, gli spalti (con accessi laterali dedicati) oltre allo spazio vero e proprio destinato a palestra.



Servizi igienici

Non sono stati riscontrati all'interno dell'edificio servizi igienici a norma per disabili.


Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza non sembrano essere adeguatamente segnalati.

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti per indicare l'eventuale esodo forzato. Non sussistono evidenti ulteriori barriere architettoniche.

Estratti rilievo fotografico

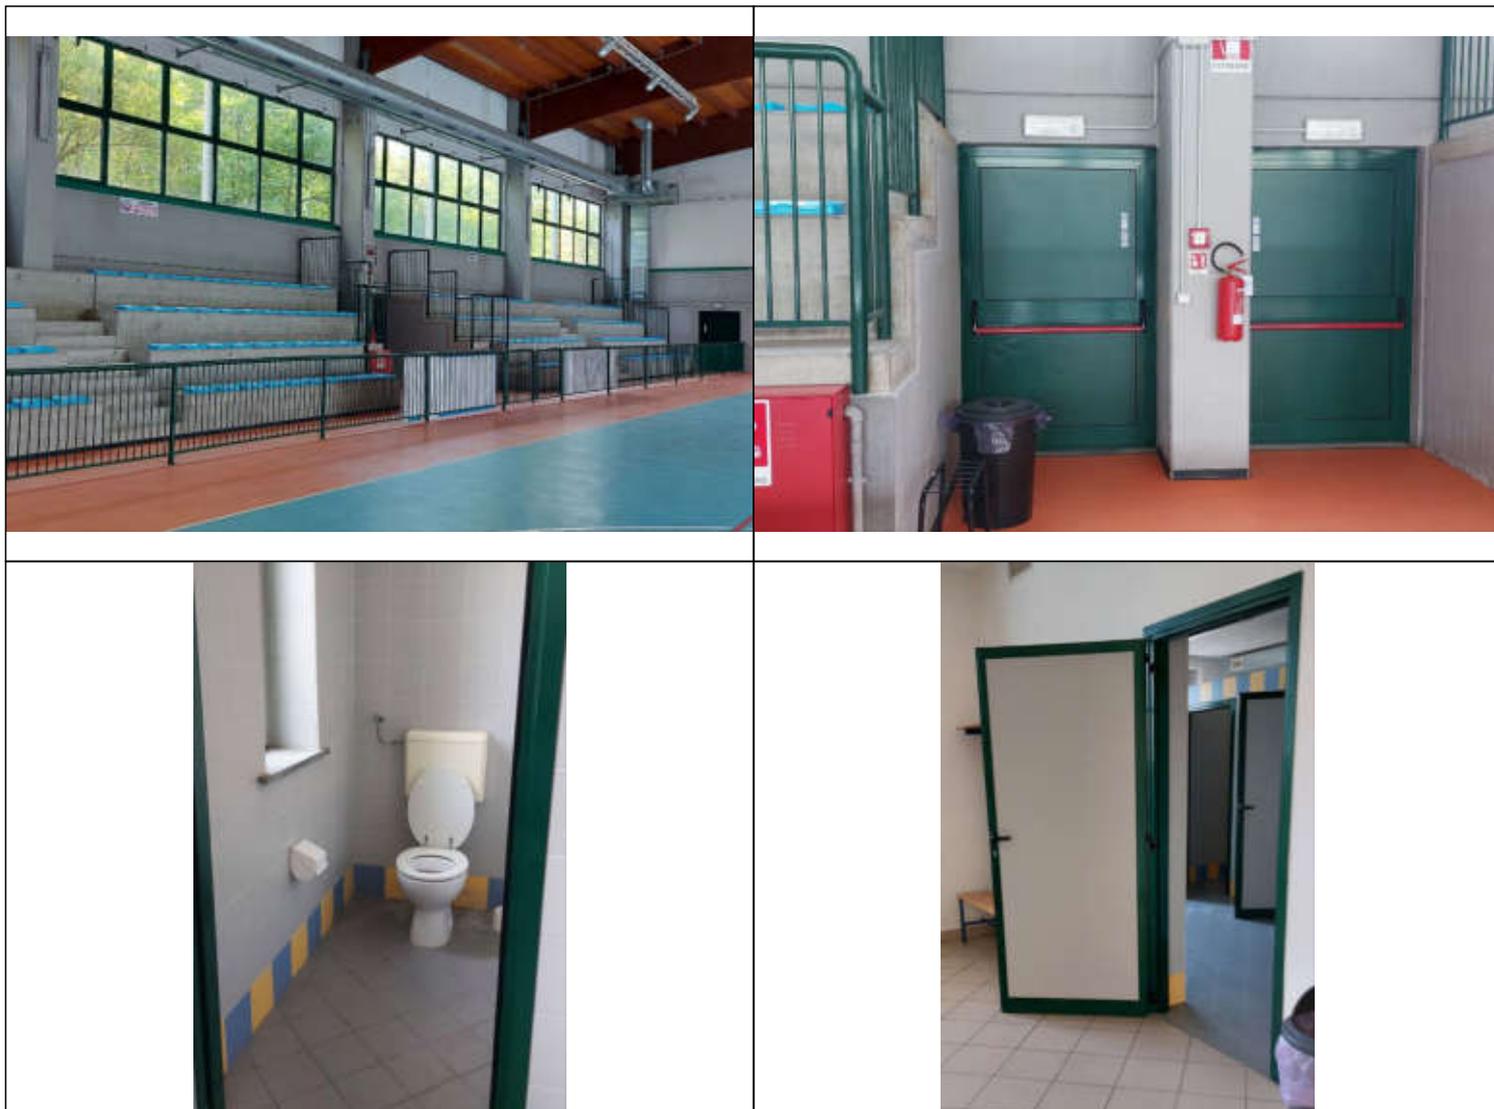

Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme dell'immobile



Parcheggio esterno

Presenza nelle immediate vicinanze di n. 2 stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili.

Avvicinamento

Accesso diretto dal marciapiedi in masselli autobloccanti in calcestruzzo tramite cancello in metallo a livello.

Ingresso

L'ingresso all'edificio è garantito da una porta a battente in alluminio di dimensioni adeguate, l'accesso per i disabili è assicurato da una rampa di raccordo con il cortile interno in porfido realizzata in cemento antiscivolo, con relativo corrimano, le cui pendenze non eccedono il dislivello massimo consentito.

Spazi interni

L'edificio è posto su un unico livello rialzato accessibile lato via alla Chiesa tramite una rampa e cui pendenze non eccedono il dislivello massimo consentito. Lato cortile interno le aule hanno uscita diretta verso l'area esterna realizzata in porfido in stato di manutenzione insufficiente dove oltremodo sono presenti diversi cordoli che ne impediscono la fruizione in sicurezza.



Servizi igienici

Sono presenti due servizi igienici a norma per disabili posti al piano terra: uno in mensa ed uno a servizio degli studenti.

Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza sono adeguatamente segnalati.

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti per indicare l'eventuale esodo forzato. L'uscita delle aule verso il cortile interno avviene su una superficie in porfido irregolare che può creare difficoltà ai disabili. Non sussistono evidenti ulteriori barriere architettoniche.


Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme dell'immobile

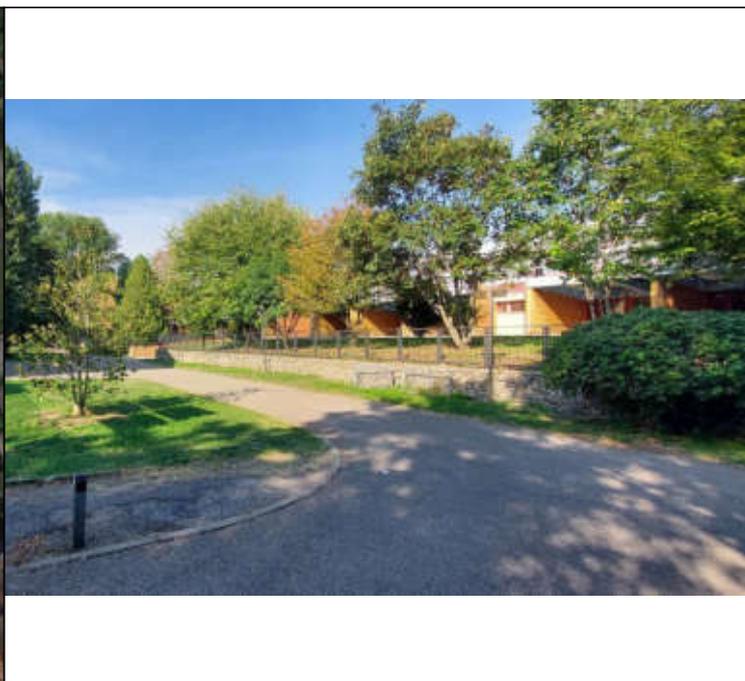

Parcheggio esterno

Presenza nelle immediate vicinanze di n. 2 stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili.

Avvicinamento

Accesso diretto dal parcheggio antistante in materiale bituminoso tramite cancello in metallo.

Ingresso

L'ingresso all'edificio è garantito da una porta a doppio battente in alluminio di dimensioni adeguate, l'accesso per i disabili è assicurato da una rampa di raccordo con il cortile interno in piastrelle di graniglia realizzata in cemento verniciato, con relativo corrimano, le cui pendenze non eccedono il dislivello massimo consentito.

Spazi interni

L'edificio è posto su tre livelli (oltre ad uno semi interrato) disimpegnati da una scala in cui è presente un ascensore.



Servizi igienici

Al piano terra presente un servizio igienico a norma per disabili.



Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza sono adeguatamente segnalati.

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti per indicare l'eventuale esodo forzato. In caso di evacuazione gli spazi posti al livello superiore del piano terra non sono usufruibili in sicurezza, si prevede quindi la realizzazione di n. 1 "spazio calmo" al primo livello, da verificare in relazione alle autorizzazioni necessarie previste dalla normativa antincendio.


Estratti rilievo fotografico

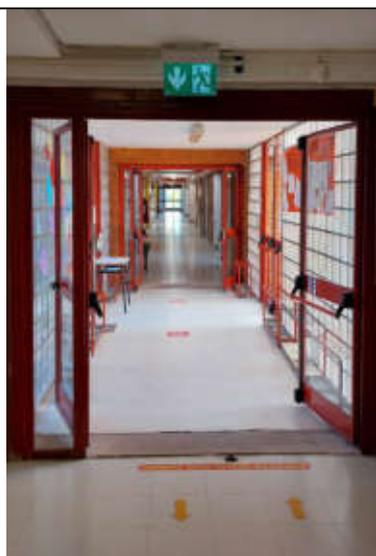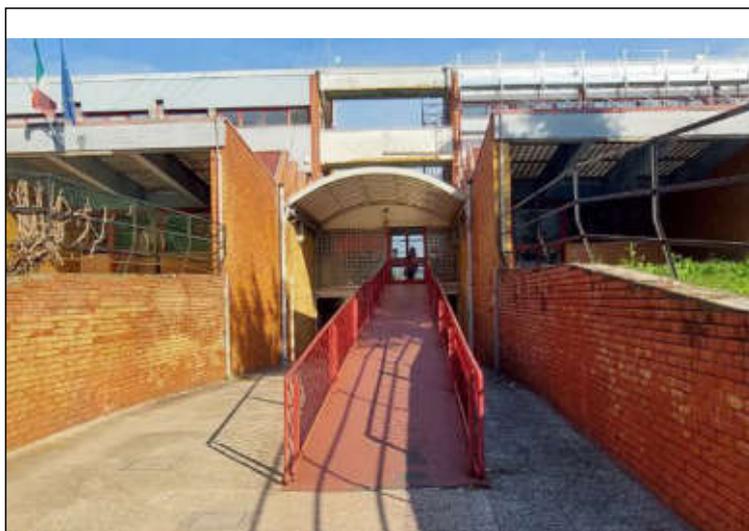

Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme dell'immobile

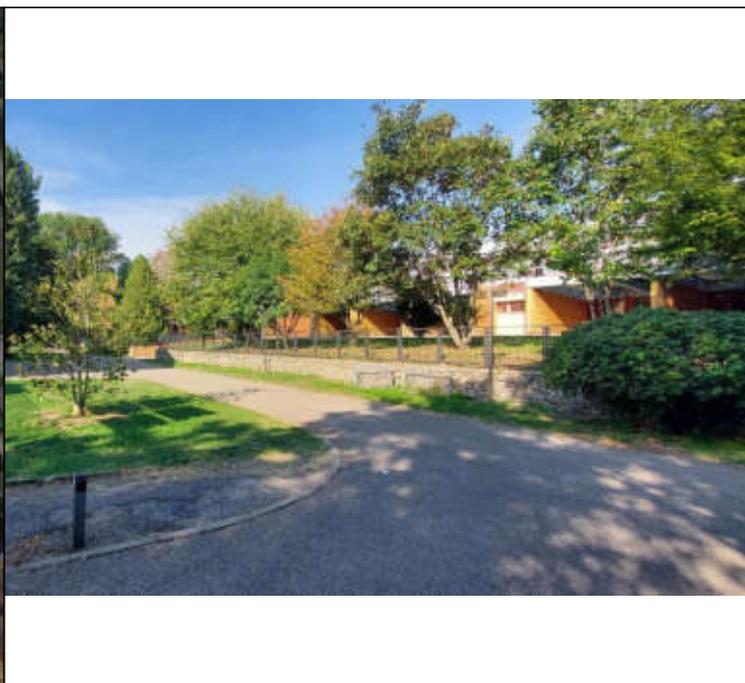

Parcheggio esterno

Presenza nelle immediate vicinanze di n. 2 stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili.

Avvicinamento

Accesso diretto dal parcheggio antistante in materiale bituminoso tramite cancello in metallo.

Ingresso

L'ingresso all'edificio è garantito da una porta a doppio battente in alluminio di dimensioni adeguate, l'accesso per i disabili è assicurato da una rampa di raccordo con il cortile interno in piastrelle di graniglia realizzata in cemento verniciato, con relativo corrimano, le cui pendenze non eccedono il dislivello massimo consentito.

Spazi interni

L'edificio è posto su tre livelli (oltre ad uno semi interrato) disimpegnati da una scala in cui è presente un ascensore. La scuola occupa il piano terra mentre al piano superiore è presente un'associazione.



Servizi igienici

Al piano terra presente un servizio igienico a norma per disabili.


Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza sono adeguatamente segnalati.

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti per indicare l'eventuale esodo forzato.


Estratti rilievo fotografico

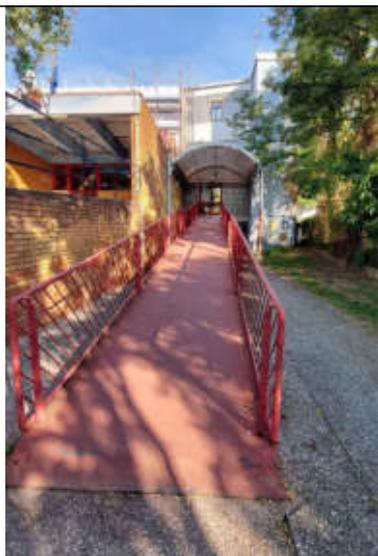

Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme dell'immobile

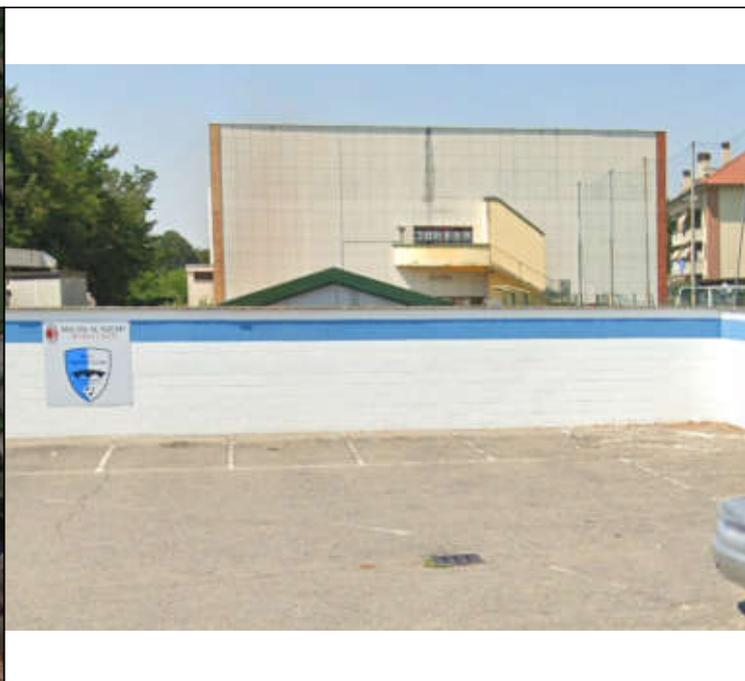

Parcheggio esterno

Accedendo dalla scuola secondaria I° grado "IV giugno 1859" sono presenti nelle immediate vicinanze n. 2 stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili.

Accedendo dal campo sportivo "Fausto Rolla" è presente nelle immediate vicinanze n. 1 stallo per il parcheggio di automobili condotte da disabili.

Avvicinamento

Accedendo dalla scuola secondaria I° grado "IV giugno 1859" l'accesso avviene tramite una passerella in calcestruzzo rivestito con piastrelle in cemento antiscivolo e cui pendenze non eccedono il dislivello massimo consentito.

Dal campo sportivo "Fausto Rolla" l'accesso avviene da piazzale in ghiaia e marciapiede rivestito con piastrelle di cemento di graniglia.

Ingresso

L'ingresso alla palestra è garantito da una porta a doppio battente in ferro di dimensioni adeguate, è presente un gradino tra il marciapiede e la porta.

Spazi interni

L'edificio si presenta su due livelli, di cui uno semi interrato. L'accesso all'edificio è impedito dalla presenza di un gradino. Al piano terra sono localizzati gli spazi destinati alle attività sportive oltre agli spalti (accessibili solo tramite scala non dotata di servoscala), nel semi interrato si trovano gli spogliatoi ed i servizi igienici. L'accesso agli spogliatoi è consentito da una scala di sei gradini senza servoscala.



Servizi igienici

Non sono stati riscontrati all'interno dell'edificio servizi igienici a norma per disabili.

Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza non sembrano essere adeguatamente segnalati.


Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti per indicare l'eventuale esodo forzato. Non sussiste alcun accesso agli spalti per i disabili. Uno stallo per disabili dovrebbe essere ricavato nel cortile interno o nei parcheggi limitrofi.

Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto

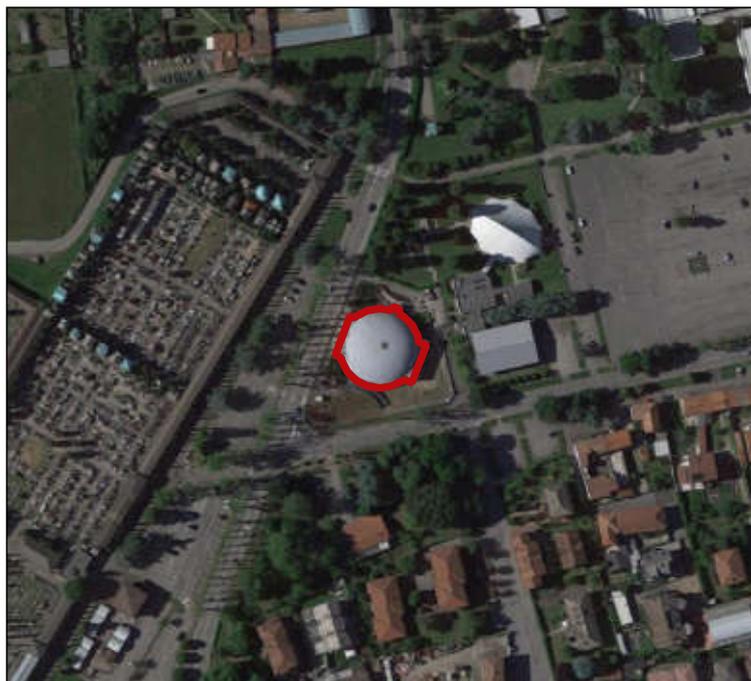

Vista d'insieme dell'immobile



Parcheggio esterno

Presenza in prossimità del cimitero di n. 4 stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili.

Avvicinamento

Accesso diretto dalla strada in materiale bituminoso tramite cancello in metallo.

Ingresso

L'ingresso all'edificio è garantito due accessi indipendenti posti specularmente da una porta a doppio battente in alluminio di dimensioni adeguate, l'accesso per i disabili è assicurato da una rampa di raccordo con il cortile interno in pietra irregolare realizzata in cemento antiscivolo le cui pendenze non eccedono il dislivello massimo consentito.

Spazi interni

Si segnala che la struttura attualmente non è utilizzata. L'edificio è posto su un unico livello, dall'esterno attraverso quattro rampe è possibile accedere agli spalti e, attraverso una scala e quattro porte gli spogliatoi e gli spazi destinati alle attività sportive.



Servizi igienici

Negli spogliatoi è presente un servizio igienico a norma per disabili, non sono presenti servizi igienici a norma per il pubblico.

Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza sono adeguatamente segnalati.

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti. La palestra è accessibile dal parcheggio mediante un attraversamento pedonale di cui si consiglia di prevedere la segnalazione acustica e di pavimentazione pedotattile.

Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme dell'immobile



Parcheggio esterno

Presenza nelle immediate vicinanze di n. 2 stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili.

Avvicinamento

Accesso dal parcheggio e dal marciapiedi in materiale bituminoso tramite cancello in metallo.

Ingresso

L'ingresso all'edificio è garantito da una porta a doppio battente in alluminio di dimensioni adeguate che garantisce ingressi ed uscite distinti, l'accesso per i disabili è assicurato da una rampa di raccordo realizzata in cemento antiscivolo, con ringhiera in ferro, le cui pendenze non eccedono il dislivello massimo consentito.

Spazi interni

L'edificio è posto su un unico livello per gli atleti, il pubblico invece per raggiungere gli spalti deve superare una scala di 13 gradini non dotata di servo scala.

L'accesso alla vasca è consentito anche per le persone disabili poiché si può passare dalla zona "asciutta" a quella "bagnata" attraverso gli spogliatoi dotati di spazi adibiti a camerino, bagno e spazio docce; il varco di accesso necessita di una pedana metallica mobile per il superamento della doccia. La biglietteria ha lo sportello posto ad una altezza sufficiente.



Servizi igienici

E' presente un servizio igienico a norma per disabili nello spogliatoio femminile.

Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza sono adeguatamente segnalati.


Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti. La piscina coperta necessiterebbe di un bagno accessibile in adiacenza della tribuna e di uno nello spogliatoio maschile.

Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto

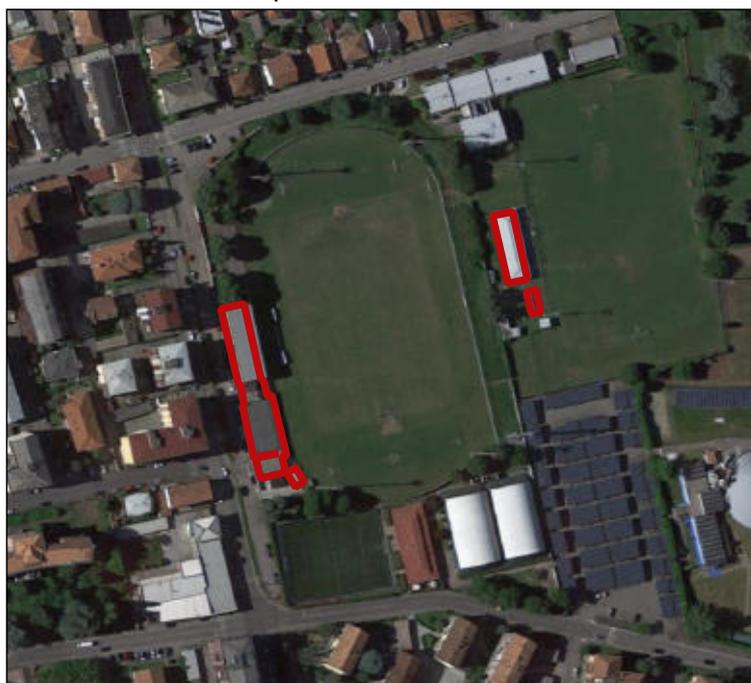

Vista d'insieme



Parcheggio esterno

Non sono presenti stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili nelle vicinanze

Avvicinamento

Accesso dal parcheggio in materiale bituminoso tramite cancello in metallo.

Ingresso

L'ingresso allo stadio per gli spettatori e gli sportivi è garantito da un cancello scorrevole in ferro, l'accesso per i disabili è assicurato da un raccordo tra il parcheggio e l'accesso al campo in cemento le cui pendenze non eccedono il dislivello massimo consentito.

Spazi interni

L'accesso alle tribune può avvenire solo tramite scale, senza possibilità di accesso per i disabili che devono seguire le partite da bordo campo. Gli spogliatoi, posti al di sotto delle tribune, non sono accessibili dai disabili per la presenza di una porta con gradino.

Per le tribune e per gli spogliatoi sono in corso progetti di riqualificazione (dettaglio nel relativo box).

Servizi igienici

Non sono stati riscontrati all'interno dell'edificio servizi igienici a norma per disabili.



Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza non sembrano essere adeguatamente segnalati.

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti. Lo stadio necessiterebbe di un bagno accessibile in adiacenza della tribuna e di uno negli spogliatoi oltre all'eliminazione dei gradini che ne impediscono l'accesso. Alcuni stalli per disabili dovrebbero essere ricavati nei parcheggi limitrofi.

Progetti di riqualificazione

In corso:

- Adeguamento tribuna - finalizzato alla messa a norma di percorsi di smistamento, vie di fuga, protezioni, visibilità, illuminazione d'emergenza, etc. - Lotto 1- Delibera di Giunta n. 103 del 10/06/2022 € 100.000,00;
- Opere interne - finalizzato alla riqualificazione e messa a norma delle zone adibite a spogliatoi e servizi sottostanti la tribuna, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista energetico - Lotto 2- Delibera di Giunta n. 101 del 05/07/2023 € 303.475,00

Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme dell'immobile



Parcheggio esterno

Non sono presenti stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili nelle vicinanze

Avvicinamento

Accesso dalla strada in materiale bituminoso tramite cancello in metallo.

Ingresso

L'ingresso alla struttura avviene direttamente dalla strada attraverso un cancello a doppio battente in ferro con fondo in cemento, sterrato irregolare e ghiaia.

Spazi interni

L'edificio è posto su un unico livello, gli spogliatoi non sono accessibili ai disabili per la presenza di un gradino, oltremodo negli spogliatoi non sussiste un servizio igienico a norma dotato anche di doccia.



Servizi igienici

Al piano terra presente un servizio igienico a norma per disabili attualmente destinato ad altro uso.

Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza non sembrano essere adeguatamente segnalati.

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti. La struttura necessiterebbe di un bagno a norma negli spogliatoi oltre all'eliminazione dei gradini che ne impediscono l'accesso. Alcuni stalli per disabili dovrebbero essere ricavati all'interno del cortile o nei parcheggi limitrofi.

Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme dell'immobile



Parcheggio esterno

Presenza nelle immediate vicinanze di n. 1 stallo per il parcheggio di automobili condotte da disabili.

Avvicinamento

Accesso dal parcheggio in materiale bituminoso tramite cancello in metallo per gli spogliatoi e da marciapiedi in masselli autobloccanti in calcestruzzo per le tribune.

Ingresso

L'ingresso alle tribune avviene mediante cancello in ferro indipendente raccordato direttamente dal marciapiede. L'accesso agli spogliatoi avviene mediante cancello in ferro a doppia battuta dedicato ad atleti e responsabili sportivi a livello.

Spazi interni

L'edificio principale è posto su un unico livello, gli spogliatoi sono accessibili ai disabili tramite una piccola rampa di raccordo con il piano terra che permette di raggiungere anche il servizio igienico. Per raggiungere gli altri servizi (bar, tribune e bagni pubblici) è necessario percorrere il cortile in ghiaia o l'ingresso dedicato al pubblico.



Servizi igienici

E' presente un servizio igienico a norma per disabili a disposizione degli atleti.

Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza non sembrano essere adeguatamente segnalati.

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti. La struttura necessiterebbe di un bagno a norma in prossimità degli spalti.

Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme dell'immobile



Parcheggio esterno

Presenza nelle immediate vicinanze di n. 2 stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili.

Avvicinamento

Accesso dal parcheggio e dal marciapiedi in materiale bituminoso tramite cancello in ferro.

Ingresso

L'ingresso all'edificio lato bar è garantito da una porta a doppio battente in legno di dimensioni adeguate. L'accesso agli spogliatoi è garantito da porte a singolo battente in alluminio di adeguate dimensioni. Il tutto è raggiungibile da una rampa in masselli autobloccanti in calcestruzzo che collega il marciapiede in piastrelle presente lungo il perimetro dell'edificio ed il vialetto d'ingresso realizzato in masselli autobloccanti in calcestruzzo.

Spazi interni

L'accesso all'edificio avviene tramite rampe le cui pendenze non eccedono il dislivello massimo consentito. Gli spazi dedicati al bar hanno accesso separato e sono dotati di un servizio igienico per disabili. Gli spogliatoi sono raggiungibili tramite percorso esterno all'edificio e non presentano barriere architettoniche.



Servizi igienici

Sono presenti tre servizi igienici per disabili: due negli spogliatoi ed uno all'interno del bar.




Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza sono adeguatamente segnalati.

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti per indicare l'eventuale esodo forzato. Non sussistono evidenti ulteriori barriere architettoniche.

Estratti rilievo fotografico

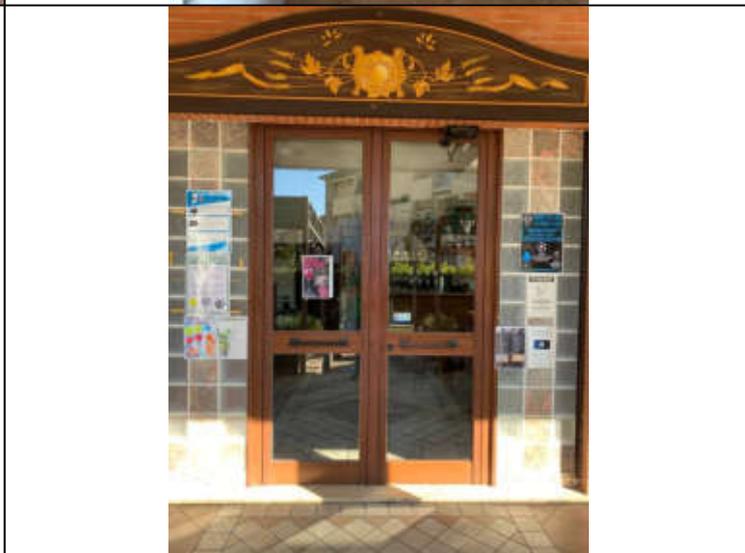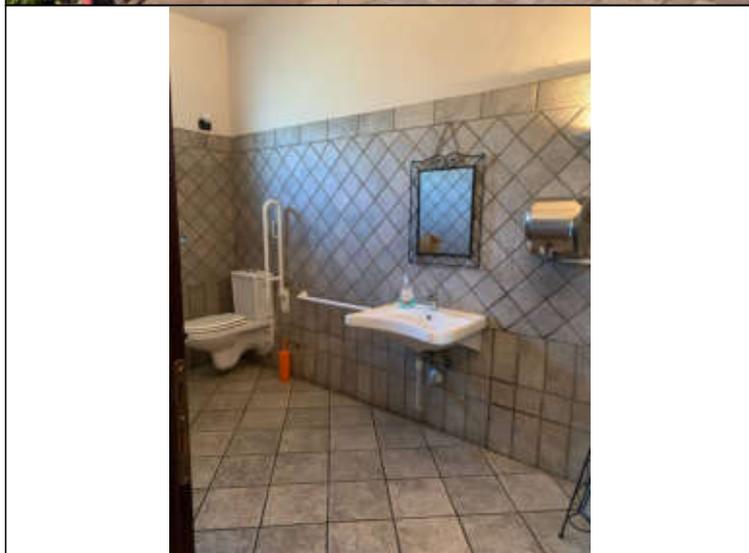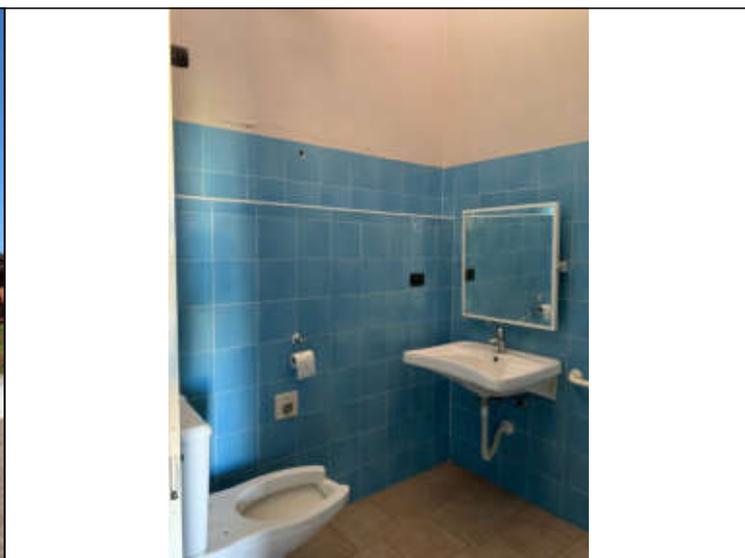

Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme dell'immobile



Parcheggio esterno

Presenza nelle immediate vicinanze di n. 1 stallo per il parcheggio di automobili condotte da disabili.

Avvicinamento

Accesso da marciapiede in materiale bituminoso.

Ingresso

L'ingresso all'edificio è garantito da una porta a doppio battente di tipo ad apertura automatica con fotocellula, per raggiungerla è presente una scala composta da otto gradini e da una rampa in cemento antiscivolo, le cui pendenze non eccedono il dislivello massimo consentito.

Spazi interni

L'edificio è posto su due livelli ma lo spazio interessato dalla farmacia comunale è localizzato su un unico livello (piano rialzato) accessibile tramite scala o rampa esterna.



Servizi igienici

Al piano rialzato è presente un servizio igienico a norma per disabili con accesso dalla farmacia.

Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza sono adeguatamente segnalati.


Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti. Uno stallone per disabili dovrebbe essere ricavato nei parcheggi fronte stanti.

Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto

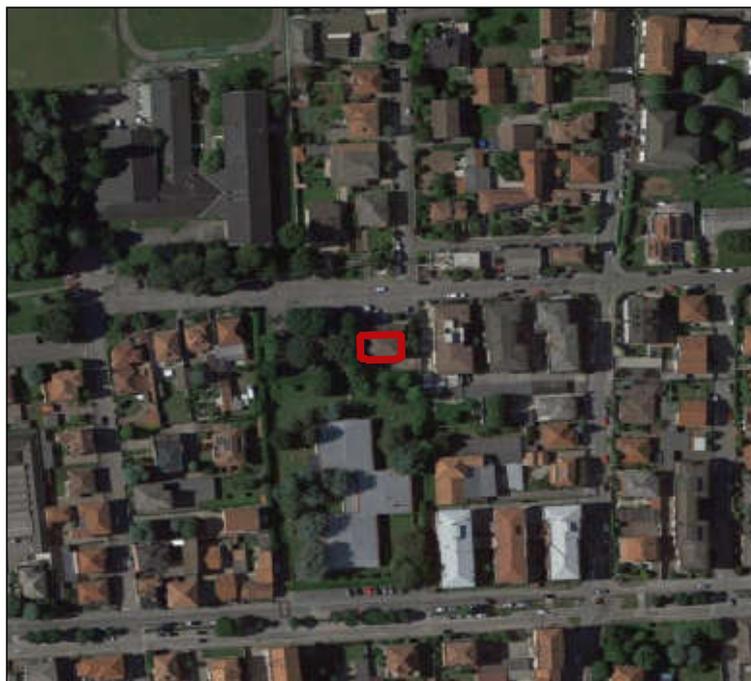

Vista d'insieme dell'immobile



Parcheggio esterno

Presenza nelle immediate vicinanze di n. 1 stallo per il parcheggio di automobili condotte da disabili.

Avvicinamento

Accesso da marciapiede o accesso carraio in materiale bituminoso tramite cancello in ferro a doppia battuta.

Ingresso

L'ingresso all'edificio è promiscuo con la farmacia attraverso una porta a doppio battente di tipo ad apertura automatica con fotocellula, per raggiungerla è presente una scala composta da otto gradini e da una rampa in cemento antiscivolo, le cui pendenze non eccedono il dislivello massimo consentito.

Spazi interni

L'edificio è posto su due livelli ma lo spazio interessato dall'associazione è localizzato su un unico livello (piano primo) accessibile tramite scala o rampa esterna.



Servizi igienici

Non sono stati riscontrati all'interno dell'edificio servizi igienici a norma per disabili.

Uscite di sicurezza


I percorsi di sicurezza non sembrano essere adeguatamente segnalati.

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti. Uno stallo per disabili dovrebbe essere ricavato nei parcheggi fronte stanti.

Estratti rilievo fotografico

Inquadramento ortofoto

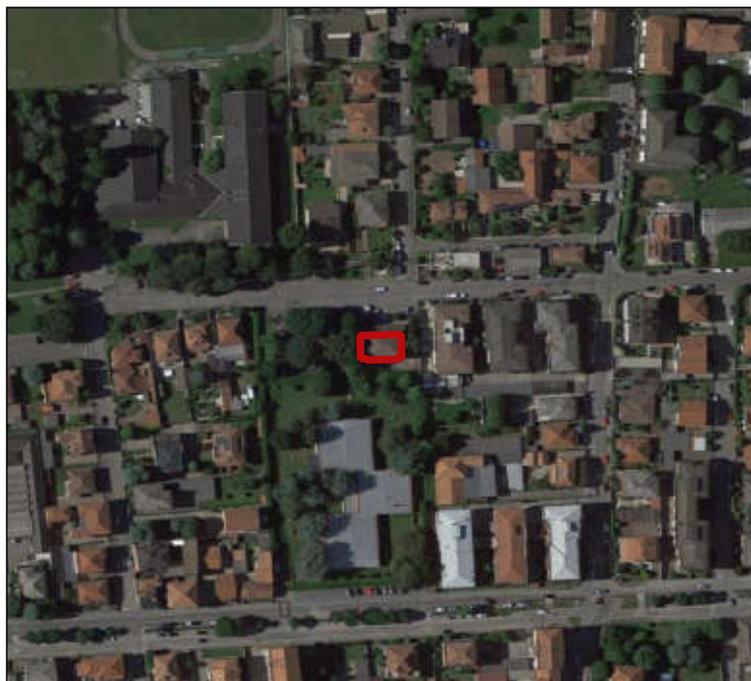

Vista d'insieme dell'immobile



Parcheggio esterno

Presenza nelle immediate vicinanze di n. 1 stallo per il parcheggio di automobili condotte da disabili.

Avvicinamento

Accesso da marciapiede in materiale bituminoso.

Ingresso

L'ingresso all'edificio è garantito da una porta a doppio battente in alluminio protetta da saracinesca a grata, per raggiungerla è presente una scala composta da otto gradini e da una rampa in cemento antiscivolo, le cui pendenze non eccedono il dislivello massimo consentito.

Spazi interni

L'edificio è posto su due livelli ma lo spazio interessato dai locali è localizzato su un unico livello (piano rialzato) accessibile tramite scala o rampa esterna.



Servizi igienici

Non sono stati riscontrati all'interno dell'edificio servizi igienici a norma per disabili.

Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza non sembrano essere adeguatamente segnalati.

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti. Uno stallo per disabili dovrebbe essere ricavato nei parcheggi fronte stanti.

Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme dell'immobile



Parcheggio esterno

Presenza nelle immediate vicinanze di n. 1 stallo per il parcheggio di automobili condotte da disabili.

Avvicinamento

Accesso da marciapiede in masselli autobloccanti in calcestruzzo.

Ingresso

L'ingresso all'edificio è garantito una porta a doppio battente di tipo ad apertura automatica con fotocellula, per raggiungerla è presente una scala composta da nove gradini e da una rampa in cemento antiscivolo, le cui pendenze non eccedono il dislivello massimo consentito.

Spazi interni

L'edificio è posto su due livelli ma lo spazio interessato dalla farmacia comunale è localizzato su un unico livello (piano rialzato) accessibile tramite scala o rampa esterna.



Servizi igienici

Non sono stati riscontrati all'interno dell'edificio servizi igienici a norma per disabili.



Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza sono adeguatamente segnalati.

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti.

Estratti rilievo fotografico

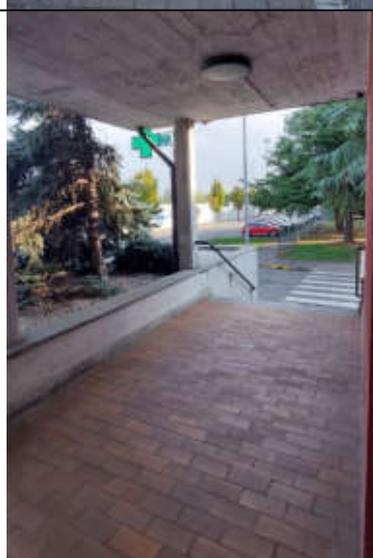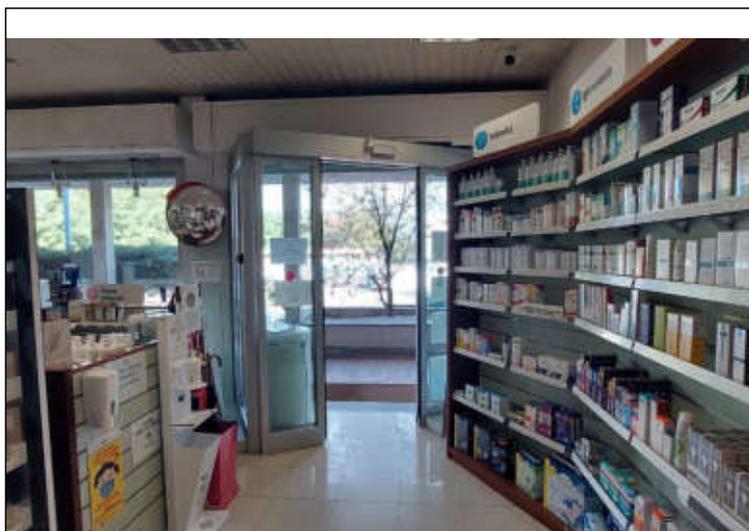

Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme dell'immobile



Parcheggio esterno

Presenza nelle immediate vicinanze di n. 1 stallo per il parcheggio di automobili condotte da disabili.

Avvicinamento

Accesso da marciapiede in masselli autobloccanti in calcestruzzo.

Ingresso

L'ingresso all'edificio è garantito una porta a singolo battente in alluminio, per raggiungerla è presente una scala composta da nove gradini e da una rampa in cemento antiscivolo, le cui pendenze non eccedono il dislivello massimo consentito. Per i disabili è presente un accesso adattato con porta a singolo battente in alluminio di dimensioni adeguate al fine di consentire l'accesso diretto agli uffici.

Spazi interni

L'edificio è posto su due livelli ma l'ufficio postale è localizzato su un unico livello (piano rialzato) accessibile tramite scala o rampa esterna. Gli utenti possono accedere unicamente alla stanza principale, per l'accesso dei disabili è possibile aprire l'accesso dei dipendenti.



Servizi igienici

Non sono stati riscontrati all'interno dell'edificio servizi igienici a norma per disabili.

Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza sono adeguatamente segnalati.

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti. La struttura necessiterebbe di un bagno a norma.

Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme dell'immobile



Parcheggio esterno

Presenza nelle immediate vicinanze di n. 1 stallo per il parcheggio di automobili condotte da disabili.

Avvicinamento

Accesso da marciapiede in materiale bituminoso tramite cancello pedonale in ferro a singola battuta con presenza di gradino.

Ingresso

L'ingresso all'edificio è garantito da una porta a doppio battente in alluminio di dimensioni adeguate protetta da un'inferriata in ferro, con presenza di gradino.

Spazi interni

L'edificio è posto su due livelli ma l'appartamento residenziale è localizzato su un unico livello (piano primo) accessibile tramite scala dal retro dell'edificio.



Servizi igienici

Non sono stati riscontrati all'interno dell'edificio servizi igienici a norma per disabili.



Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza non sembrano essere adeguatamente segnalati.

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti. La struttura necessiterebbe di un bagno a norma e di un servoscala per accedere all'appartamento.

Estratti rilievo fotografico

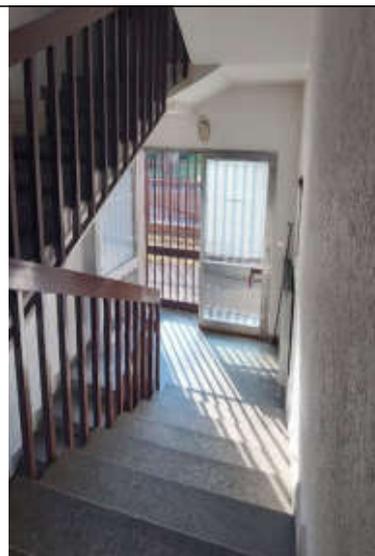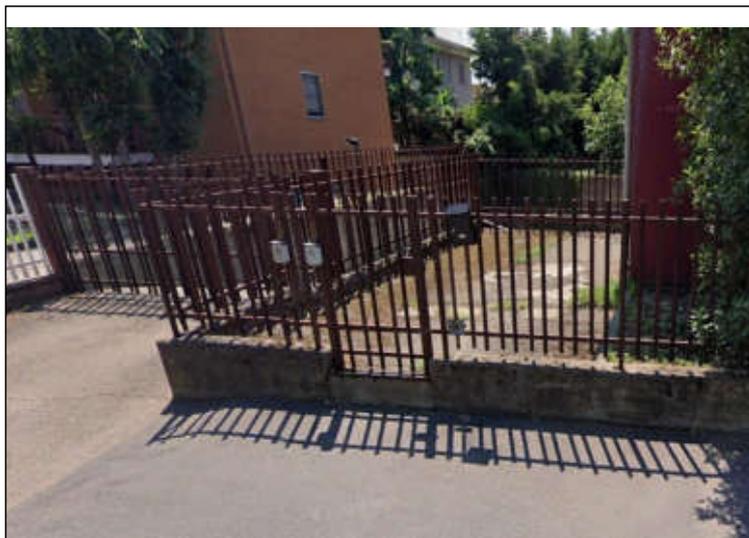

Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme dell'immobile



Parcheggio esterno

Presenza nelle immediate vicinanze di n. 4 stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili.

Avvicinamento

Accesso da marciapiede in materiale bituminoso.

Ingresso

L'ingresso al cimitero è consentito da un cancello in ferro a doppio battente posto a livello del piano stradale.

L'ingresso alla chiesa interna del cimitero è garantito una porta a doppio battente a maniglia in alluminio, per raggiungerla è presente una scala composta da due gradini e da una rampa in cemento antiscivolo, le cui pendenze non eccedono il dislivello massimo consentito.

Spazi interni

Il cimitero è definito da un solo livello, anche se alcuni colombari sono disposti su linee verticali e per accedere a quelli perimetrali è necessario oltrepassare tre gradini. I percorsi interni necessitano di interventi di manutenzione. La piccola chiesa è dotata di una rampa esterna.



Servizi igienici

E' possibile usufruire del servizio igienico a norma per disabili collocato al piano terreno della palazzina localizzata in prossimità dell'ingresso al cimitero.


Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza non sembrano essere adeguatamente segnalati.

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti. Per accedere ad alcuni colombari è necessario superare tre gradini, pertanto sarebbe auspicabile prevedere opere per garantirne l'accessibilità. Il cimitero è raggiungibile da nord e sud tramite marciapiedi e pista ciclabile, da est mediante una attraversamento pedonale che dovrebbe essere semaforizzato e dotato di segnalazione acustica e di pavimentazione podotattile.

Estratti rilievo fotografico

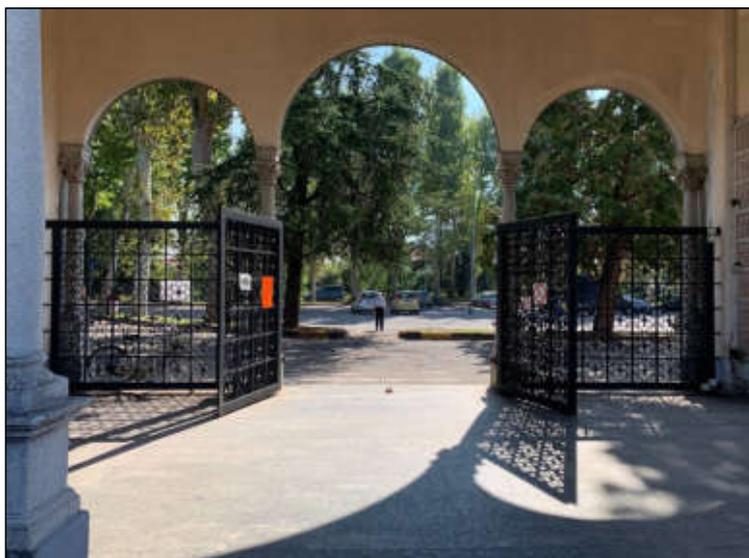

Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme dell'immobile



Parcheggio esterno

Presenza nelle immediate vicinanze di n. 2 stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili.

Avvicinamento

Accesso da marciapiede in masselli autobloccanti in calcestruzzo.

Ingresso

L'ingresso al piano terra (ufficio e bagni) dell'edificio è consentito da due porte in alluminio per raggiungerle è presente una rampa in cemento antiscivolo, le cui pendenze non eccedono il dislivello massimo consentito.

L'ingresso al piano superiore avviene da un accesso indipendente con porta a singolo battente in alluminio e relative scale.

Spazi interni

La palazzina è posta su due livelli, il piano terreno (dove sono localizzati i servizi igienici anche a servizio del cimitero) è accessibile mediante una rampa, mentre il primo piano è accessibile dal cortile con scala stretta e porta a battente senza servoscala o ascensore.



Servizi igienici

Al piano terra presente un servizio igienico a norma per disabili.

Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza non sembrano essere adeguatamente segnalati.


Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti per indicare l'eventuale esodo forzato. I due livelli su cui si dispiegano gli spazi destinati alle attività sono disimpegnati da una scala non dotata di adeguato servoscala. In caso di evacuazione gli spazi posti al livello superiore del piano terra non sono usufruibili in sicurezza, si prevede quindi la realizzazione di n. 1 "spazio calmo" al primo livello, da verificare in relazione alle autorizzazioni necessarie previste dalla normativa antincendio.

Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto

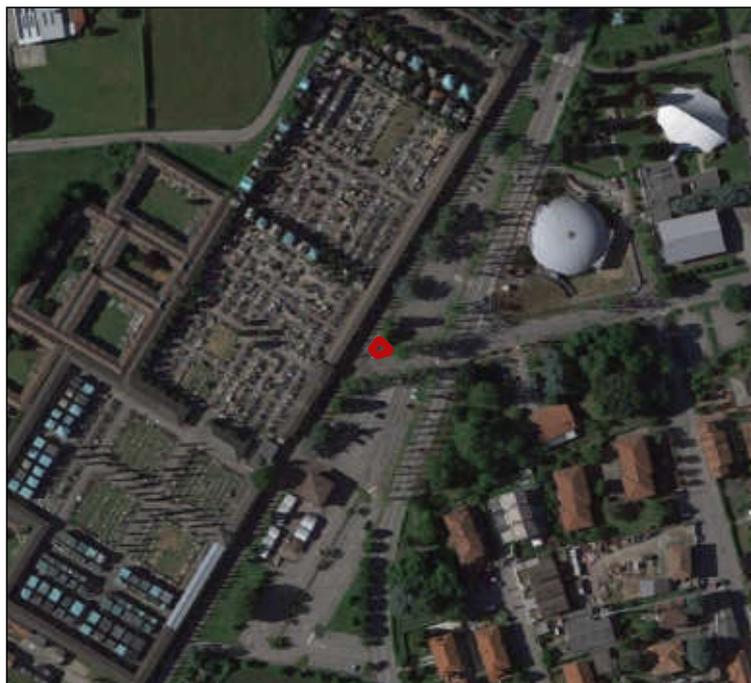

Vista d'insieme dell'immobile



Parcheggio esterno

Presenza nelle immediate vicinanze di n. 2 stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili.

Avvicinamento

Accesso da marciapiede in materiale bituminoso.

Ingresso

L'ingresso all'edificio è consentito da una porta a singolo battente in ferro raccordata con un gradino al marciapiede.

Spazi interni

Il chiosco è posto su un unico livello, per accedere è necessario oltrepassare un gradino.



Servizi igienici

Non sono stati riscontrati all'interno dell'edificio servizi igienici a norma per disabili.

Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza non sembrano essere adeguatamente segnalati.

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti per indicare l'eventuale esodo forzato. Il chiosco è circondato da un marciapiedi dissestato in materiale promiscuo.

Estratti rilievo fotografico

Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme dell'immobile



Parcheggio esterno

Presenza nelle immediate vicinanze di n. 1 stallo per il parcheggio di automobili condotte da disabili.

Avvicinamento

Accesso da marciapiede in masselli autobloccanti in calcestruzzo.

Ingresso

L'ingresso all'edificio è consentito da una porta a singolo battente in ferro, presenza di un gradino.

Spazi interni

L'edificio è posto su due livelli disimpegnati da una scala, non sono presenti servoscala o ascensore.



Servizi igienici

Non sono stati riscontrati all'interno dell'edificio servizi igienici a norma per disabili.

Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza non sembrano essere adeguatamente segnalati.

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti per indicare l'eventuale esodo forzato. Uno stallo per disabili dovrebbe essere ricavato nei parcheggi fronte stanti.

Estratti rilievo fotografico

Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme dell'immobile



Parcheggio esterno

Non sono presenti stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili nelle vicinanze ma possono parcheggiare all'interno del cortile davanti all'ingresso

Avvicinamento

Accesso diretto dal marciapiede in materiale bituminoso tramite cancello in metallo.

Ingresso

L'ingresso al teatro è garantito da porte a battente a maniglia di dimensioni adeguate, l'accesso per i disabili è assicurato da uno scivolo di raccordo in cemento e cui pendenze non eccedono il dislivello massimo consentito con il cortile interno in masselli autobloccanti in calcestruzzo.

Spazi interni

Il teatro è definito dal piano della platea e dalla galleria oltre che dal salone di ingresso. Dal salone di ingresso uno scivolo di raccordo le cui pendenze non eccedono il dislivello massimo consentito è possibile accedere ai servizi igienici ed alla platea. Il palco ed i camerini sono accessibili da una scala posta a lato del palco in legno e da una scala esterna con ingresso laterale, entrambi non dotate di servoscala.

In platea sono presenti due posti per i disabili in carrozzina.



Servizi igienici

Al piano terra presente un servizio igienico a norma per disabili.


Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza sono adeguatamente segnalati. Tuttavia le vie di fuga dai piani superiori non risultano essere fruibili per la presenza di scale.


Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti per indicare l'eventuale esodo forzato. L'accesso al palcoscenico sia dall'interno che dall'esterno è impedito. Si auspica che oltre la platea si possa raggiungere anche la galleria con interventi a norma per disabili. Uno stallo per disabili dovrebbe essere ricavato nel cortile interno. In caso di evacuazione gli spazi posti al livello superiore del piano terra non sono usufruibili in sicurezza, si prevede quindi la realizzazione di n. 1 "spazio calmo" al primo livello, da verificare in relazione alle autorizzazioni necessarie previste dalla normativa antincendio.

Estratti rilievo fotografico

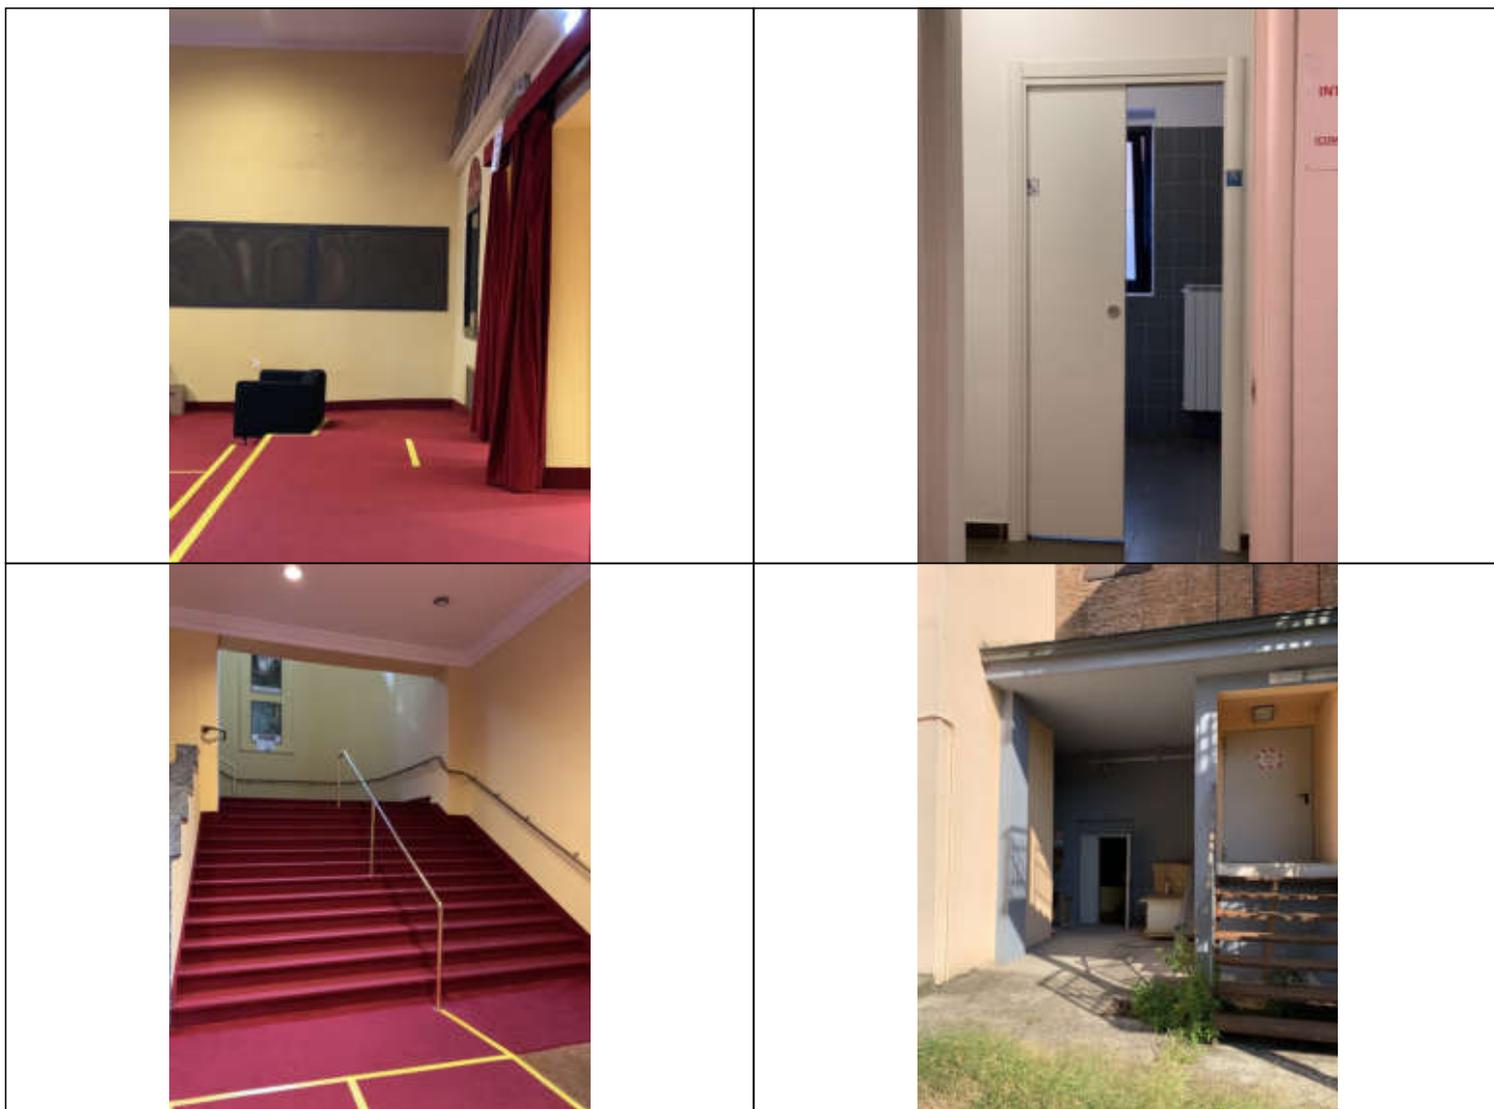

Inquadramento ortofoto

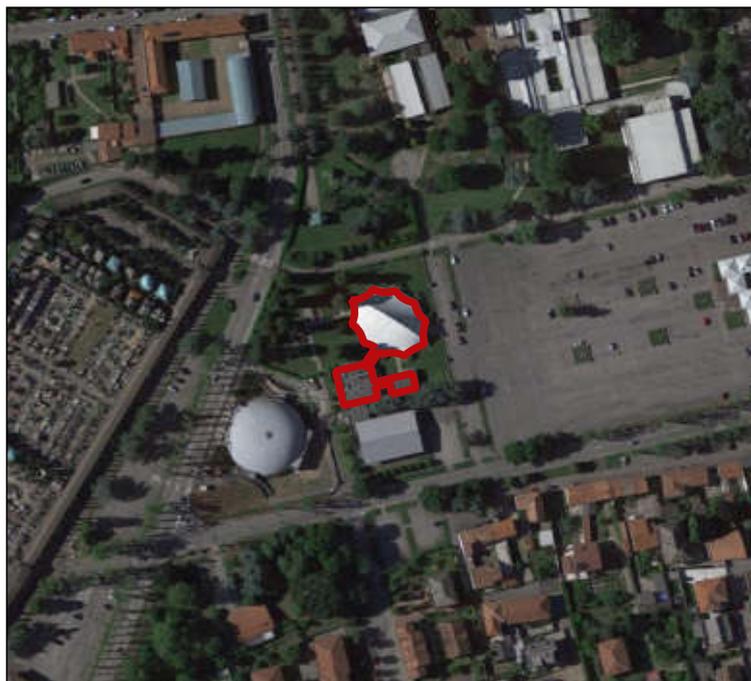

Vista d'insieme dell'immobile



Parcheggio esterno

Non sono presenti stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili nelle vicinanze ma è presente un ampio parcheggio libero.

Avvicinamento

Accesso dal parcheggio in materiale bituminoso.

Ingresso

L'ingresso alla tecnostruttura è garantito da un cancello in ferro a doppia battuta posta allo stesso livello del piano stradale. L'ingresso alle cucine ed ai bagni è garantito da porte in alluminio a singola battuta di dimensioni adeguate raggiungibili da percorsi e piazzali interni realizzati in cemento.

Spazi interni

L'area è interessata dalla presenza di una tecnostruttura posta a livello del terreno con piano cementato, l'unico edificio presente è posto su un unico livello. All'interno dell'area è presente un parco attrezzato.



Servizi igienici

Al piano terra presente un servizio igienico a norma per disabili.

 
 
Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza non sembrano essere adeguatamente segnalati.


Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti per indicare l'eventuale esodo forzato. Uno stallo per disabili dovrebbe essere ricavato nei parcheggi fronte stanti.

Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto

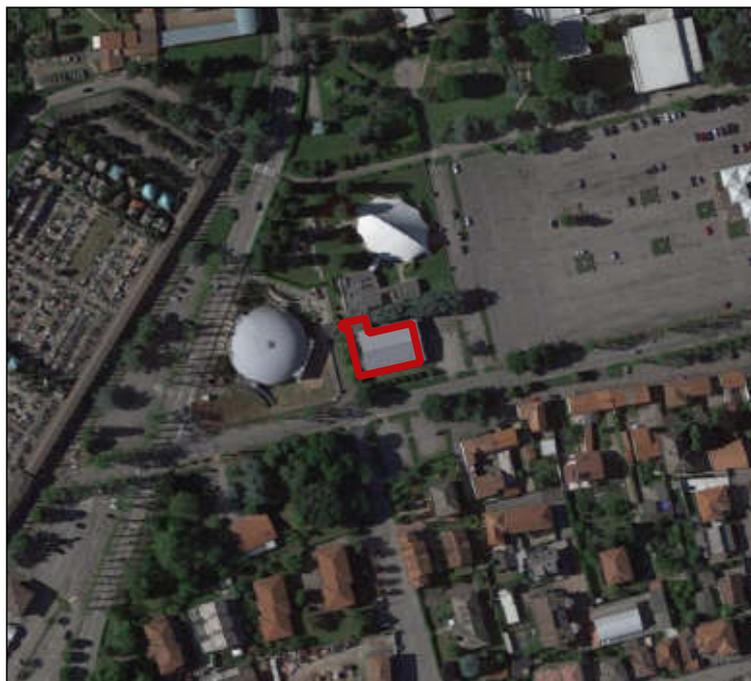

Vista d'insieme dell'immobile



Parcheggio esterno

Presenza nelle immediate vicinanze di n. 1 stallo per il parcheggio di automobili condotte da disabili.

Avvicinamento

Accesso dal parcheggio in materiale bituminoso.

Ingresso

L'ingresso all'edificio è consentito da un cancello a doppia battuta in ferro posto allo stesso livello del piano stradale che si raccorda con gli spazi esterni alla struttura in masselli autobloccanti in calcestruzzo. L'accesso all'edificio è garantito da una porta a doppio battente di dimensioni adeguate, rispetto alla quale è stata riscontrata la presenza di un gradino.

Spazi interni

L'edificio è posto su un unico livello accessibile senza ostacoli dal parcheggio.



Servizi igienici

Al piano terra presente un servizio igienico a norma per disabili.


Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza non sembrano essere adeguatamente segnalati.

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti per indicare l'eventuale esodo forzato. La segnaletica orizzontale dello stallo per disabili dovrebbe essere ripredisposta.

Estratti rilievo fotografico

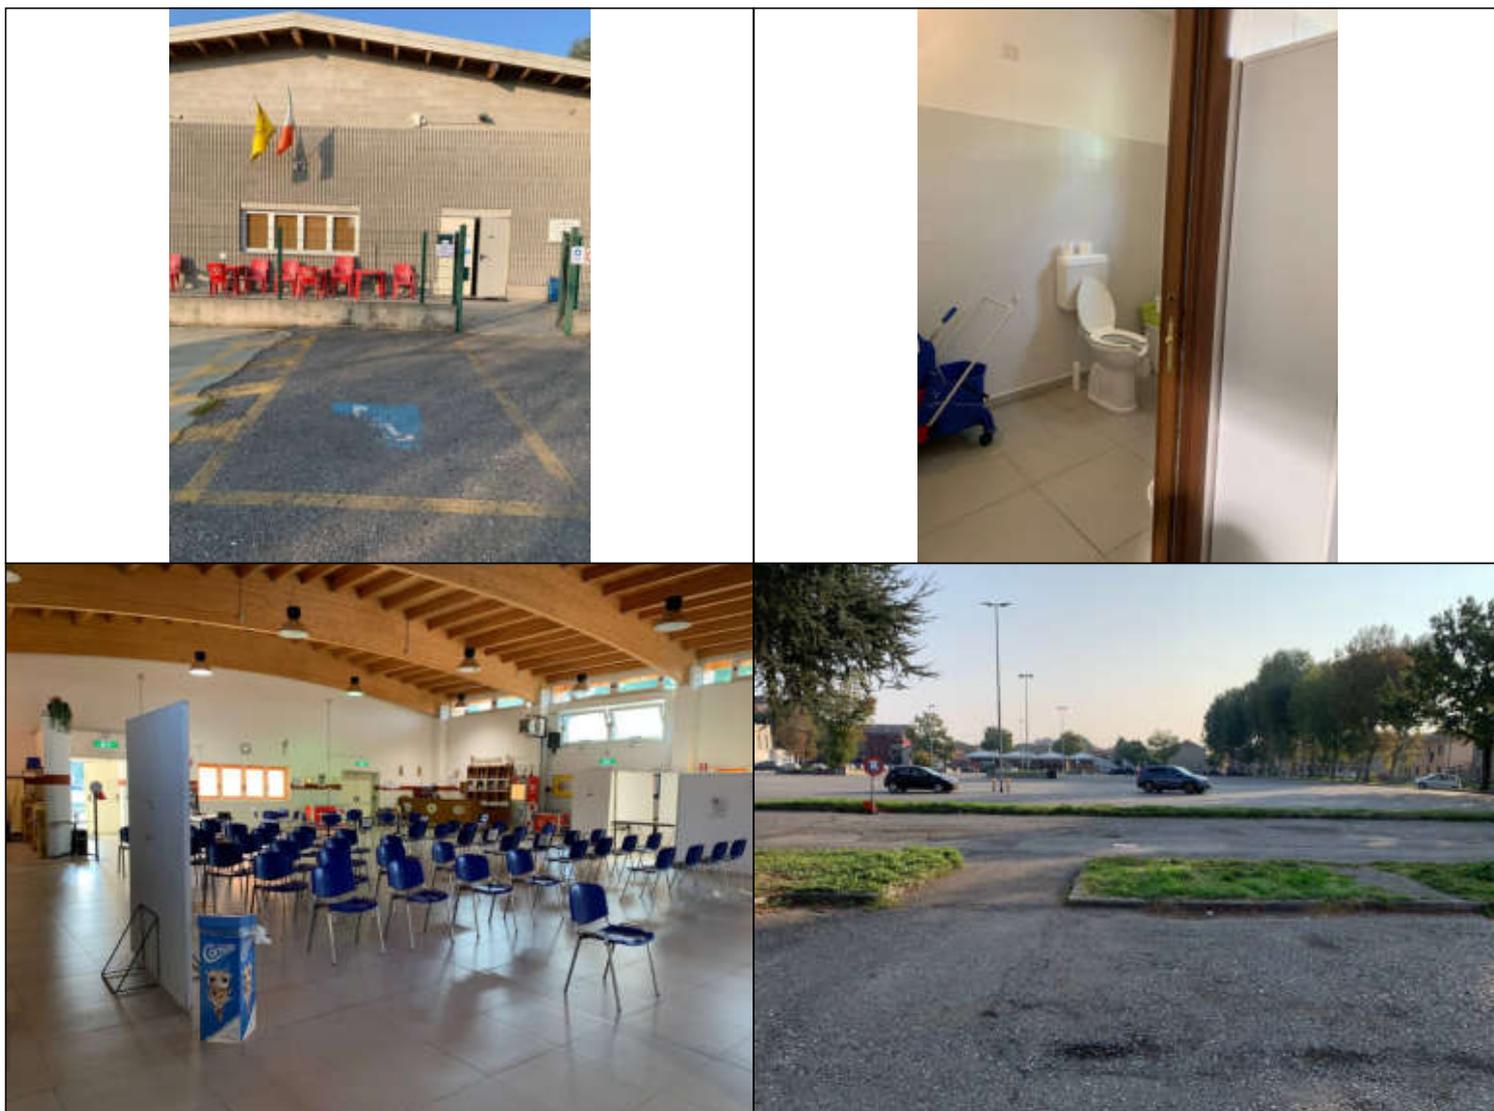

Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme dell'immobile



Parcheggio esterno

Presenza nelle immediate vicinanze di n. 5 stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili.

Avvicinamento

Accesso dal parcheggio e dai marciapiedi in porfido irregolare.

Ingresso

L'ingresso ai servizi presenti negli immobili è consentito da una porta a singolo battente in ferro posto allo stesso livello del marciapiede.

Spazi interni

L'edificio è posto su un unico livello accessibile dal parcheggio. Presenza di un gradino ad ogni accesso.



Servizi igienici

Al piano terra presente un servizio igienico a norma per disabili.


Uscite di sicurezza

-

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti per indicare l'eventuale esodo forzato.


Estratti rilievo fotografico

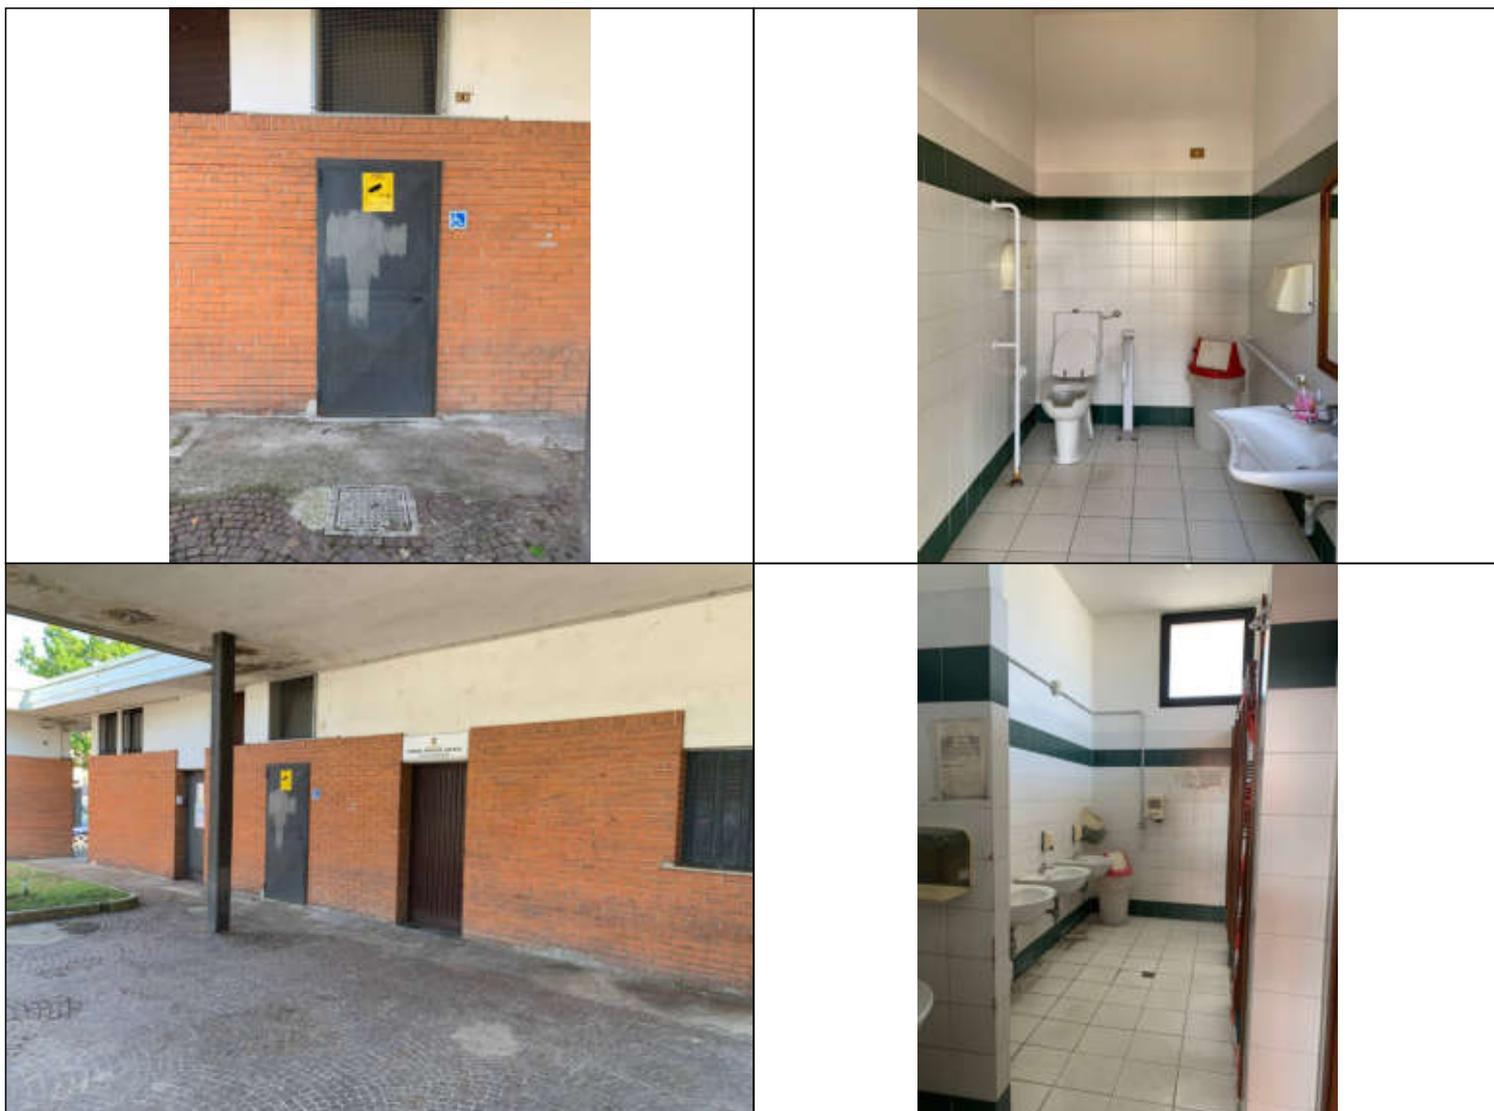

Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme dell'immobile

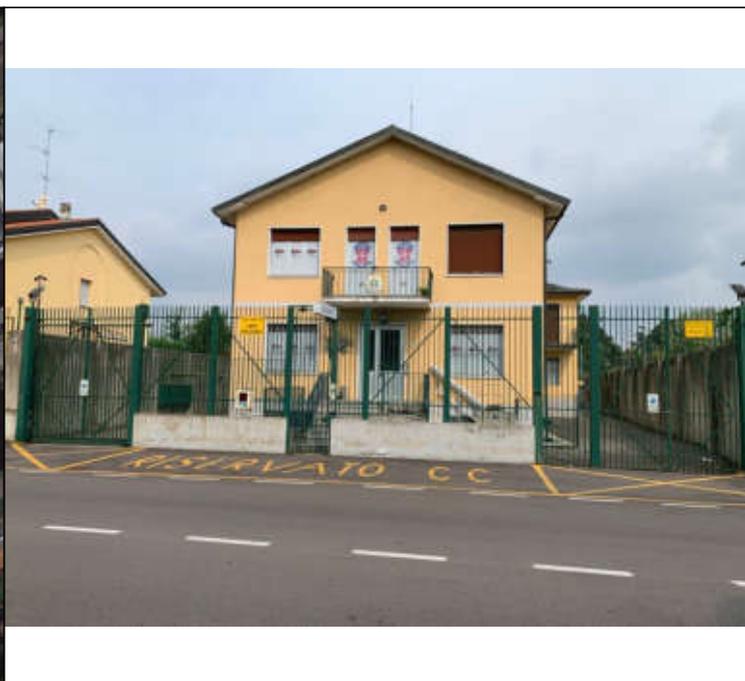

Parcheggio esterno

Non sono presenti stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili nelle vicinanze

Avvicinamento

Accesso dal marciapiede in materiale bituminoso.

Ingresso

L'accesso all'edificio avviene tramite un cancello in ferro a singolo battente e raccordato tramite scala composta da otto gradini alla porta di ingresso in alluminio a singola battuta di dimensioni adeguate. Per accedere all'ingresso è presente una servo scala manuale (funzionante e recentemente oggetto di manutenzione).

Spazi interni

L'edificio è posto su due livelli internamente disimpegnati da una scala, non sono presenti servoscala o ascensore. Gli utenti possono accedere solo in due stanze stanze (oltre al bagno) poste al piano rialzato dall'ingresso principale.



Servizi igienici

Al piano rialzato presente un servizio igienico a norma per disabili.

Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza sono adeguatamente segnalati. Tuttavia le vie di fuga dai piani superiori non risultano essere fruibili per la presenza di scale.

Principali barriere architettoniche riscontrate


Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti per indicare l'eventuale esodo forzato. Uno stallo per disabili dovrebbe essere ricavato nei parcheggi limitrofi.

Estratti rilievo fotografico

Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme dell'immobile

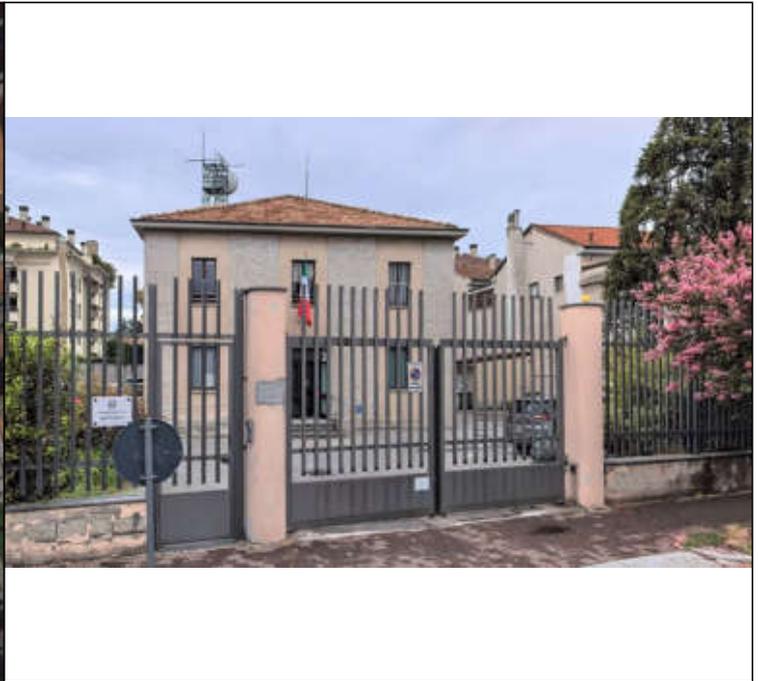

Parcheggio esterno

Non sono presenti stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili nelle vicinanze

Avvicinamento

Accesso diretto dal marciapiedi in masselli autobloccanti in calcestruzzo tramite cancello in metallo a livello.

Ingresso

L'accesso al cortile interno in materiale bituminoso avviene tramite un cancello in ferro a singolo battente. La porta di ingresso all'edificio in doppia battuta in alluminio è raggiungibile con scala composta da tre gradini e da uno scivolo in cemento antiscivolo, le cui pendenze non eccedono il dislivello massimo consentito.

Spazi interni

L'edificio è posto su tre livelli ad uso ufficio internamente disimpegnati da una scala, non sono presenti servoscala o ascensore. Gli utenti dall'ingresso possono accedere agli uffici superando sei gradini.



Servizi igienici

Al piano terra presente un servizio igienico a norma per disabili.

Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza sono adeguatamente segnalati. Tuttavia le vie di fuga dai piani superiori non risultano essere fruibili per la presenza di scale.

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti per indicare l'eventuale esodo forzato. La struttura necessita di un servo scala per rendere accessibili gli uffici dall'ingresso. Uno stallo per disabili dovrebbe essere ricavato nei parcheggi limitrofi.

Estratti rilievo fotografico

Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme dell'immobile



Parcheggio esterno

Non sono presenti stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili nelle vicinanze

Avvicinamento

Accesso dal marciapiede in materiale bituminoso tramite cancello in metallo a livello.

Ingresso

L'accesso avviene tramite un cancello in ferro a singolo battente. La porta di ingresso all'edificio in doppia battuta in alluminio è raggiungibile con scala composta da dieci gradini con presenza di servoscala (alla data di rilievo non funzionante).

Spazi interni

L'edificio è posto su due livelli internamente disimpegnati da una scala. Gli utenti possono accedere solo alla zona uffici posti al piano rialzato dall'ingresso principale.



Servizi igienici

Al piano terra presente un servizio igienico a norma per disabili.

Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza non sembrano essere adeguatamente segnalati.

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti per indicare l'eventuale esodo forzato. Uno stallo per disabili dovrebbe essere ricavato nei parcheggi limitrofi.

Estratti rilievo fotografico

Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme dell'immobile



Parcheggio esterno

Non sono presenti stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili nelle vicinanze

Avvicinamento

Accesso dal marciapiede in materiale bituminoso tramite cancello in metallo a livello.

Ingresso

L'accesso avviene tramite un cancello in ferro a singolo battente con presenza di gradino verso il marciapiede. La porta blindata di ingresso all'edificio a singolo battente è raggiungibile con un percorso in cemento antiscivolo con segnaletica LOGES dall'ingresso alla porta di accesso.

Spazi interni

L'edificio è posto su un unico livello. Gli utenti possono accedere solo alla zona uffici posti all'ingresso principale.



Servizi igienici

Al piano terra presente un servizio igienico a norma per disabili.

Uscite di sicurezza


I percorsi di sicurezza non sembrano essere adeguatamente segnalati.

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti per indicare l'eventuale esodo forzato. Uno stallo per disabili dovrebbe essere ricavato nei parcheggi limitrofi.

Estratti rilievo fotografico

Inquadramento ortofoto

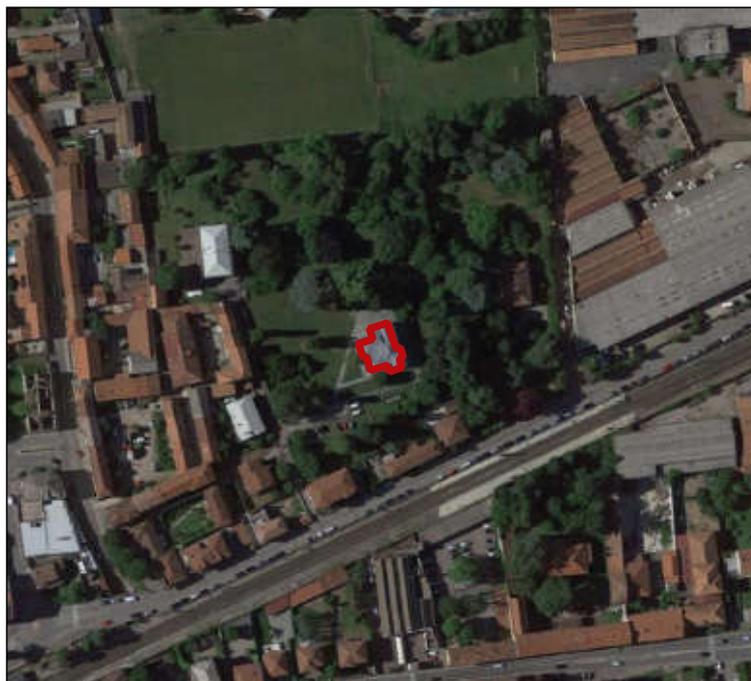

Vista d'insieme dell'immobile



Parcheggio esterno

Non sono presenti stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili nelle vicinanze ma è possibile entrare nel parco con l'automobile in caso di necessità.

Avvicinamento

Accesso dal marciapiede in materiale bituminoso tramite cancello in metallo a livello.

Ingresso

L'accesso al parco avviene tramite un cancello in ferro a doppia battuta. La villa è dotata di multipli accessi per i vari livelli. L'ingresso per i disabili può avvenire sia per la parte semi interrata, tramite rampa in piastrelle di pietra regolare le cui pendenze non eccedono il dislivello massimo consentito, il piano terra attraverso porte a singola battuta in vetro con cornici di ferro a livello del marciapiede.

L'ulteriore ingresso posto sul fronte dell'edificio è consentito esclusivamente attraverso una scala composta da sette scalini.

Spazi interni

L'edificio è posto su tre livelli disimpegnati da una scala e da un montacarichi utilizzato come ascensore. L'accesso al piano interrato può avvenire attraverso una scala interna o da una rampa esterna.



Servizi igienici

Sono presenti due servizi igienici a norma per disabili: uno al piano terra ed uno al primo piano.


Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza sono adeguatamente segnalati. Tuttavia le vie di fuga dai piani superiori non risultano essere fruibili per la presenza di scale.

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti per indicare l'eventuale esodo forzato. In caso di evacuazione gli spazi posti al livello superiore del piano terra non sono usufruibili in sicurezza, si prevede quindi la realizzazione di n. 1 "spazio calmo" al primo livello, da verificare in relazione alle autorizzazioni necessarie previste dalla normativa antincendio. Uno stallo per disabili dovrebbe essere ricavato nel cortile interno.


Estratti rilievo fotografico

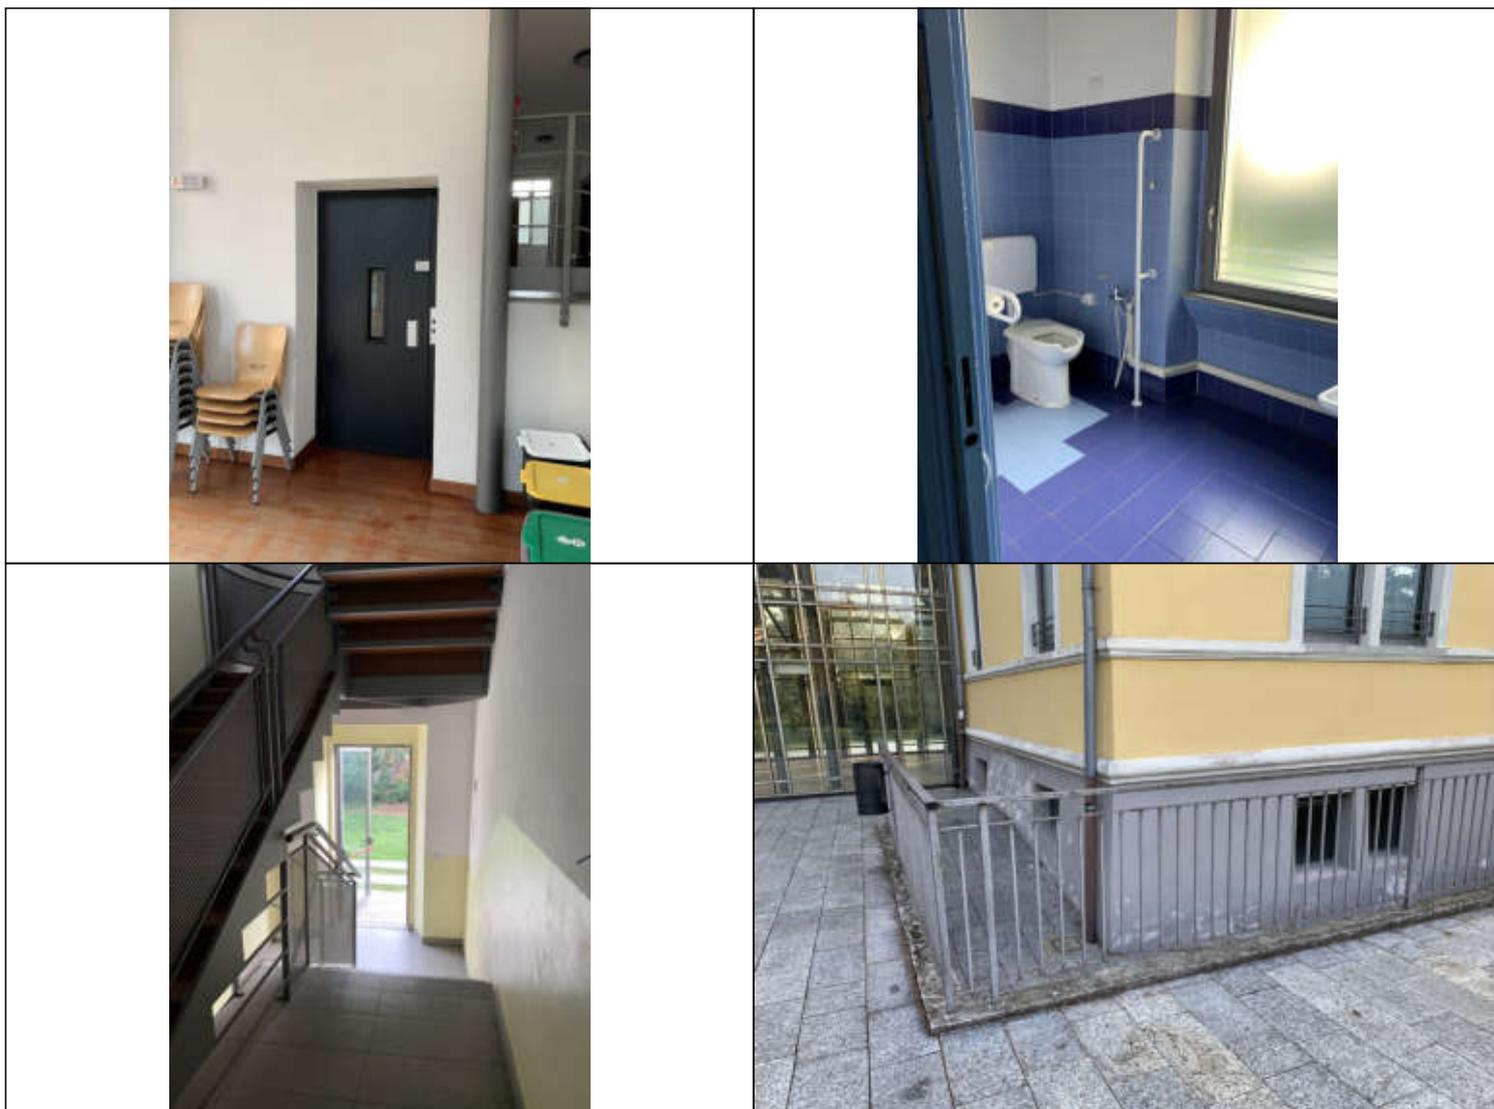

Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme dell'immobile

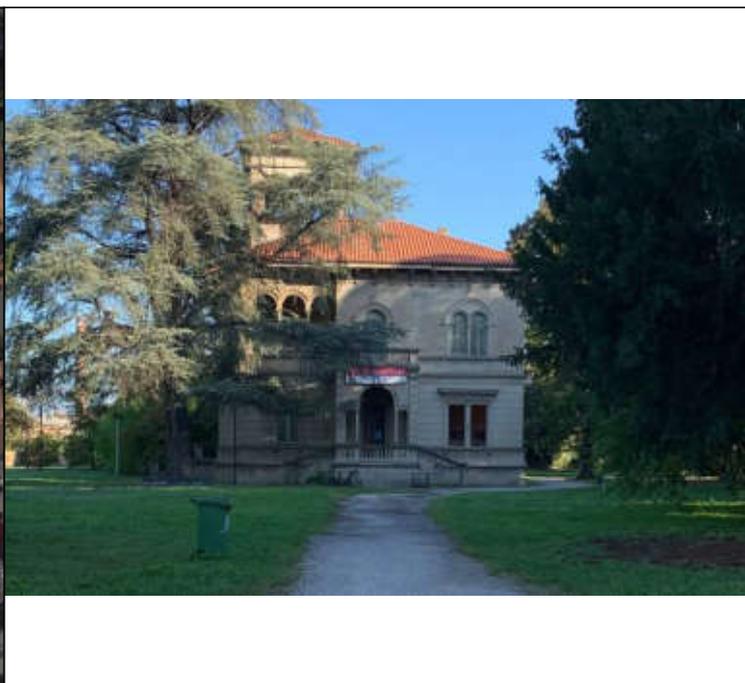

Parcheggio esterno

Non sono presenti stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili nelle vicinanze ma è presente un ampio parcheggio libero.

Avvicinamento

Accesso da area pedonale, realizzato in pietra regolare, al parco Unità d'Italia posto al medesimo livello tramite cancello in ferro a doppia battuta.

Ingresso

L'avvicinamento alla villa avviene tramite viale in terra battuta irregolare e ghiaia, l'accesso è esclusivamente consentito da due rampe di scale composte singolarmente da sette gradini che conducono alla porta in legno in doppia battuta.

Spazi interni

L'edificio è posto su due livelli disimpegnati da una scala. I pavimenti dei disimpegni sono realizzati in sasso, mentre le aule hanno pavimento in legno. Le porte interne in legno e vetro sono a battente divise in due.



Servizi igienici

Non sono stati riscontrati all'interno dell'edificio servizi igienici a norma per disabili.

Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza non sembrano essere adeguatamente segnalati.

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti per indicare l'eventuale esodo forzato. La struttura necessita, oltre che di un servizio igienico a norma per disabili, di un servo scala per rendere accessibile la villa ed uno interno per rendere accessibile il piano superiore. In caso di evacuazione gli spazi posti al livello superiore del piano terra non sono usufruibili in sicurezza, si prevede quindi la realizzazione di n. 1 "spazio calmo" al primo livello, da verificare in relazione alle autorizzazioni necessarie previste dalla normativa antincendio. Uno stallo per disabili dovrebbe essere ricavato nel cortile interno

Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme dell'immobile



Parcheggio esterno

Non sono presenti stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili nelle vicinanze

Avvicinamento

Accesso dal marciapiede in materiale bituminoso.

Ingresso

L'accesso all'edificio avviene tramite una porta in alluminio di dimensioni adeguate protetta da inferriata in ferro a singolo battente e raccordato tramite scala composta da sette gradini e relativa rampa in cemento antiscivolo che non eccede il dislivello massimo consentito.

Spazi interni

L'edificio è posto su un unico livello.



Servizi igienici

Non sono stati riscontrati all'interno dell'edificio servizi igienici a norma per disabili.

Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza non sembrano essere adeguatamente segnalati.

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti per indicare l'eventuale esodo forzato. Nel recupero dell'edificio ad uso pubblico dovrà essere adeguato alle norme per disabili. Uno stallo per disabili dovrebbe essere ricavato nei parcheggi limitrofi.

Estratti rilievo fotografico

Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme dell'immobile



Parcheggio esterno

Non sono presenti stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili nelle vicinanze

Avvicinamento

Accesso diretto dal marciapiedi in masselli autobloccanti in calcestruzzo tramite cancello a doppio battente in acciaio zincato.

Ingresso

L'avvicinamento all'edificio avviene tramite viale in ghiaia e marciapiede in pietra irregolare, l'accesso è esclusivamente consentito da una porta in alluminio a doppio battente di dimensioni adeguate raccordata con un gradino.

Spazi interni

L'edificio è posto su un unico livello. All'interno il salone è l'unico spazio accessibile dagli utenti con ingresso da porte a battente.



Servizi igienici

Al piano terra presente un servizio igienico a norma per disabili.


Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza non sembrano essere adeguatamente segnalati.

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti per indicare l'eventuale esodo forzato. Uno stallo per disabili dovrebbe essere ricavato nel cortile interno.

Estratti rilievo fotografico

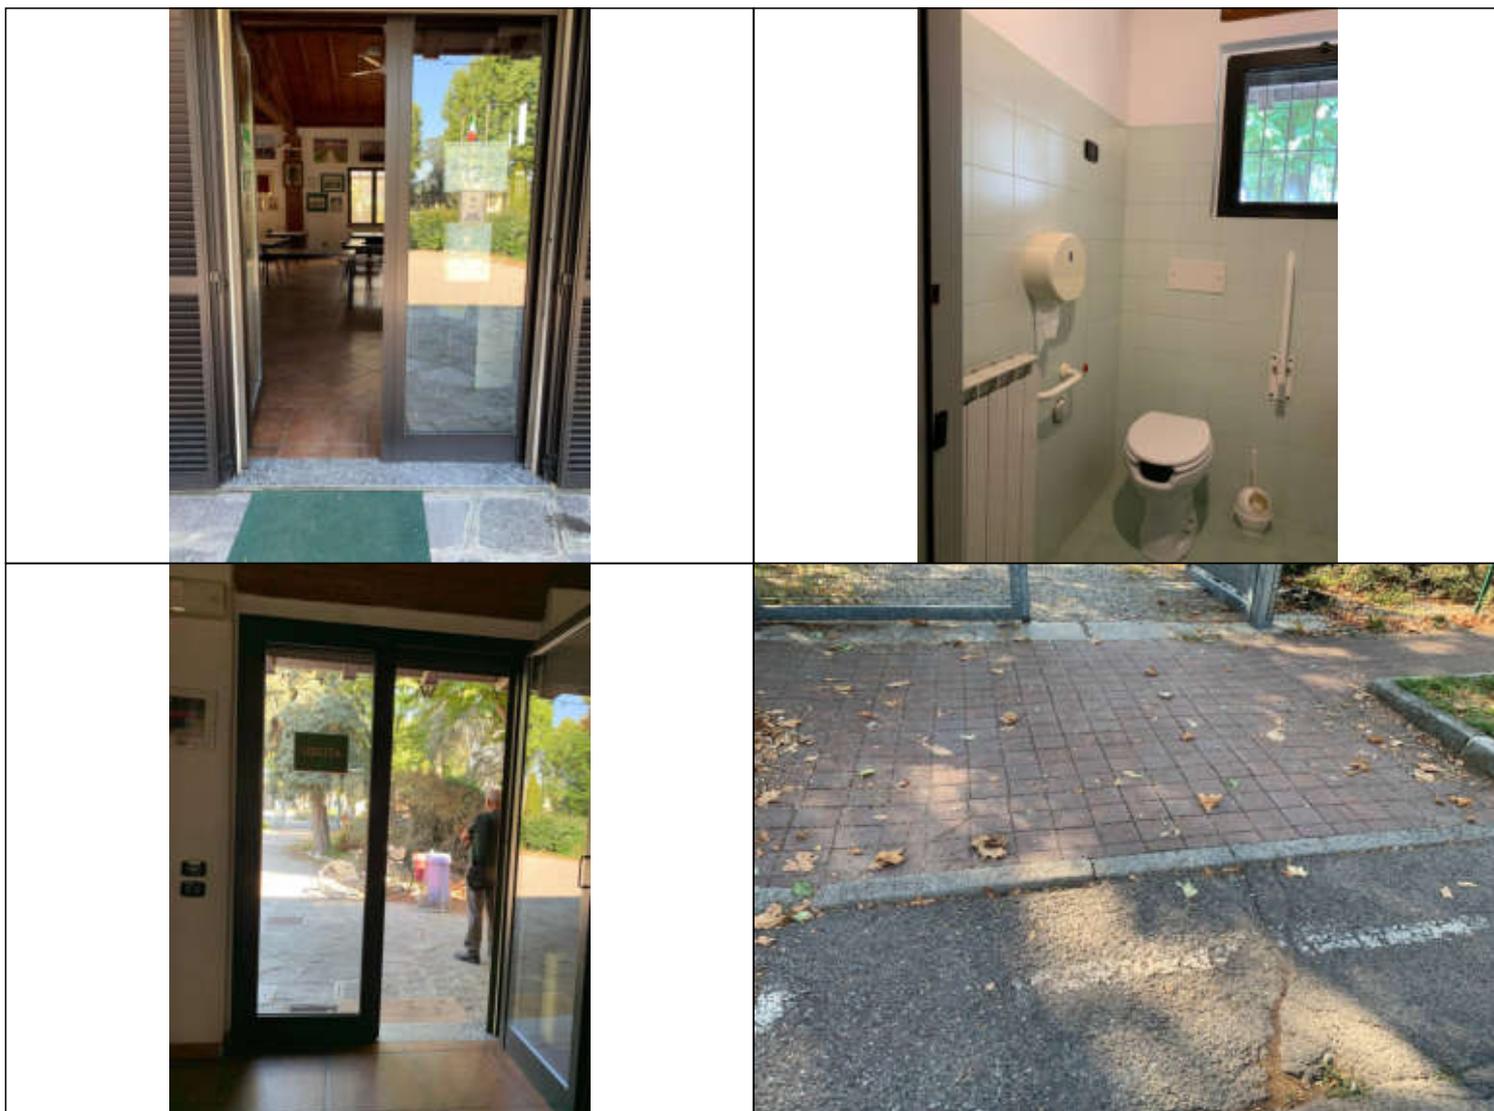

Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme dell'immobile



Parcheggio esterno

Presenza nelle immediate vicinanze di n. 1 stallo per il parcheggio di automobili condotte da disabili.

Avvicinamento

Accesso dal marciapiede in materiale bituminoso tramite cancello in ferro.

Ingresso

L'avvicinamento all'edificio avviene tramite viale in piastrelle di graniglia di cemento, l'accesso è esclusivamente consentito da una porta in legno a singola battuta di dimensioni adeguate raccordata con un gradino.

Spazi interni

L'edificio è posto su un unico livello. All'interno il salone è l'unico spazio accessibile dagli utenti con pavimento in piastrelle.



Servizi igienici

Non sono stati riscontrati all'interno dell'edificio servizi igienici a norma per disabili.


Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza sono adeguatamente segnalati.

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti per indicare l'eventuale esodo forzato. La struttura necessita di servizio igienico a norma per disabili.

Estratti rilievo fotografico

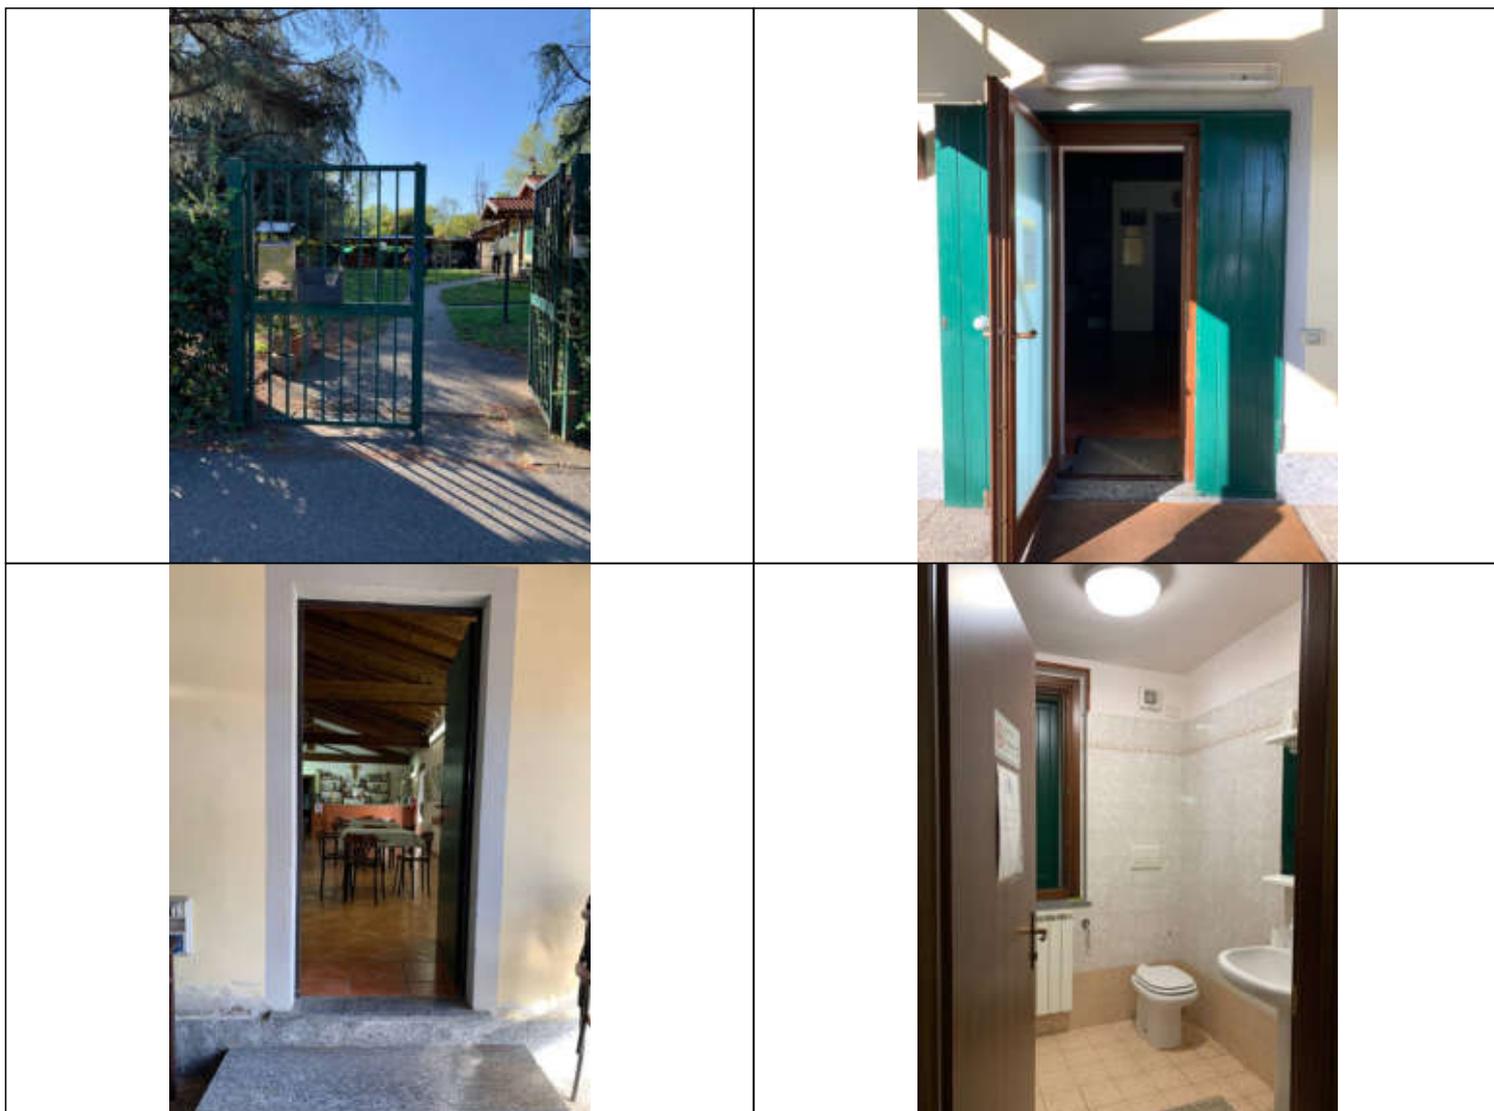

Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme dell'immobile



Parcheggio esterno

Non sono presenti stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili nelle vicinanze

Avvicinamento

Accesso diretto dal marciapiedi in masselli autobloccanti in calcestruzzo tramite cancello a doppio battente in ferro.

Ingresso

L'avvicinamento all'edificio avviene tramite un marciapiede in piastrelle di pietra regolare, l'accesso è esclusivamente consentito da una porta in legno a singola battuta di dimensioni adeguate.

Spazi interni

L'edificio principale è posto su tre livelli disimpegnati da una scala con presenza di ascensore. Il secondo edificio, utilizzato come residenza temporanea, è posto su due livelli disimpegnati da una scala.

Il terzo edificio, su due livelli, è occupato dall'associazione "La quercia APS onlus".



Servizi igienici

Al piano terra e al primo piano sono presenti un servizio igienico a norma.

Uscite di sicurezza

I percorsi di sicurezza sono adeguatamente segnalati. Tuttavia le vie di fuga dai piani superiori non risultano essere fruibili per la presenza di scale.

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti e segnali acustici o segnalazioni visive per non udenti per indicare l'eventuale esodo forzato. In caso di evacuazione gli spazi posti al livello superiore del piano terra non sono usufruibili in sicurezza, si prevede quindi la realizzazione di n. 1 "spazio calmo" al primo livello, da verificare in relazione alle autorizzazioni necessarie previste dalla normativa antincendio. Uno stallo per disabili dovrebbe essere ricavato nel cortile interno.


Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme

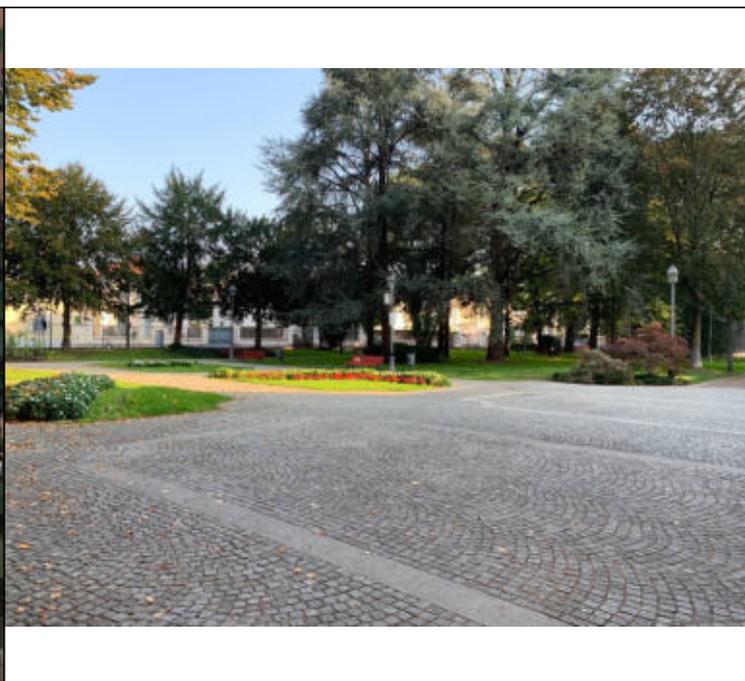

Parcheggio esterno

Non sono presenti stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili nelle vicinanze

Avvicinamento

L'avvicinamento al parco di "Casa Giacobbe" garantito dalla presenza di due accessi: il primo da via Quattro Giugno caratterizzato da due rampe rivestite in porfido e in pietra naturale regolare, quest'ultima dedicata ai disabili le cui pendenze non eccedono il dislivello massimo consentito, ed il secondo dal cortile interno del liceo Salvatore Quasimodo con pavimentazione formata da masselli autobloccanti in calcestruzzo posto allo stesso livello dell'ingresso.

Ingresso

L'ingresso da via Quattro Giugno è garantito dalla presenza di un cancello in ferro in doppia battuta e relativo cancello pedonale in ferro a singola battuta.

L'ingresso dal cortile del liceo Salvatore Quasimodo è garantito dalla presenza di un cancello in ferro in doppia battuta.

Gli ingressi di apertura e chiusura sono condizionati ai seguenti orari: 8.30 - 19

Spazi interni

All'interno del parco sono presenti percorsi in porfido in buono stato di manutenzione, presenza di panchine in legno, fontanella dell'acqua e spazio giochi. Gli stessi percorsi interni non sono però contrassegnati per ipovedenti con pavimentazione secondo la codifica LOGES. Sono presenti panchine in legno e spazio giochi dotato di pavimentazione anti-trauma.



Servizi igienici

Non sono presenti servizi igienici per i fruitori del parco; è auspicabile in futuro la loro realizzazione a norma e compatibili con il contesto paesaggistico.

Uscite di sicurezza

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti. Prevedere un piano di fruizione dei servizi igienici esistenti negli edifici pubblici nelle vicinanze con relativa segnaletica. Almeno uno stallone per disabili dovrebbe essere ricavato nei parcheggi fronte stanti.

Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme



Parcheggio esterno

Non sono presenti stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili nelle vicinanze

Avvicinamento

L'avvicinamento avviene dal marciapiede con pavimentazione formata da masselli autobloccanti in calcestruzzo posto allo stesso livello dell'ingresso.

Ingresso

L'ingresso è garantito da un cancello in ferro pedonale a singola battuta e da un carraio in doppia battuta. Gli ingressi di apertura e chiusura prevedono la chiusura serale.

Spazi interni

Il parco giochi attrezzato è accessibile data la complanarità dei percorsi ricoperti da manto erboso e conglomerato bituminoso. Gli stessi percorsi interni non sono però contrassegnati per ipovedenti con pavimentazione secondo la codifica LOGES. Sono presenti panchine in legno e metallo, fontanella dell'acqua e spazio giochi con due giochi presenti (trenino ed altalena) accessibili anche per alcune categorie di disabili (con istruzioni per l'uso) e dotato di pavimentazione anti-trauma.



Servizi igienici

Non sono presenti servizi igienici per i fruitori del parco; è auspicabile in futuro la loro realizzazione a norma e compatibili con il contesto paesaggistico.

Uscite di sicurezza

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti. Prevedere un piano di fruizione dei servizi igienici esistenti negli edifici pubblici nelle vicinanze con relativa segnaletica. Almeno uno stallo per disabili dovrebbe essere ricavato nei parcheggi fronte stanti.

Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme



Parcheggio esterno

Non sono presenti stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili nelle vicinanze

Avvicinamento

Accesso da marciapiede in materiale bituminoso.

Ingresso

L'accesso al parco avviene attraverso un cancello carraio in ferro a doppia battuta.

Spazi interni

Non sono presenti percorsi, il parco è completamente interessato da manto erboso. Sono presenti panchine in legno e un'altalena.

Le limitazioni relative all'accessibilità e alla fruibilità del parco sono determinate prevalentemente dai materiali a suo tempo utilizzati per la realizzazione dei percorsi. L'eventuale riqualificazione o creazione di percorsi dedicati dovrà necessariamente considerare la natura del parco senza modificarne i caratteri contraddistintivi.



Servizi igienici

Non sono presenti servizi igienici per i fruitori del parco; è auspicabile in futuro la loro realizzazione a norma e compatibili con il contesto paesaggistico.

Uscite di sicurezza

Principali barriere architettoniche riscontrate

Almeno uno stallo per disabili dovrebbe essere ricavato nei parcheggi fronte stanti.


Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme

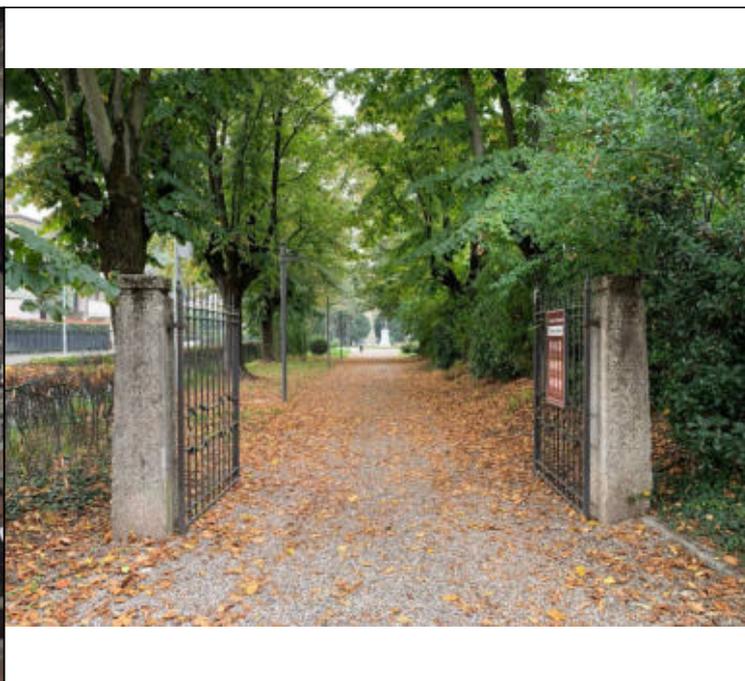

Parcheggio esterno

Non sono presenti stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili nelle vicinanze

Avvicinamento

Accesso dal marciapiede in materiale bituminoso tramite cancello in ferro a doppia battuta a livello posto a est del parco e dal parco di villa Naj Oleari.

Ingresso

L'accesso dal parco di villa Naj Oleari avviene attraverso un vialetto in ghiaia; l'ingresso ad est è consentito da un cancello in ferro a doppia battuta posto a delimitazione tra il vialetto in ghiaia ed il marciapiede verso la stazione. Gli ingressi di apertura e chiusura prevedono la chiusura serale.

Spazi interni

All'interno del parco sono presenti percorsi in ghiaia e panchine in sasso. Gli stessi percorsi interni non sono però contrassegnati per ipovedenti con pavimentazione secondo la codifica LOGES.



Servizi igienici

Non sono presenti servizi igienici per i fruitori del parco; è auspicabile in futuro la loro realizzazione a norma e compatibili con il contesto paesaggistico.

Uscite di sicurezza

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti.


Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme

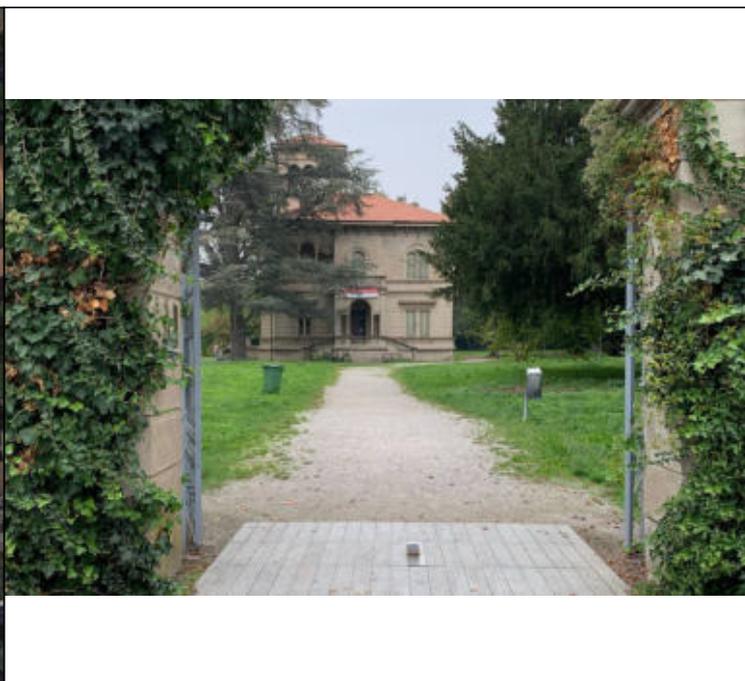

Parcheggio esterno

Non sono presenti stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili nelle vicinanze

Avvicinamento

Accesso da area pedonale, realizzato in pietra regolare, al parco Unità d'Italia posto al medesimo livello tramite cancello in ferro a doppia battuta.

Ingresso

L'accesso al parco avviene tramite un cancello in ferro a doppia battuta.
Gli ingressi di apertura e chiusura prevedono la chiusura serale.

Spazi interni

All'interno del parco sono presenti percorsi in ghiaia. Gli stessi percorsi interni non sono però contrassegnati per ipovedenti con pavimentazione secondo la codifica LOGES.
Le limitazioni relative all'accessibilità e alla fruibilità del parco sono determinate prevalentemente dai caratteri storici e dai materiali esistenti. L'eventuale riqualificazione o creazione di percorsi dedicati dovrà necessariamente considerare la natura del parco senza modificarne i caratteri storici e peculiari.



Servizi igienici

Sono presenti servizi igienici per i fruitori del parco ma nessuno a norma per i disabili; è auspicabile in futuro la loro realizzazione a norma e compatibili con il contesto paesaggistico.

Uscite di sicurezza

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti. Adeguamento dei servizi igienici esistenti per la fruizione dei disabili. Il parco necessiterebbe. Almeno uno stallo per disabili dovrebbe essere ricavato nei parcheggi fronte stanti.


Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme

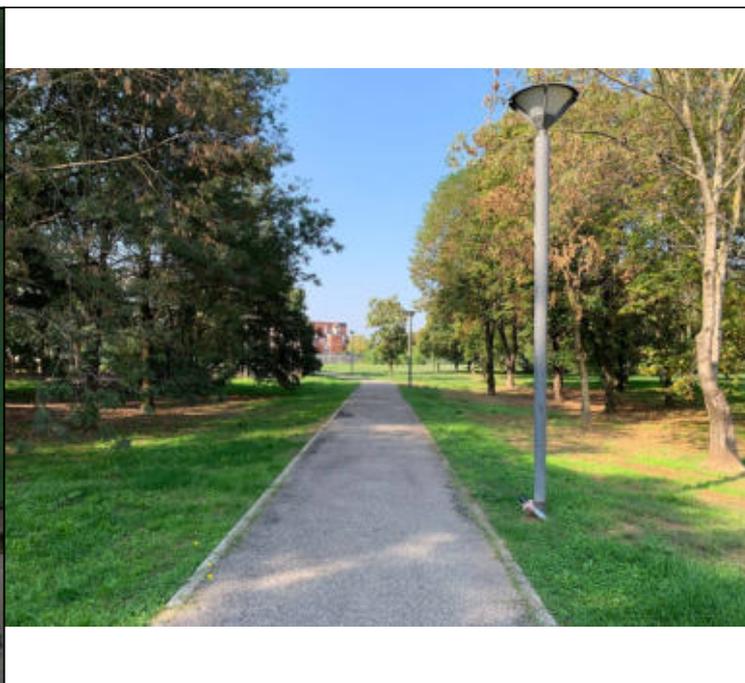

Parcheggio esterno

Non sono presenti stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili nelle vicinanze

Avvicinamento

Accessi plurimi da marciapiedi in materiale bituminoso e strade poste in prossimità.

Ingresso

L'accesso al parco è libero e garantito da una pluralità di ingressi posti in prossimità delle strade e dei marciapiedi che delimitano il parco. Si segnala la presenza di barriere poste lungo alcuni accessi del parco.

Spazi interni

Il parco è accessibile data la complanarità dei percorsi ricoperti da manto erboso e conglomerato bituminoso. Gli stessi percorsi interni non sono però contrassegnati per ipovedenti con pavimentazione secondo la codifica LOGES. Sono presenti panchine in legno, un campo da calcio (in buono stato di manutenzione) ed un campo da basket (in scadente stato di manutenzione).



Servizi igienici


Non sono presenti servizi igienici per i fruitori del parco; è auspicabile in futuro la loro realizzazione a norma e compatibili con il contesto paesaggistico.

Uscite di sicurezza

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti. Almeno uno stallo per disabili dovrebbe essere ricavato nei parcheggi fronte stanti.


Estratti rilievo fotografico

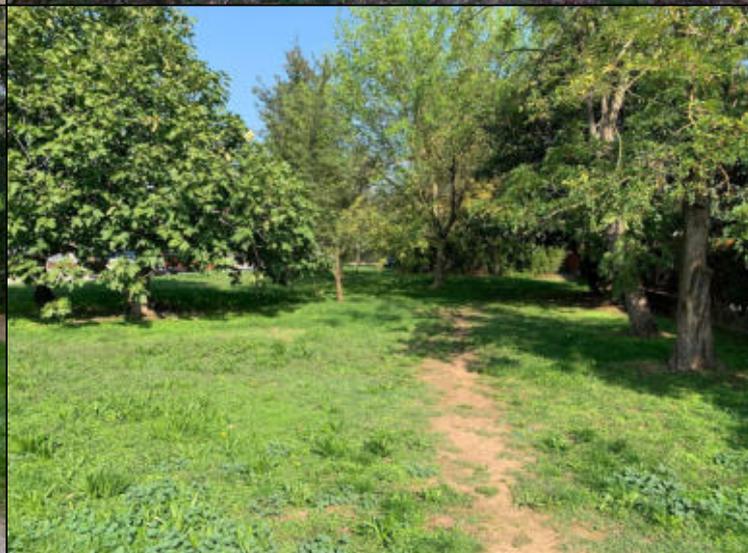

Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme

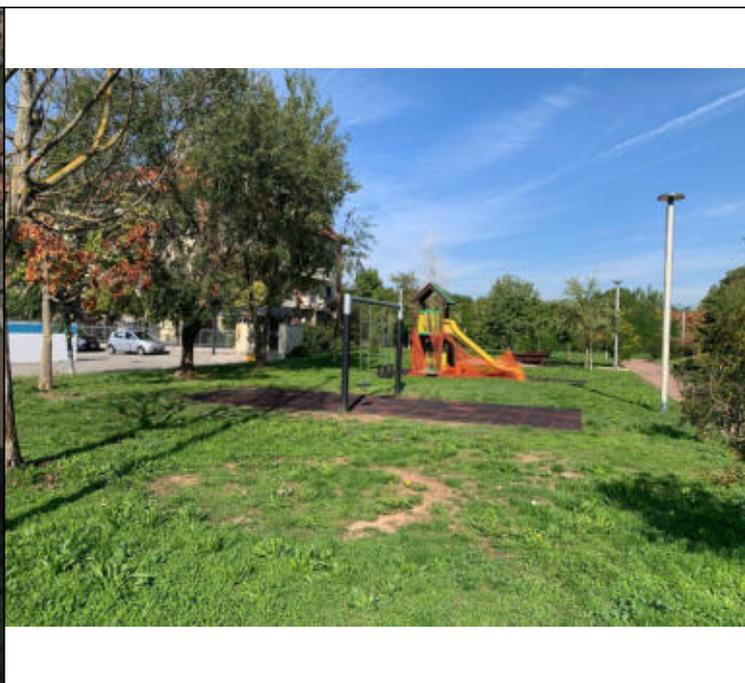

Parcheggio esterno

Presenza nelle immediate vicinanze di n. 1 stallo per il parcheggio di automobili condotte da disabili.

Avvicinamento

Accesso principale dal parcheggio posto in via Isonzo realizzato in materiale bituminoso tramite rampe le cui pendenze non eccedono il dislivello massimo consentito.

Ingresso

L'accesso al parco è libero e la percorribilità è garantita da una pluralità di percorsi in pavimentazione formata da masselli autobloccanti in calcestruzzo.

Spazi interni

Il parco giochi attrezzato è accessibile data la complanarità dei percorsi in pavimentazione formata da masselli autobloccanti in calcestruzzo. Gli stessi percorsi interni non sono però contrassegnati per ipovedenti con pavimentazione secondo la codifica LOGES. Sono presenti panchine in legno, fontanella dell'acqua e spazio giochi dotato di pavimentazione anti-trauma.

Negli spazi limitrofi è presente anche la casa dell'acqua.



Servizi igienici

Non sono presenti servizi igienici per i fruitori del parco; è auspicabile in futuro la loro realizzazione a norma e compatibili con il contesto paesaggistico.

Uscite di sicurezza

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti. La fontanella non è accessibile per la presenza di dislivelli eccessivi.


Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme

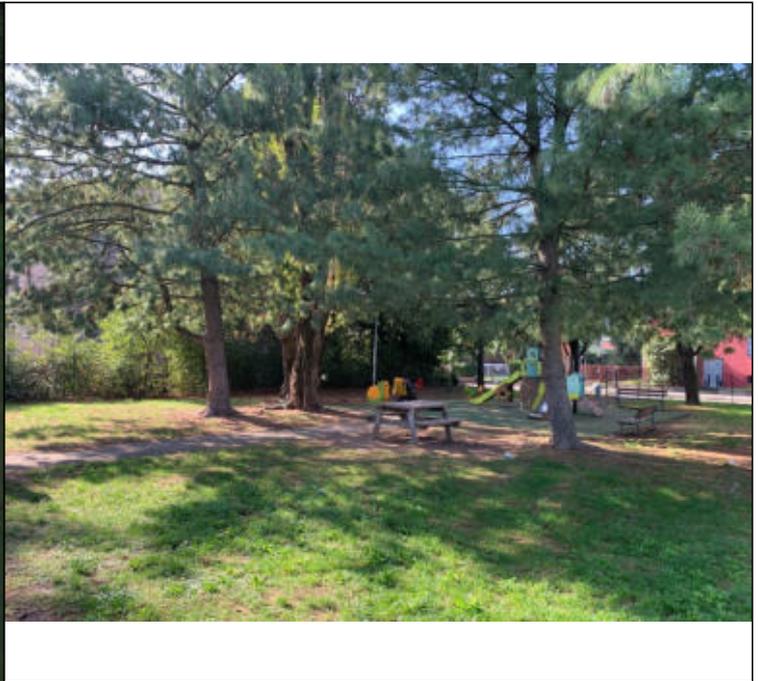

Parcheggio esterno

Non sono presenti stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili nelle vicinanze

Avvicinamento

Accessi plurimi da marciapiedi in materiale bituminoso.

Ingresso

L'accesso al parco è libero e la percorribilità è garantita da una pluralità di percorsi in pavimentazione in materiale bituminoso di manto non regolare.

Spazi interni

Il parco giochi attrezzato è accessibile data la complanarità dei percorsi ricoperti da manto erboso e conglomerato bituminoso (in scarso stato di manutenzione). Gli stessi percorsi interni non sono però contrassegnati per ipovedenti con pavimentazione secondo la codifica LOGES. Sono presenti panchine in legno, fontanella dell'acqua e spazio giochi dotato di pavimentazione anti-trauma.

Le limitazioni relative all'accessibilità e alla fruibilità del parco sono determinate prevalentemente dai materiali a suo tempo utilizzati per la realizzazione dei percorsi. L'eventuale riqualificazione o creazione di percorsi dedicati dovrà necessariamente considerare la natura del parco senza modificarne i caratteri contraddistintivi.



Servizi igienici

Non sono presenti servizi igienici per i fruitori del parco; è auspicabile in futuro la loro realizzazione a norma e compatibili con il contesto paesaggistico.

Uscite di sicurezza

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti. Prevedere un piano di fruizione dei servizi igienici esistenti negli edifici pubblici nelle vicinanze con relativa segnaletica. La fontanella è scarsamente accessibile in quanto raggiungibile solo con passaggio su manto erboso. Almeno uno stallone per disabili dovrebbe essere ricavato nei parcheggi fronte stanti.


Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme

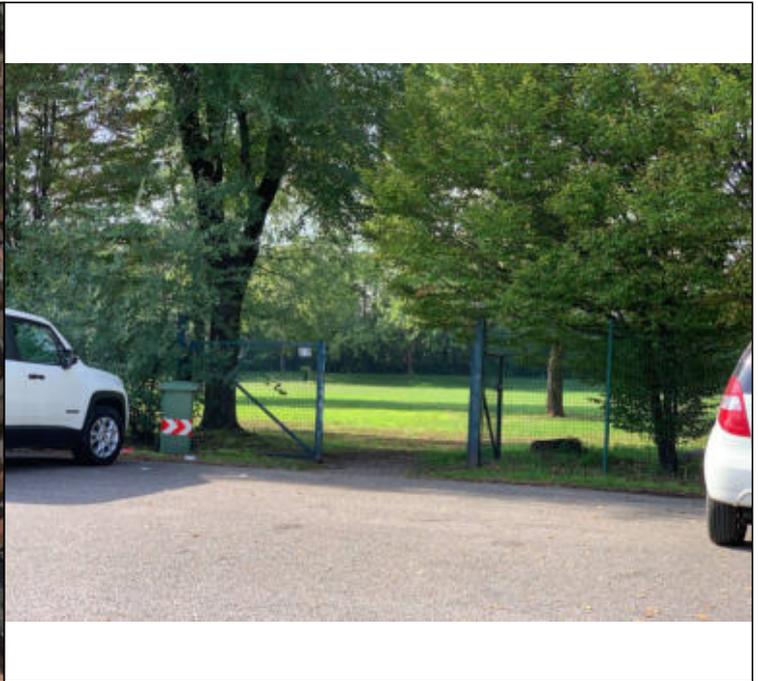

Parcheggio esterno

Non sono presenti stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili nelle vicinanze

Avvicinamento

Accesso principale dal parcheggio interno di via Romolo Gessi realizzato in materiale bituminoso.

Ingresso

L'accesso al parco avviene tramite un cancello in ferro con rete metallica a doppia battuta.

Spazi interni

Nel parco non sono presenti percorsi riconoscibili. Sono presenti panchine in legno, fontanella dell'acqua e un campo da calcio.

Le limitazioni relative all'accessibilità e alla fruibilità del parco sono determinate prevalentemente dai materiali a suo tempo utilizzati per la realizzazione dei percorsi. L'eventuale riqualificazione o creazione di percorsi dedicati dovrà necessariamente considerare la natura del parco senza modificarne i caratteri contraddistintivi.



Servizi igienici

Non sono presenti servizi igienici per i fruitori del parco; è auspicabile in futuro la loro realizzazione a norma e compatibili con il contesto paesaggistico.

Uscite di sicurezza

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti. La fontanella è scarsamente accessibile in quanto raggiungibile solo con passaggio su manto erboso. Almeno uno stallo per disabili dovrebbe essere ricavato nei parcheggi fronte stanti.


Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme

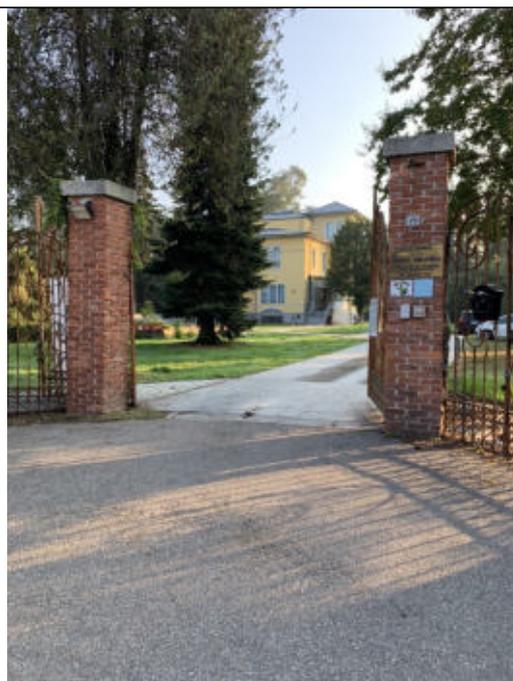

Parcheggio esterno

Non sono presenti stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili nelle vicinanze ma è possibile entrare nel parco con l'automobile in caso di necessità.

Avvicinamento

Accesso dal marciapiede in materiale bituminoso tramite cancello in ferro a livello.

Ingresso

L'accesso al parco avviene tramite un cancello in ferro a doppia battuta. Gli ingressi di apertura e chiusura prevedono la chiusura serale.

Spazi interni

Il parco è accessibile data la complanarità dei percorsi ricoperti in sasso (in alcuni punti lo stato di manutenzione è scarso). Gli stessi percorsi interni non sono però contrassegnati per ipovedenti con pavimentazione secondo la codifica LOGES. Sono presenti panchine in legno ma alcune sono raggiungibili solo da percorsi in ghiaia.

Le limitazioni relative all'accessibilità e alla fruibilità del parco sono determinate prevalentemente dai caratteri storici e dai materiali esistenti. L'eventuale riqualificazione o creazione di percorsi dedicati dovrà necessariamente considerare la natura del parco senza modificarne i caratteri storici e peculiari.



Servizi igienici

Non sono presenti servizi igienici per i fruitori del parco; è auspicabile in futuro la loro realizzazione a norma e compatibili con il contesto paesaggistico.

Uscite di sicurezza

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti. Prevedere un piano di fruizione dei servizi igienici esistenti negli edifici pubblici nelle vicinanze con relativa segnaletica. Uno stallo per disabili dovrebbe essere ricavato nel cortile interno.


Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme

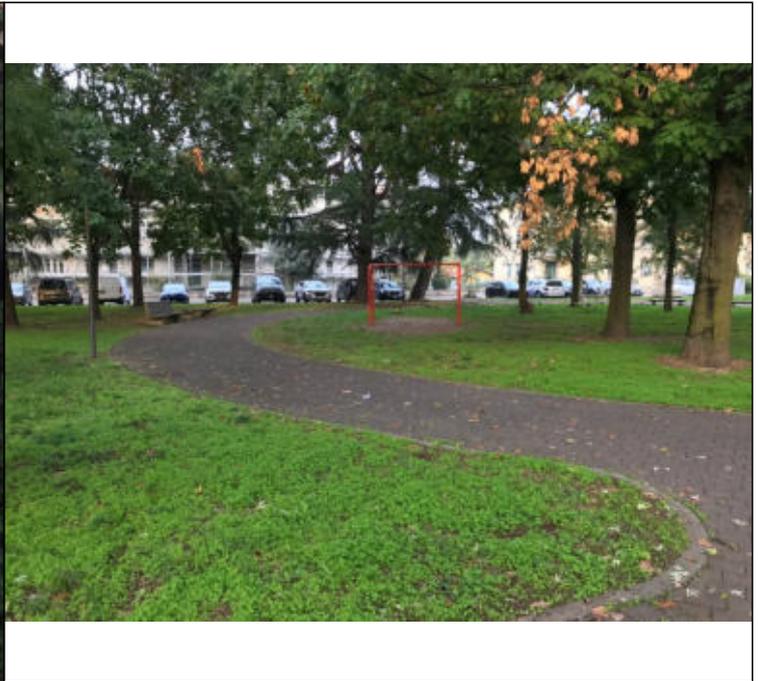

Parcheggio esterno

Non sono presenti stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili nelle vicinanze

Avvicinamento

Accessi plurimi da marciapiedi e parcheggi in materiale bituminoso.

Ingresso

L'accesso al parco è libero e la percorribilità è garantita da una pluralità di percorsi in pavimentazione formata da masselli autobloccanti in calcestruzzo tramite rampe le cui pendenze non eccedono il dislivello massimo consentito.

Spazi interni

Il parco giochi attrezzato è accessibile data la complanarità dei percorsi in pavimentazione formata da masselli autobloccanti in calcestruzzo. Gli stessi percorsi interni non sono però contrassegnati per ipovedenti con pavimentazione secondo la codifica LOGES. Sono presenti panchine in cemento e un'area giochi.



Servizi igienici

Non sono presenti servizi igienici per i fruitori del parco; è auspicabile in futuro la loro realizzazione a norma e compatibili con il contesto paesaggistico.

Uscite di sicurezza

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti. Almeno uno stallo per disabili dovrebbe essere ricavato nei parcheggi fronte stanti.

Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme



Parcheggio esterno

Non sono presenti stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili nelle vicinanze

Avvicinamento

Accesso dal marciapiede in materiale bituminoso.

Ingresso

L'accesso al parco avviene tramite un cancello in ferro con rete metallica a doppia battuta. Gli ingressi di apertura e chiusura prevedono la chiusura serale.

Spazi interni

Il parco giochi attrezzato è accessibile data la complanarità dei percorsi in pavimentazione formata da masselli autobloccanti in calcestruzzo. Gli stessi percorsi interni non sono però contrassegnati per ipovedenti con pavimentazione secondo la codifica LOGES. Sono presenti panchine in legno, una fontanella dell'acqua e un'area giochi dotata di pavimentazione anti-trauma.



Servizi igienici

Non sono presenti servizi igienici per i fruitori del parco; è auspicabile in futuro la loro realizzazione a norma e compatibili con il contesto paesaggistico.

Uscite di sicurezza

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti. Almeno uno stallo per disabili dovrebbe essere ricavato nei parcheggi fronte stanti.

Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme



Parcheggio esterno

Non sono presenti stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili nelle vicinanze

Avvicinamento

Accesso dalla strada e dal parcheggio realizzati in materiale bituminoso.

Ingresso

L'accesso al parco è libero e la percorribilità è garantita da una pluralità di percorsi in pavimentazione formata da masselli autobloccanti in calcestruzzo tramite rampe le cui pendenze non eccedono il dislivello massimo consentito.

Spazi interni

Il parco giochi attrezzato è accessibile data la complanarità dei percorsi in pavimentazione formata da masselli autobloccanti in calcestruzzo. Gli stessi percorsi interni non sono però contrassegnati per ipovedenti con pavimentazione secondo la codifica LOGES. Sono presenti panchine in legno, una fontanella dell'acqua, un campo da basket in cemento, un campo da calcio, una pista di pattinaggio in cemento e un'area giochi dotata di pavimentazione anti-trauma.



Servizi igienici

Non sono presenti servizi igienici per i fruitori del parco; è auspicabile in futuro la loro realizzazione a norma e compatibili con il contesto paesaggistico.

Uscite di sicurezza

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti. Almeno uno stallo per disabili dovrebbe essere ricavato nei parcheggi fronte stanti.

Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme



Parcheggio esterno

Presenza nelle immediate vicinanze di n. 2 stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili.

Avvicinamento

Accesso dal marciapiede e dal parcheggio realizzati in materiale bituminoso.

Ingresso

L'accesso al parco è libero e la percorribilità è garantita da una pluralità di percorsi in pavimentazione formata da masselli autobloccanti in calcestruzzo.

Spazi interni

Il parco è accessibile data la complanarità dei percorsi in pavimentazione formata da masselli autobloccanti in calcestruzzo. Gli stessi percorsi interni non sono però contrassegnati per ipovedenti con pavimentazione secondo la codifica LOGES. Sono presenti panchine in legno in pessimo stato, una fontanella dell'acqua danneggiata e un'area giochi dotata di pavimentazione anti-trauma dalla quale sono stati asportate le attrezzature.



Servizi igienici

Non sono presenti servizi igienici per i fruitori del parco; è auspicabile in futuro la loro realizzazione a norma e compatibili con il contesto paesaggistico.

Uscite di sicurezza

Principali barriere architettoniche riscontrate

Almeno uno stallo per disabili dovrebbe essere ricavato nei parcheggi fronte stanti.

Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme



Parcheggio esterno

Non sono presenti stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili nelle vicinanze

Avvicinamento

Accesso dal parcheggio posto in via Alpini d'Italia realizzato in materiale bituminoso e da percorso pedonale lungo via Bersaglieri d'Italia in pavimentazione formata da masselli autobloccanti in calcestruzzo.

Ingresso

L'accesso al parco avviene tramite due cancelli in ferro con rete metallica a doppia battuta.

Spazi interni

Il parco è accessibile data la complanarità dei percorsi in pavimentazione formata da masselli autobloccanti in calcestruzzo. Gli stessi percorsi interni non sono però contrassegnati per ipovedenti con pavimentazione secondo la codifica LOGES. Sono presenti panchine in legno e una fontanella dell'acqua.



Servizi igienici

Non sono presenti servizi igienici per i fruitori del parco; è auspicabile in futuro la loro realizzazione a norma e compatibili con il contesto paesaggistico.

Uscite di sicurezza

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti.
Almeno uno stallo per disabili dovrebbe essere ricavato nei parcheggi fronte stanti.


Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme

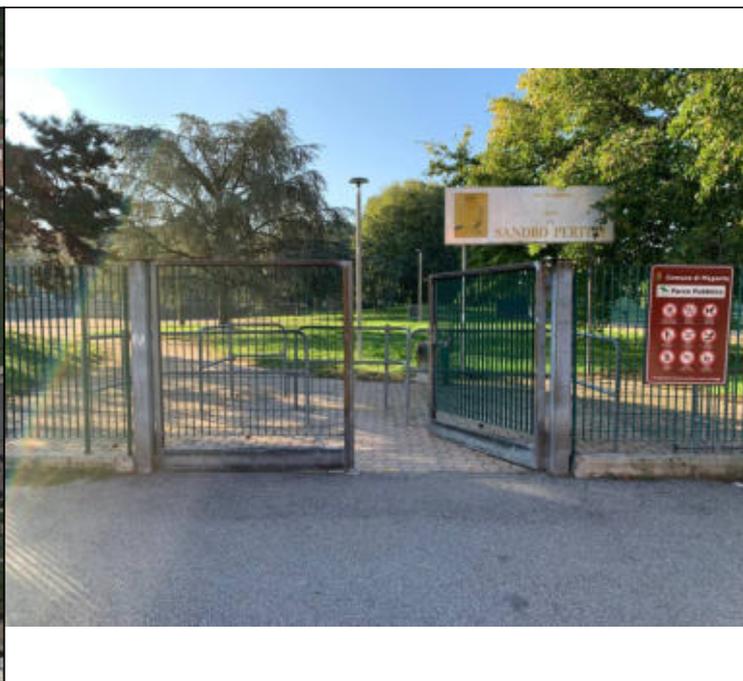

Parcheggio esterno

Non sono presenti stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili nelle vicinanze

Avvicinamento

Accesso dal marciapiede e dal parcheggio realizzati in materiale bituminoso con rampe le cui pendenze non eccedono il dislivello massimo consentito.

Ingresso

L'accesso al parco avviene tramite due cancelli in acciaio a doppia battuta posti su via G. Casati e via Conte Caccia Dominioni. Si segnala la presenza di barriere poste ai rispettivi accessi. Gli ingressi di apertura e chiusura prevedono la chiusura serale.

Spazi interni

Il parco è accessibile data la complanarità dei percorsi in pavimentazione formata da masselli autobloccanti in calcestruzzo. Gli stessi percorsi interni non sono però contrassegnati per ipovedenti con pavimentazione secondo la codifica LOGES. Sono presenti panchine in legno e una fontanella dell'acqua.



Servizi igienici

Non sono presenti servizi igienici per i fruitori del parco; è auspicabile in futuro la loro realizzazione a norma e compatibili con il contesto paesaggistico.

Uscite di sicurezza

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti.
Almeno uno stallo per disabili dovrebbe essere ricavato nei parcheggi fronte stanti.


Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme

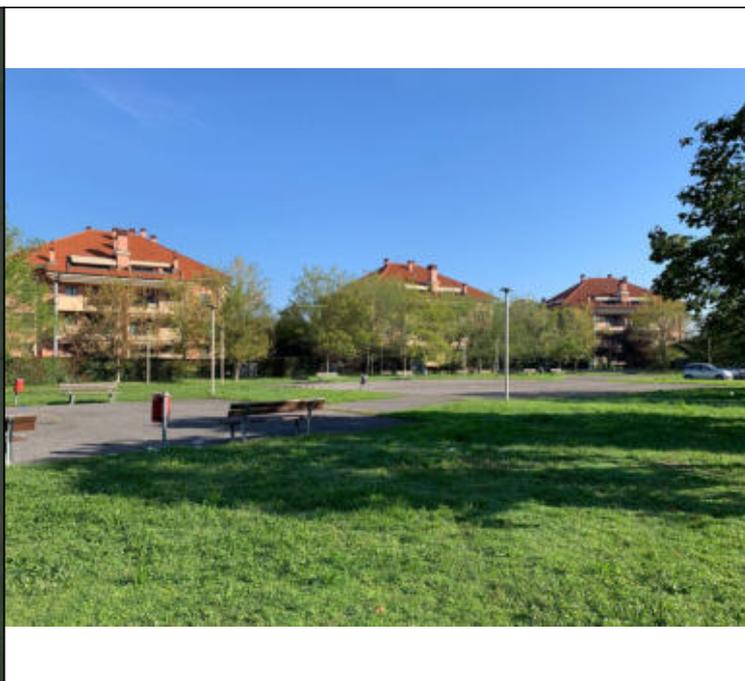

Parcheggio esterno

Non sono presenti stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili nelle vicinanze

Avvicinamento

Accesso dal marciapiede e dal parcheggio realizzati in materiale bituminoso con rampe le cui pendenze non eccedono il dislivello massimo consentito.

Ingresso

L'accesso al parco è libero e la percorribilità è garantita da una pluralità di percorsi in pavimentazione in materiale bituminoso tramite rampe le cui pendenze non eccedono il dislivello massimo consentito.

Spazi interni

Il parco è accessibile data la complanarità dei percorsi in pavimentazione bituminosa. Gli stessi percorsi interni non sono però contrassegnati per ipovedenti con pavimentazione secondo la codifica LOGES. Sono presenti panchine in legno.



Servizi igienici

Non sono presenti servizi igienici per i fruitori del parco; è auspicabile in futuro la loro realizzazione a norma e compatibili con il contesto paesaggistico.

Uscite di sicurezza

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti.
Almeno uno stallo per disabili dovrebbe essere ricavato nei parcheggi fronte stanti.


Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme

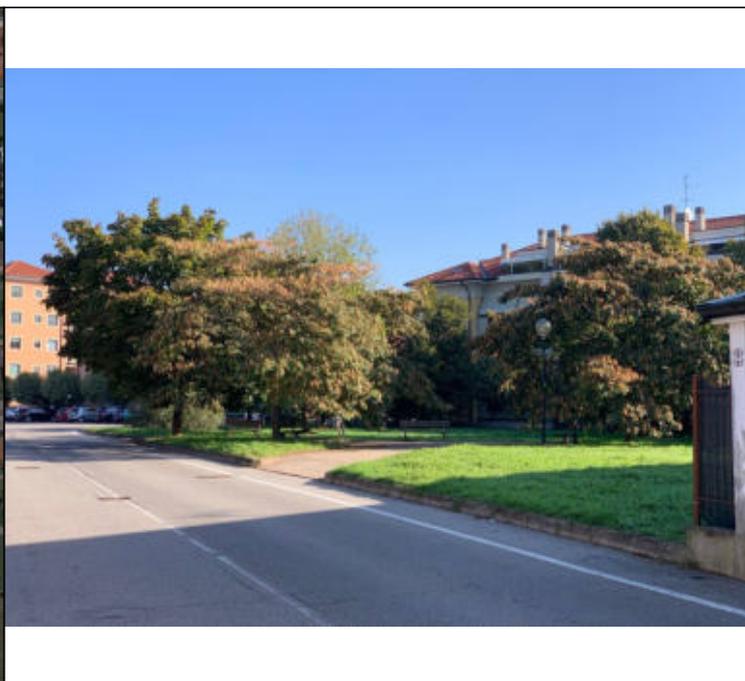

Parcheggio esterno

Non sono presenti stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili nelle vicinanze

Avvicinamento

Accesso da via Meucci dalla strada in materiale bituminoso.

Ingresso

L'accesso al parco è libero da via Meucci e la percorribilità è garantita da un percorso con pavimentazione formata da masselli autobloccanti in calcestruzzo.

Spazi interni

Il parco è accessibile data la complanarità dei percorsi in pavimentazione formata da masselli autobloccanti in calcestruzzo. Gli stessi percorsi interni non sono però contrassegnati per ipovedenti con pavimentazione secondo la codifica LOGES. Sono presenti panchine in legno.



Servizi igienici

Non sono presenti servizi igienici per i fruitori del parco; è auspicabile in futuro la loro realizzazione a norma e compatibili con il contesto paesaggistico.

Uscite di sicurezza

Principali barriere architettoniche riscontrate

Almeno uno stallo per disabili dovrebbe essere ricavato nei parcheggi fronte stanti.


Estratti rilievo fotografico

Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme

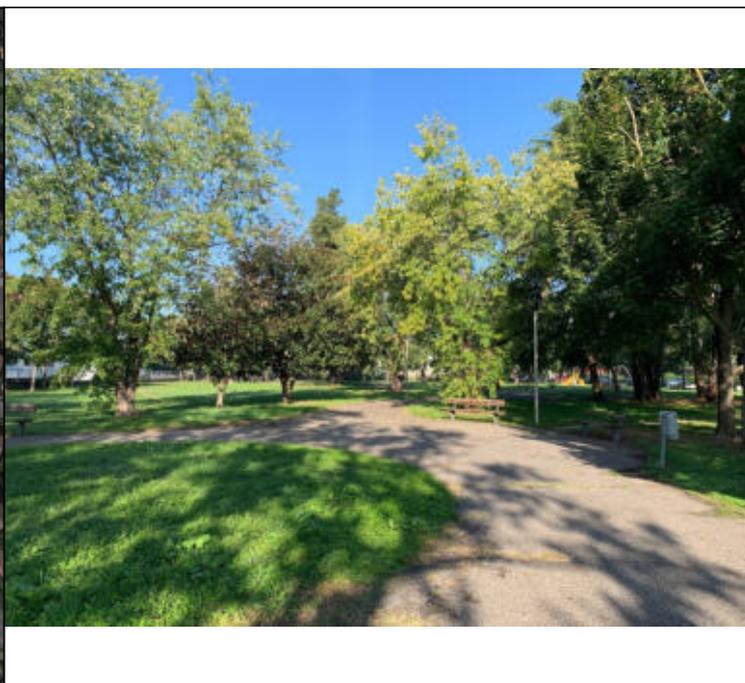

Parcheggio esterno

Non sono presenti stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili nelle vicinanze

Avvicinamento

Accesso dal marciapiede lungo via Melzi realizzato in materiale bituminoso con rampe le cui pendenze non eccedono il dislivello massimo consentito.

Ingresso

L'accesso al parco avviene tramite due cancelli in ferro con rete metallica a doppio battente. Gli ingressi di apertura e chiusura prevedono la chiusura serale.

Spazi interni

Il parco giochi attrezzato è accessibile data la complanarità dei percorsi in pavimentazione bituminosa. Gli stessi percorsi interni non sono però contrassegnati per ipovedenti con pavimentazione secondo la codifica LOGES. Sono presenti panchine in legno, una fontanella dell'acqua e un'area giochi su manto erboso.



Servizi igienici

Non sono presenti servizi igienici per i fruitori del parco; è auspicabile in futuro la loro realizzazione a norma e compatibili con il contesto paesaggistico.

Uscite di sicurezza

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti.
Almeno uno stallo per disabili dovrebbe essere ricavato nei parcheggi fronte stanti.

Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme



Parcheggio esterno

Non sono presenti stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili nelle vicinanze

Avvicinamento

Accesso dalla strada realizzato in materiale bituminoso con rampe le cui pendenze non eccedono il dislivello massimo consentito in pavimentazione formata da masselli autobloccanti in calcestruzzo.

Ingresso

L'accesso al parco avviene tramite un cancello in ferro con rete metallica a doppio battente. Gli ingressi di apertura e chiusura prevedono la chiusura serale.

Spazi interni

Il parco è accessibile data la complanarità dei percorsi in pavimentazione formata da masselli autobloccanti in calcestruzzo. Gli stessi percorsi interni non sono però contrassegnati per ipovedenti con pavimentazione secondo la codifica LOGES. Sono presenti panchine in legno e fontanella dell'acqua.



Servizi igienici

Non sono presenti servizi igienici per i fruitori del parco; è auspicabile in futuro la loro realizzazione a norma e compatibili con il contesto paesaggistico.

Uscite di sicurezza

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti.
Almeno uno stallo per disabili dovrebbe essere ricavato nei parcheggi fronte stanti.


Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme

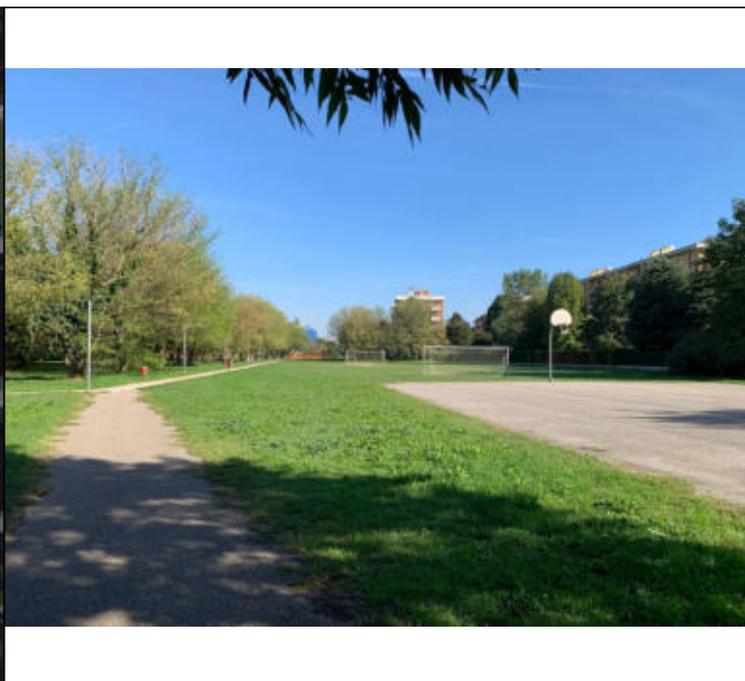

Parcheggio esterno

Non sono presenti stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili nelle vicinanze

Avvicinamento

Accessi plurimi da marciapiedi in materiale bituminoso e strade poste in prossimità.

Ingresso

L'accesso al parco è libero e garantito da una pluralità di ingressi posti in prossimità delle strade e dei marciapiedi che delimitano il parco. Si segnala che i percorsi di accesso, realizzati con piastrelle in cemento di graniglia, in talune parti risultano ammalorate rendendo difficoltoso il transito.

Spazi interni

Il parco giochi attrezzato è accessibile data la complanarità dei percorsi in pavimentazione bituminosa ed in mattonelle di graniglia. Gli stessi percorsi interni non sono però contrassegnati per ipovedenti con pavimentazione secondo la codifica LOGES. Sono presenti panchine in legno, un campo da calcio, un campo da basket in cemento ed un'area fitness dotata di pavimentazione anti-trauma in corso di realizzazione.



Servizi igienici

Non sono presenti servizi igienici per i fruitori del parco; è auspicabile in futuro la loro realizzazione a norma e compatibili con il contesto paesaggistico.

Uscite di sicurezza

Principali barriere architettoniche riscontrate


Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti. Prevedere un piano di fruizione dei servizi igienici esistenti negli edifici pubblici nelle vicinanze con relativa segnaletica. Almeno uno stallone per disabili dovrebbe essere ricavato nei parcheggi fronte stanti.

Estratti rilievo fotografico - ottobre 2022






Estratti rilievo fotografico - ottobre 2023

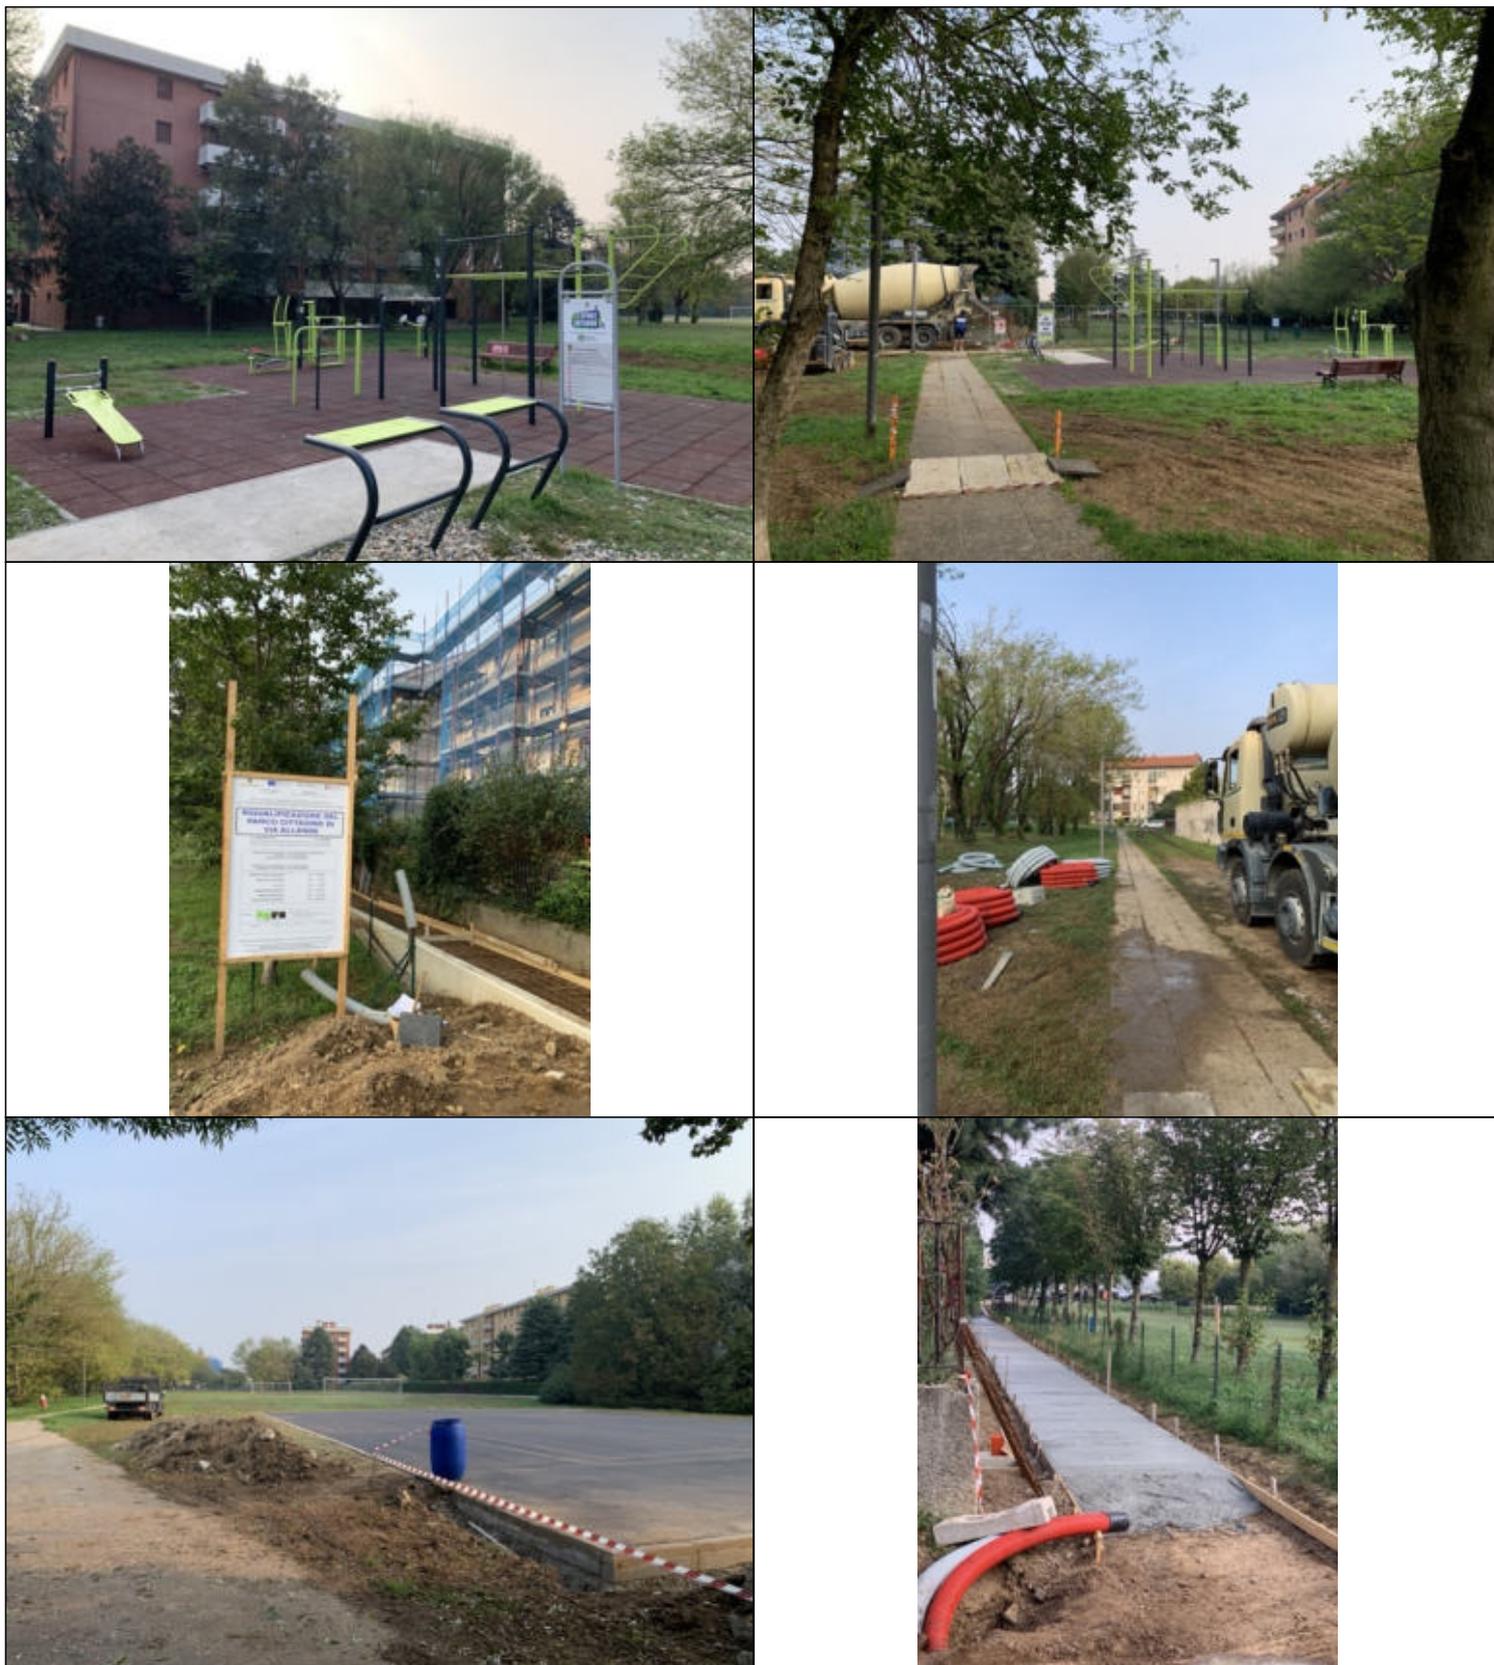

Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme

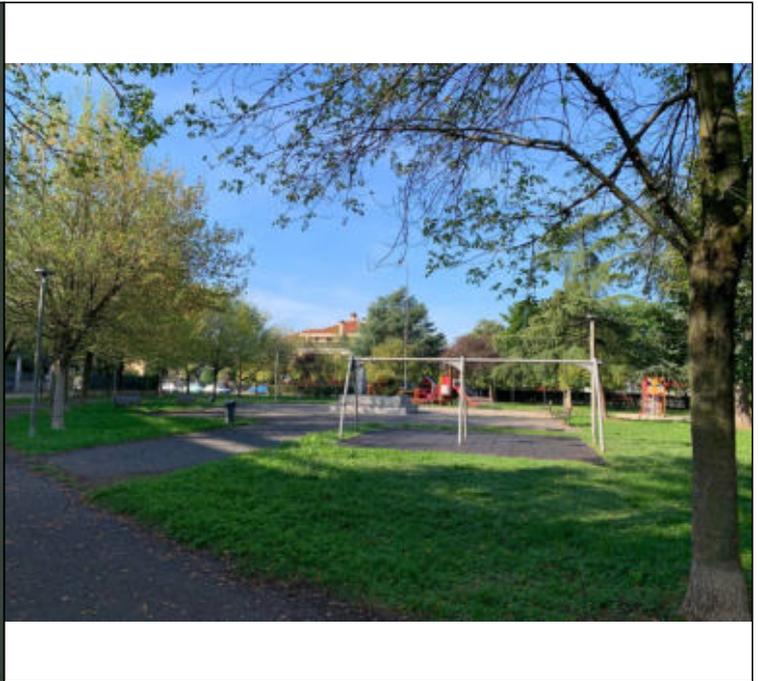

Parcheggio esterno

Non sono presenti stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili nelle vicinanze

Avvicinamento

Accesso dal marciapiede e dal parcheggio realizzati in materiale bituminoso con rampe le cui pendenze non eccedono il dislivello massimo consentito.

Ingresso

L'accesso al parco è libero e la percorribilità è garantita da una pluralità di percorsi in pavimentazione in materiale bituminoso tramite rampe le cui pendenze non eccedono il dislivello massimo consentito.

Spazi interni

Il parco giochi attrezzato è accessibile data la complanarità dei percorsi ricoperti da conglomerato bituminoso. Gli stessi percorsi interni non sono però contrassegnati per ipovedenti con pavimentazione secondo la codifica LOGES. Sono presenti panchine in legno, fontanella dell'acqua e spazio giochi in parte accessibili anche per alcune categorie di disabili e dotato di pavimentazione anti-trauma.



Servizi igienici



Non sono presenti servizi igienici per i fruitori del parco; è auspicabile in futuro la loro realizzazione a norma e compatibili con il contesto paesaggistico.

Uscite di sicurezza

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti.
Almeno uno stallone per disabili dovrebbe essere ricavato nei parcheggi fronte stanti.


Estratti rilievo fotografico

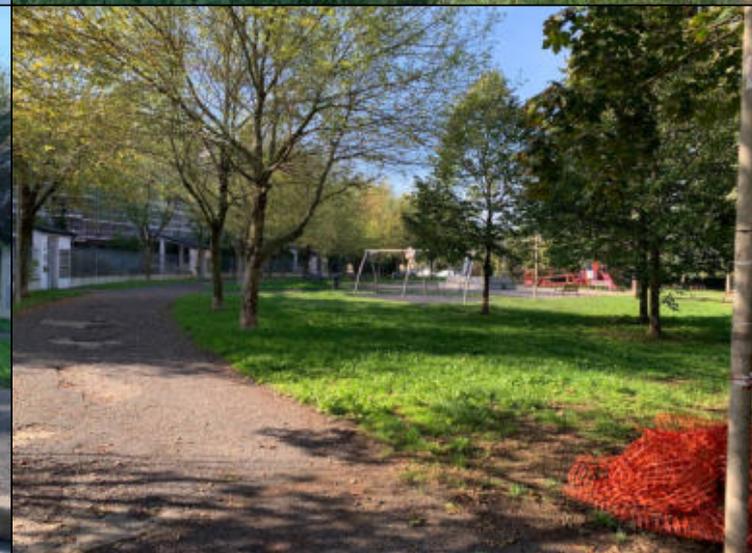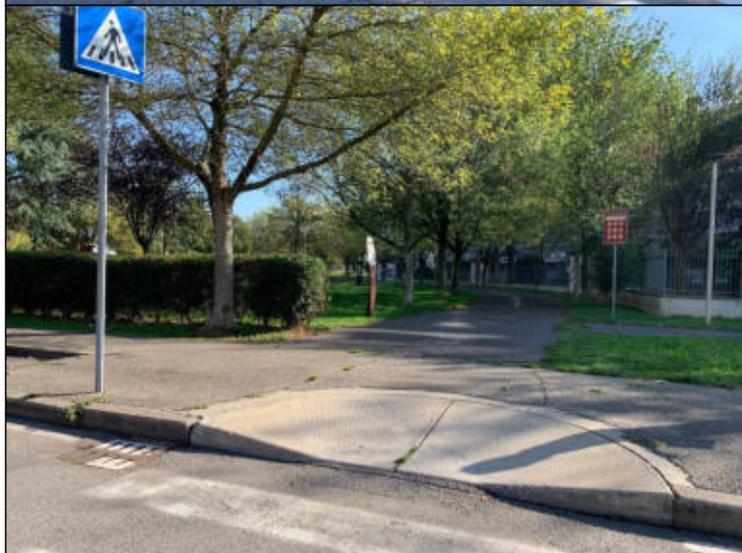

Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme

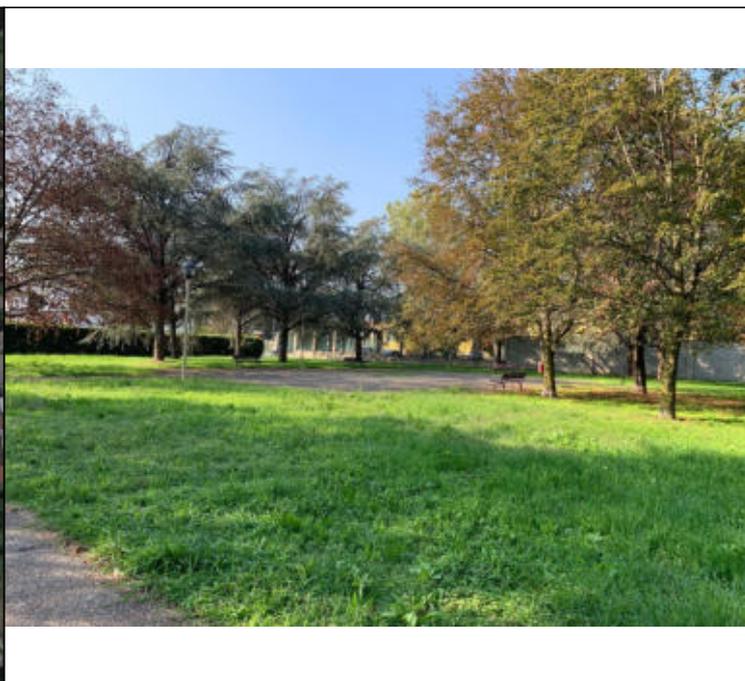

Parcheggio esterno

Non sono presenti stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili nelle vicinanze

Avvicinamento

Accesso dal marciapiede e dalla strada realizzati in materiale bituminoso con presenza di dislivelli.

Ingresso

L'accesso al parco è libero e la percorribilità è garantita da un percorso dedicato in pavimentazione in materiale bituminoso.

Spazi interni

Il parco è accessibile data la complanarità dei percorsi ricoperti da conglomerato bituminoso. Gli stessi percorsi interni non sono però contrassegnati per ipovedenti con pavimentazione secondo la codifica LOGES. Sono presenti panchine in legno.

Le limitazioni relative all'accessibilità e alla fruibilità del parco sono determinate prevalentemente dai materiali a suo tempo utilizzati per la realizzazione dei percorsi. L'eventuale riqualificazione o creazione di percorsi dedicati dovrà necessariamente considerare la natura del parco senza modificarne i caratteri contraddistintivi.



Servizi igienici

Non sono presenti servizi igienici per i fruitori del parco; è auspicabile in futuro la loro realizzazione a norma e compatibili con il contesto paesaggistico.

Uscite di sicurezza

Principali barriere architettoniche riscontrate

I percorsi del parco sono accessibili solo dopo aver superato un gradino.
Almeno uno stallone per disabili dovrebbe essere ricavato nei parcheggi fronte stanti.

Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme



Parcheggio esterno

Non sono presenti stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili nelle vicinanze

Avvicinamento

Accesso dal marciapiede e dalla strada realizzati in materiale bituminoso.

Ingresso

L'accesso al parco è libero e la percorribilità è garantita da un percorso dedicato in pavimentazione formata da masselli autobloccanti in calcestruzzo. Si segnala la presenza di barriere poste lungo l'accesso del parco.

Spazi interni

Il parco è accessibile data la complanarità dei percorsi in pavimentazione formata da masselli autobloccanti in calcestruzzo. Gli stessi percorsi interni non sono però contrassegnati per ipovedenti con pavimentazione secondo la codifica LOGES. Sono presenti panchine in legno e fontanella dell'acqua.



Servizi igienici

Non sono presenti servizi igienici per i fruitori del parco; è auspicabile in futuro la loro realizzazione a norma e compatibili con il contesto paesaggistico.

Uscite di sicurezza

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti.
Almeno uno stallo per disabili dovrebbe essere ricavato nei parcheggi fronte stanti.


Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme

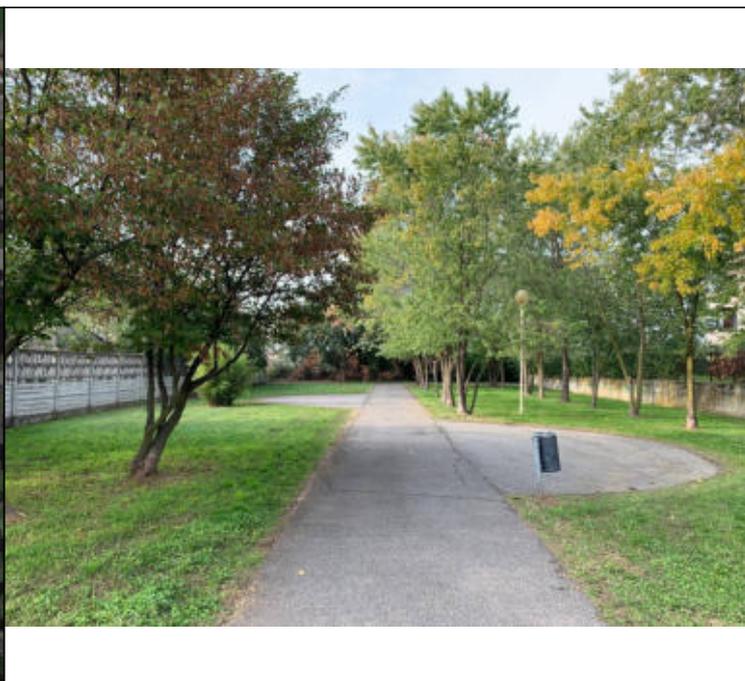

Parcheggio esterno

Non sono presenti stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili nelle vicinanze

Avvicinamento

Accesso dal marciapiede e dal parcheggio realizzati in materiale bituminoso con rampe le cui pendenze non eccedono il dislivello massimo consentito.

Ingresso

L'accesso al parco è libero e la percorribilità è garantita da un percorso dedicato in pavimentazione in materiale bituminoso.

Spazi interni

Il parco è accessibile data la complanarità dei percorsi ricoperti da conglomerato bituminoso. Gli stessi percorsi interni non sono però contrassegnati per ipovedenti con pavimentazione secondo la codifica LOGES.



Servizi igienici

Non sono presenti servizi igienici per i fruitori del parco; è auspicabile in futuro la loro realizzazione a norma e compatibili con il contesto paesaggistico.

Uscite di sicurezza

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti.
Almeno uno stallo per disabili dovrebbe essere ricavato nei parcheggi fronte stanti.

Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme



Parcheggio esterno

Non sono presenti stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili nelle vicinanze

Avvicinamento

Accesso dal marciapiede e dal parcheggio realizzati in materiale bituminoso con rampe le cui pendenze non eccedono il dislivello massimo consentito.

Ingresso

L'accesso al parco è libero e la percorribilità è garantita da un percorso dedicato in pavimentazione formata piastrelle di cemento di forma regolare. Si segnala la presenza di barriere poste lungo l'accesso del parco.

Spazi interni

Il parco è accessibile data la complanarità dei percorsi in pavimentazione formata piastrelle di cemento di forma regolare. Gli stessi percorsi interni non sono però contrassegnati per ipovedenti con pavimentazione secondo la codifica LOGES. Sono presenti panchine in graniglia di cemento.



Servizi igienici

Non sono presenti servizi igienici per i fruitori del parco; è auspicabile in futuro la loro realizzazione a norma e compatibili con il contesto paesaggistico.

Uscite di sicurezza

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti.
Almeno uno stallo per disabili dovrebbe essere ricavato nei parcheggi fronte stanti.

Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme



Parcheggio esterno

Non sono presenti stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili nelle vicinanze

Avvicinamento

Accesso direttamente dalla strada realizzato in materiale bituminoso con rampe le cui pendenze non eccedono il dislivello massimo consentito.

Ingresso

L'accesso al parco è libero e la percorribilità è garantita da un percorso dedicato in pavimentazione formata da masselli autobloccanti in calcestruzzo.

Spazi interni

Il parco è accessibile data la complanarità dei percorsi in pavimentazione formata da masselli autobloccanti in calcestruzzo. Gli stessi percorsi interni non sono però contrassegnati per ipovedenti con pavimentazione secondo la codifica LOGES. Sono presenti panchine in legno.



Servizi igienici

Non sono presenti servizi igienici per i fruitori del parco; è auspicabile in futuro la loro realizzazione a norma e compatibili con il contesto paesaggistico.

Uscite di sicurezza

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti.
Almeno uno stallo per disabili dovrebbe essere ricavato nei parcheggi fronte stanti.


Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme

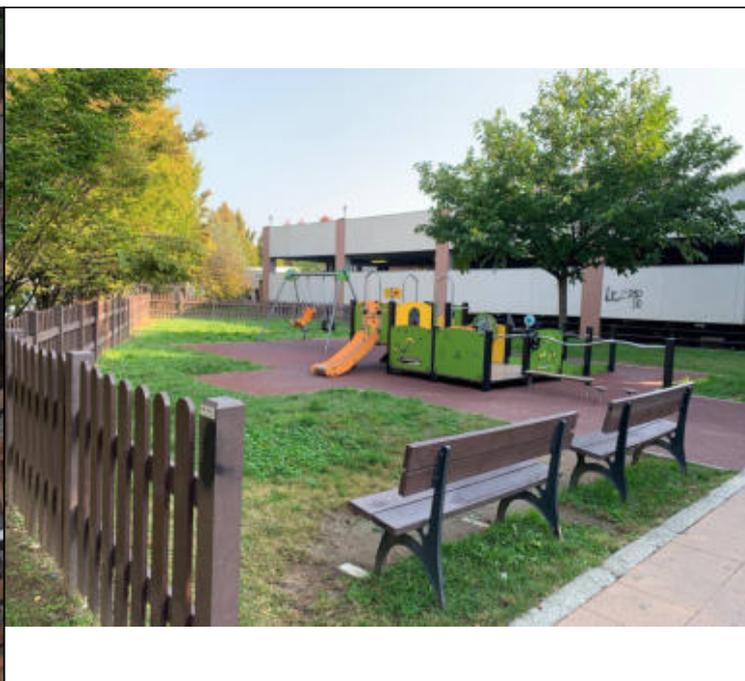

Parcheggio esterno

Presenza all'interno del parcheggio multipiano di n. 6 stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili

Avvicinamento

Dalla piazza con percorso lastricato, presenza di rampa con soglie che non eccedono il dislivello massimo consentito.

Ingresso

L'accesso al parco è libero e la percorribilità è garantita da un percorso dedicato in pavimentazione in tartan.

Spazi interni

Il parco giochi attrezzato è accessibile data la complanarità dei percorsi ricoperti piastrelle in graniglia. Gli stessi percorsi interni non sono però contrassegnati per ipovedenti con pavimentazione secondo la codifica LOGES. Sono presenti panchine in legno e spazio giochi cintato in parte accessibili anche per alcune categorie di disabili e dotato di pavimentazione anti-trauma.



Servizi igienici

 
Non sono presenti servizi igienici per i fruitori del parco; è auspicabile in futuro la loro realizzazione a norma e compatibili con il contesto paesaggistico.

Uscite di sicurezza

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti.


Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme

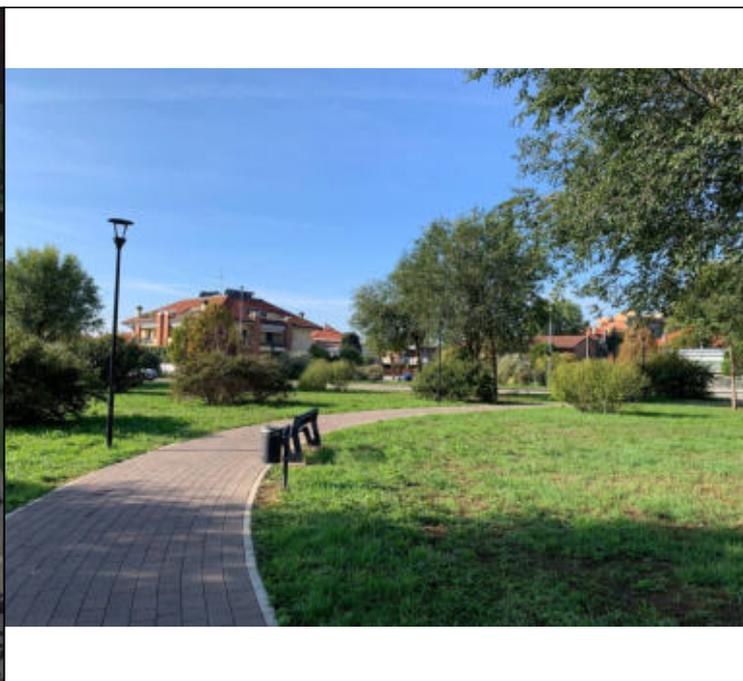

Parcheggio esterno

Presenza nelle immediate vicinanze di n. 3 stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili (due nel parcheggio ad est, uno nel parcheggio a sud-ovest)

Avvicinamento

Accesso dal marciapiede realizzato in masselli autobloccanti in calcestruzzo.

Ingresso

L'accesso al parco è libero e la percorribilità è garantita da un percorso dedicato in pavimentazione realizzata in masselli autobloccanti in calcestruzzo.

Spazi interni

Il parco è accessibile data la complanarità dei percorsi in pavimentazione formata da masselli autobloccanti in calcestruzzo. Gli stessi percorsi interni non sono però contrassegnati per ipovedenti con pavimentazione secondo la codifica LOGES. Sono presenti panchine in legno e fontanella dell'acqua.



Servizi igienici

Non sono presenti servizi igienici per i fruitori del parco; è auspicabile in futuro la loro realizzazione a norma e compatibili con il contesto paesaggistico.

Uscite di sicurezza

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti.


Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme

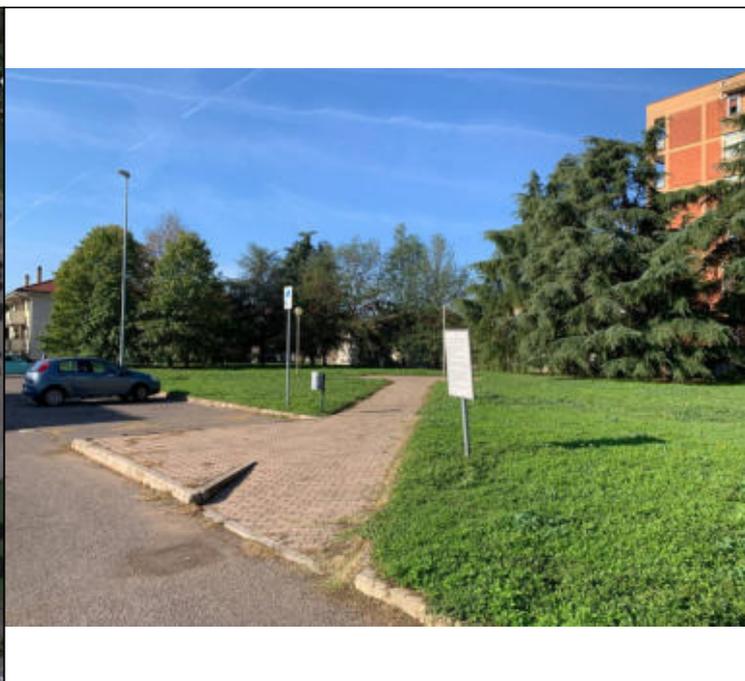

Parcheggio esterno

Presenza nelle immediate vicinanze di n. 2 stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili.

Avvicinamento

Accesso direttamente dalla strada realizzato in materiale bituminoso.

Ingresso

L'accesso al parco è libero e la percorribilità è garantita da un percorso dedicato in pavimentazione realizzata in masselli autobloccanti in calcestruzzo con rampe le cui pendenze non eccedono il dislivello massimo consentito.

Spazi interni

Il parco è accessibile data la complanarità dei percorsi in pavimentazione formata da masselli autobloccanti in calcestruzzo. Gli stessi percorsi interni non sono però contrassegnati per ipovedenti con pavimentazione secondo la codifica LOGES.



Servizi igienici

Non sono presenti servizi igienici per i fruitori del parco; è auspicabile in futuro la loro realizzazione a norma e compatibili con il contesto paesaggistico.

Uscite di sicurezza


Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti.

Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto

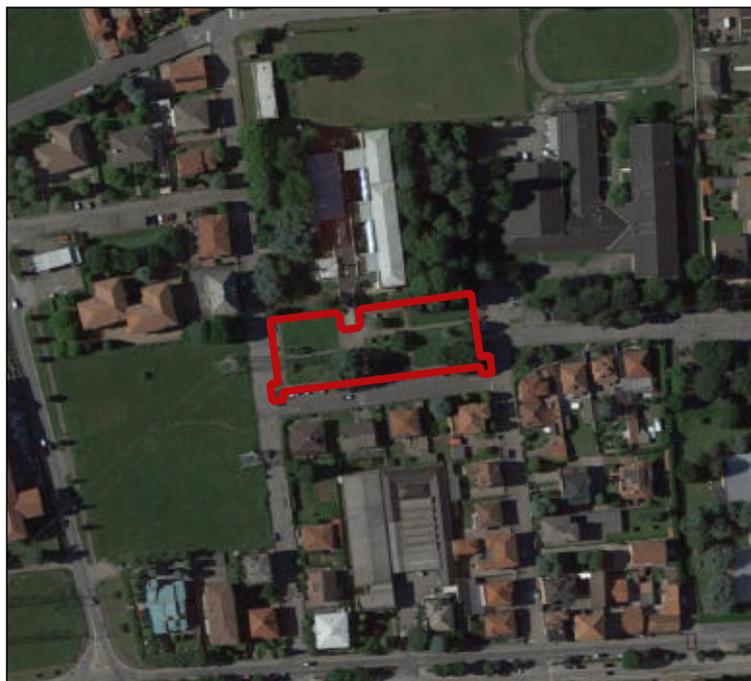

Vista d'insieme



Parcheggio esterno

Presenza nelle immediate vicinanze di n. 1 stallo per il parcheggio di automobili condotte da disabili.

Avvicinamento

Accesso direttamente dai marciapiedi realizzati in materiale bituminoso.

Ingresso

L'accesso al parco è libero e la percorribilità è garantita da un percorso dedicato in pavimentazione in materiale bituminoso con rampa la cui pendenza non eccede il dislivello massimo consentito.

Spazi interni

Il parco è accessibile data la complanarità dei percorsi ricoperti da conglomerato bituminoso. Gli stessi percorsi interni non sono però contrassegnati per ipovedenti con pavimentazione secondo la codifica LOGES. Sono presenti panchine in legno.



Servizi igienici

Non sono presenti servizi igienici per i fruitori del parco; è auspicabile in futuro la loro realizzazione a norma e compatibili con il contesto paesaggistico.

Uscite di sicurezza

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti. La segnaletica orizzontale dello stallo per disabili dovrebbe essere ripredisposta.

Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme



Parcheggio esterno

Non sono presenti stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili nelle vicinanze

Avvicinamento

Accesso dal marciapiede realizzato in masselli autobloccanti in calcestruzzo con rampa la cui pendenza non eccede il dislivello massimo consentito. Si segnala la presenza della fermata dell'autobus in prossimità dell'ingresso del parco.

Ingresso

L'accesso al parco è libero e la percorribilità è garantita da un percorso dedicato in pavimentazione in materiale bituminoso.

Spazi interni

Il parco è accessibile data la complanarità dei percorsi ricoperti da conglomerato bituminoso. Gli stessi percorsi interni non sono però contrassegnati per ipovedenti con pavimentazione secondo la codifica LOGES. Sono presenti panchine in legno.



Servizi igienici

Non sono presenti servizi igienici per i fruitori del parco; è auspicabile in futuro la loro realizzazione a norma e compatibili con il contesto paesaggistico.

Uscite di sicurezza

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti. Almeno uno stallo per disabili dovrebbe essere ricavato nei parcheggi fronte stanti.


Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme

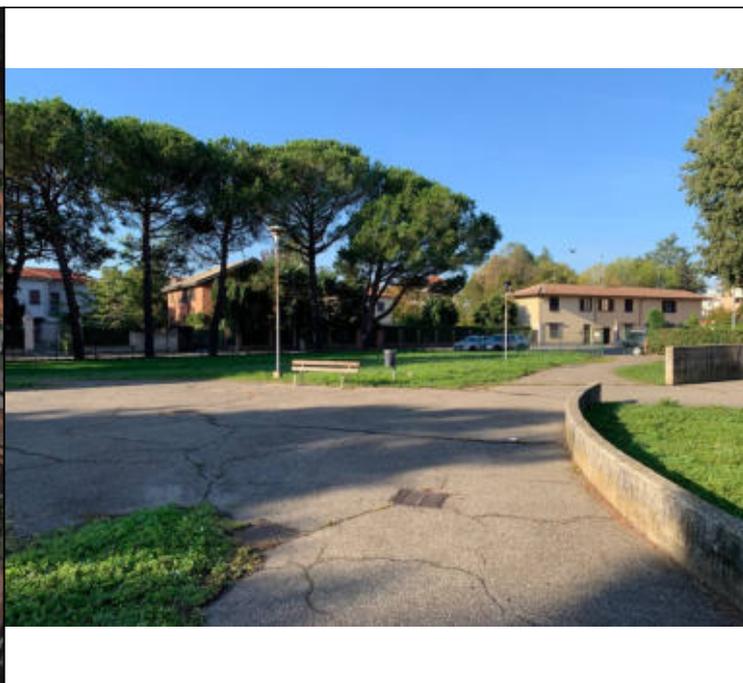

Parcheggio esterno

Presenza nelle immediate vicinanze di n. 1 stallo per il parcheggio di automobili condotte da disabili in via R. Sanzio, nessuno dall'ingresso in via Melzi.

Avvicinamento

Accesso direttamente dai marciapiedi e dalla strada realizzati in materiale bituminoso.

Ingresso

L'accesso al parco da via R. Sanzio è garantito da un cancello in ferro e rete metallica a singola battuta con rampa in materiale bituminoso la cui pendenza non eccede il dislivello massimo consentito. Da via Melzi l'accesso al parco è garantito da una cancello in ferro e rete metallica a singola battuta con la presenza di dislivello rispetto al marciapiede.

Spazi interni

Il parco è accessibile data la complanarità dei percorsi ricoperti da conglomerato bituminoso. Gli stessi percorsi interni non sono però contrassegnati per ipovedenti con pavimentazione secondo la codifica LOGES. Sono presenti panchine in legno.



Servizi igienici

Non sono presenti servizi igienici per i fruitori del parco; è auspicabile in futuro la loro realizzazione a norma e compatibili con il contesto paesaggistico.

Uscite di sicurezza

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti. La segnaletica orizzontale dello stallo per disabili dovrebbe essere ripredisposta.


Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme

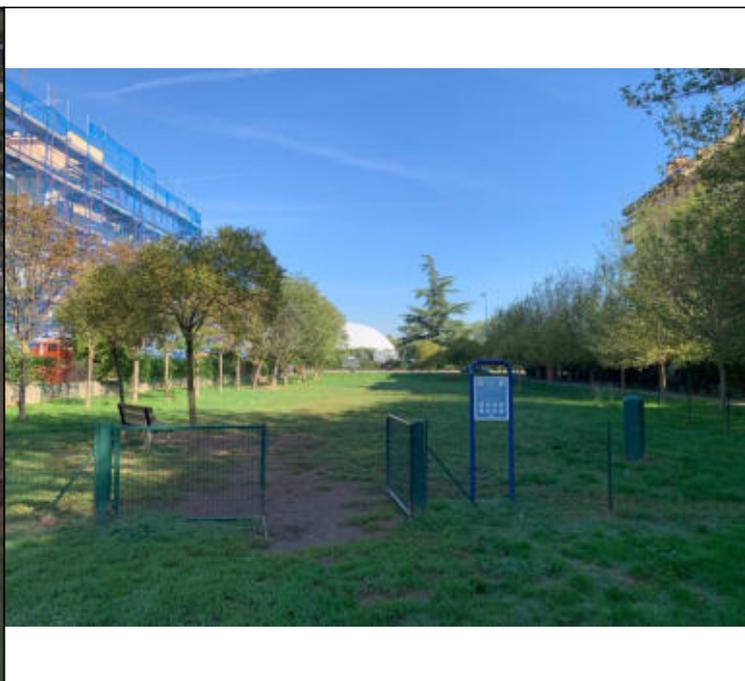

Parcheggio esterno

Presenza nelle immediate vicinanze di n. 2 stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili nel parcheggio della piscina.

Avvicinamento

Accesso da nord da marciapiedi in materiale bituminoso, da sud dai percorsi del parco via Allende/Stadio realizzati con piastrelle in cemento di graniglia.

Ingresso

L'accesso al parco è libero, l'area sgambamento cani è delimitata da una recinzione in rete metallica con cancello in ferro e rete metallica a doppia battuta con percorso su prato inerbito.

Spazi interni

L'area sgambamento cani è accessibile data la complanarità dei percorsi in pavimentazione bituminosa, in mattonelle di graniglia e manto erboso. Gli stessi percorsi interni non sono però contrassegnati per ipovedenti con pavimentazione secondo la codifica LOGES. Sono presenti panchine in legno ed i cestini dedicati per la raccolta delle deiezioni canine. L'accesso è regolamentato da un cancello in ferro e rete metallica a doppia battuta.



Servizi igienici

 
Non sono presenti servizi igienici per i fruitori del parco; è auspicabile in futuro la loro realizzazione a norma e compatibili con il contesto paesaggistico.

Uscite di sicurezza

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti. Almeno uno stallo per disabili dovrebbe essere ricavato nei parcheggi fronte stanti.

Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme



Parcheggio esterno

Non sono presenti stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili nelle vicinanze

Avvicinamento

Accessi plurimi da marciapiedi e strade in materiale bituminoso.

Ingresso

L'accesso al parco è libero e la percorribilità è garantita da una pluralità di percorsi in pavimentazione in materiale bituminoso di manto non regolare. E' presente un'area sgambamento cani collocata sul lato ovest del parco, delimitata da una recinzione in rete metallica con cancello in ferro e rete metallica a doppia battuta con percorso su prato inerbito.

Spazi interni

Il parco è accessibile data la complanarità dei percorsi in pavimentazione bituminosa e manto erboso. Gli stessi percorsi interni non sono però contrassegnati per ipovedenti con pavimentazione secondo la codifica LOGES. E' presente anche un'area sgambamento cani con pavimentazione in manto erboso. Sono presenti panchine in legno ed i cestini dedicati per la raccolta delle deiezioni canine. L'accesso è regolamentato da un cancello in ferro e rete metallica a doppia battuta.

E' presente un'area giochi dotata di pavimentazione anti-trauma dalla quale sono stati asportate le attrezzature.



Servizi igienici

Non sono presenti servizi igienici per i fruitori del parco; è auspicabile in futuro la loro realizzazione a norma e compatibili con il contesto paesaggistico.

Uscite di sicurezza

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti. Almeno uno stallo per disabili dovrebbe essere ricavato nei parcheggi fronte stanti.

Estratti rilievo fotografico



Inquadramento ortofoto



Vista d'insieme



Parcheggio esterno

Presenza nelle immediate vicinanze di n. 2 stalli per il parcheggio di automobili condotte da disabili.

Avvicinamento

Accesso dal marciapiede/strada realizzato in masselli autobloccanti in calcestruzzo.

Ingresso

L'accesso al parco è libero e la percorribilità è garantita da un percorso dedicato in pavimentazione realizzato in masselli autobloccanti in calcestruzzo.

Spazi interni

Il parco giochi attrezzato è accessibile data la complanarità dei percorsi con pavimentazione in masselli autobloccanti in calcestruzzo. Gli stessi percorsi interni non sono però contrassegnati per ipovedenti con pavimentazione secondo la codifica LOGES. Sono presenti panchine in legno e spazio giochi con pavimentazione in sabbia e manto erboso.



Servizi igienici

Non sono presenti servizi igienici per i fruitori del parco; è auspicabile in futuro la loro realizzazione a norma e compatibili con il contesto paesaggistico.

Uscite di sicurezza

Principali barriere architettoniche riscontrate

Non sono state riscontrate mappe a rilievo e/o percorsi tattili per ipovedenti.

Estratti rilievo fotografico

